

**PREVOST**

CAMPAGNE DE RAPPEL

CR22-08A

DATE : Juin 2022	SECTION : 18 CARROSSERIE
SUJET : AJUSTEMENT DU RÉTROVISEUR ROSCO	

Révision: A

Étape 4 : « En position sur le siège du chauffeur » ajouté

12-07-20222

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de PrevoSt, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN
Autocars de banlieue X3-45 Année modèle: 2020 - 2022	Construit aux É-U Du 4RKJ33496 <u>L9737721</u> jusqu'au 4RKJ33496 <u>N9738001</u> incl.
Autocars de banlieue X3-45 Année modèle: 2018- 2019	Construit au Canada 2PCJ33493 <u>JC736317</u> 2PCJ33491 <u>KC736432</u>
Cette campagne n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par cette campagne seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par cette campagne, le rétroviseur droit est fixé dans une orientation qui ne permet pas une visibilité adéquate du côté droit du véhicule et de la voie de circulation adjacente.

OUTIL

- Gabarit d'inspection de miroir 37918

MATÉRIEL

Aucune pièce n'est requise pour ce bulletin.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité
avant tout!**



MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

INSPECTION

1. Trouver le rétroviseur droit. (Coté trottoir).
2. Pivoter le bras du miroir contre la butée.

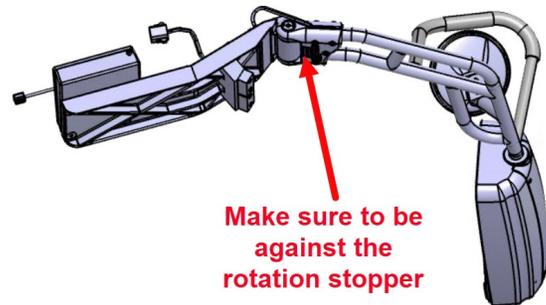


Figure 1

3. Sur la console latérale, utiliser le contrôle de miroir droit, pivoter au maximum le miroir plat vers l'intérieur.

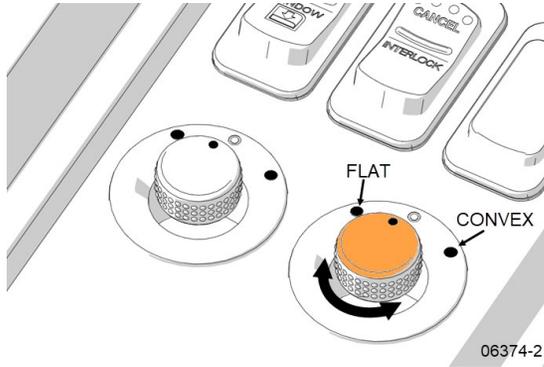


Figure 2

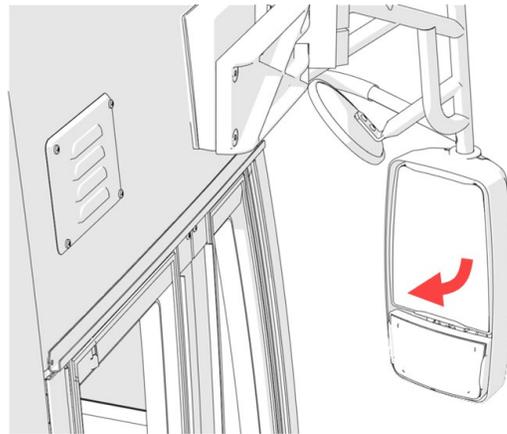


Figure 3

4. **En position sur le siège du chauffeur,** la moulure entre la porte et la première fenêtre doit être visible près du bord extérieur du miroir plat.

Si aucun ajustement requis, passer à VALIDATION cordialement.

Si ajustement requis, passer à la prochaine étape.

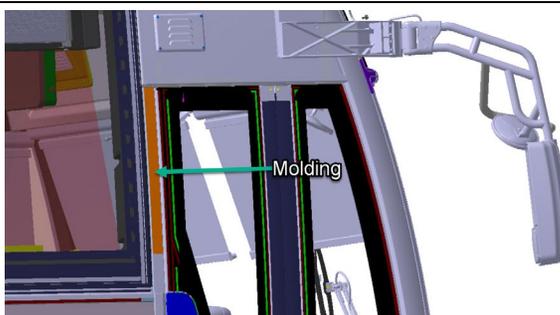


Figure 4



Figure 5

5. Retirer le couvercle de boîtier derrière le miroir.
6. Dévisser légèrement les 4 vis.
7. Faites pivoter l'ensemble rétroviseur de manière à ce que la moulure latérale puisse être vue du siège conducteur le long du bord extérieur du rétroviseur plat (critère de l'étape 4) lorsque le rétroviseur plat est tourné vers le véhicule jusqu'à la fin de la course à l'aide du bouton de commande du rétroviseur.
8. Serrer les 4 vis à 63 lb-po.
9. Installer le couvercle en place.



Figure 6

VALIDATION


Jig 37918 . Garder au niveau



Pousser legerement le miroir vers l'intérieur
(vers le chauffeur) Seulement pour compenser
le jeu qui pourrait y avoir.



Minimum 63mm

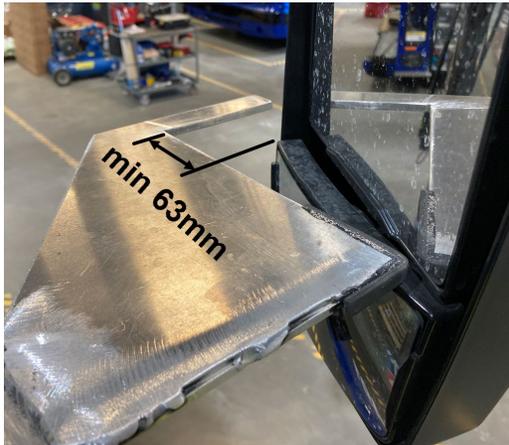

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et une heure (1.0) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via **Garantie en ligne**, disponible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie CR22-08A».

Si vous ne souhaitez pas obtenir de remboursement mais seulement nous signaler que le rappel a été effectué, veuillez compléter le formulaire de «Certification de campagne de rappel» fourni avec ce bulletin et nous le retourner par courriel à prevost.onlinewarranty@volvo.com ou par fax au 418-831-9301.

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	23.01
Code de défaillance	09
Condition système	R
Pièce responsable	990572

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com
en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir
nos avis de bulletins de garantie par courriel.



