

PREVOST

CAMPAGNE DE RAPPEL

CR23-304

DATE: Juin 2023 SECTION: 18 CHASSIS

SUJET: Soudure manquante sur les sièges passagers

rabattables

Version initiale 08-06-2023

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE

Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de **SAP** ou de **Garantie en ligne** disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.

Modèle	VIN REASSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSISSI	
Autocars de banlieue X3-45 Année modèle: 2020 - 2023	Du 4RKJ33496 <u>L</u> 973 <u>7721 jusqu'au 4RKJ33496<u>P</u>973<u>8096 incl.</u></u>	

Cette campagne n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés. Certains peuvent aussi avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par cette campagne seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par cette campagne, certains cadres de sièges passagers rabattables peuvent avoir été mal soudés..

Par conséquent, tous les véhicules visés doivent avoir le cadre de leur sièges rabattables inspectés et remplacés au besoin selon la procédure d'inspection fournie à titre de référence ci-dessous.

Le travail (pièces et main-d'œuvre) sera entièrement effectué par des techniciens autorisés d'AMSECO directement chez le client.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



La sécurité avant tout!













DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

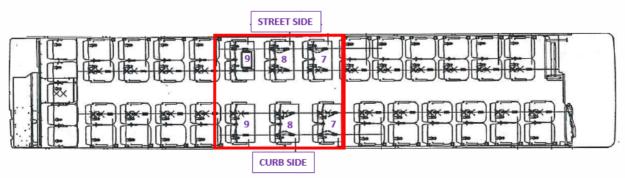


CONFIGURATION DES SIÈGES DU VÉHICULE MONTRANT LA POSITION DES SIÈGES RABATTABLES

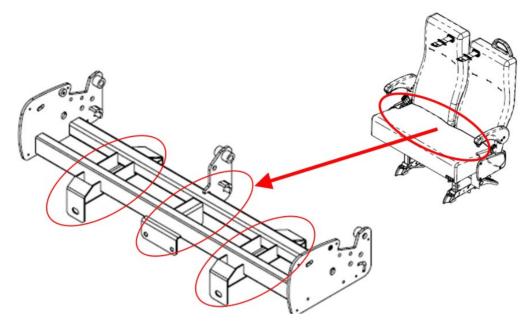

CADRE DE SIÈGE RABATTABLE


1. Les tubes, les supports et le pivot central doivent être soudés comme indiqué ci-dessous en bleu. La soudure est effectuée des deux côtés du support d'inclinaison et du pivot central.




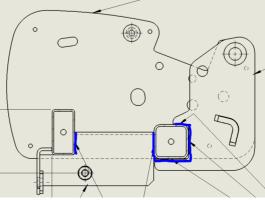

2. Les tubes et les supports doivent être soudés comme indiqué ci-dessous en vert. La soudure se fera des deux côtés des supports du piédestal.



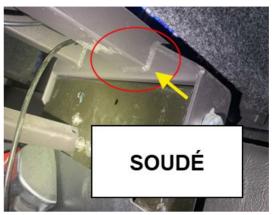

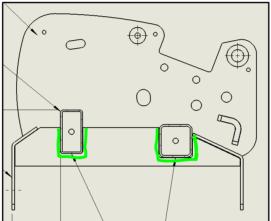

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	18.03-2
Code de défaillance	09
Condition système	R
Pièce responsable	868087

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse : http://techpub.prevostcar.com/fr/

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à <u>technicalpublications prev@volvo.com</u> en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir nos avis de bulletins de garantie par courriel.



PREVOST



Certification de campagne de rappel (Ref: CR23-304)

NUMERO DE SERIE:	
EFFECTUÉ PAR	PROPRIÉTAIRE/OPÉRATEUR
Nous attestons par la présente quinstructions relatives à la Campagne de CR23-304 ont été effectuées.	
Nom:	Nom:
Adr:	Adr:
Tél:	Tél:
Fax:	Fax:
Signature :	Signature :
Date:	Date:
Si l'information ci-dessus est inex veuillez compléter la section suiv	cacte ou que vous ne possédez plus ce véhicule, vante et nous la retourner.
NOUVEAU PROPRIÉTAIRE	
COMPAGNIE:	
ADRESSE:	
TÉLÉPHONE:	TÉLÉCOPIEUR:

S.V.P. retourner ce document complété avec votre formulaire A.F.A.