

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG23-40

DATE :	Janvier 2024	SECTION : 06 ÉLECTRIQUE
EXPIRATION:	Janvier 2026	
SUJET :	CAVALIER SUR CONNECTEUR A175	

Version initiale

17-01-2024

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de PrevoSt, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN
Autocars H3-45 Année modèle: 2019 - 2023	Du PCH33497K <u>C720539</u> jusqu'au 2PCH3349XPC721272 incl.
Autocars X3-45 Année modèle: 2019 - 2022	Du 2PCG3349XK <u>C736410</u> jusqu'au 2PCG33492NC736695 incl.
Autocars X3-45 Année modèle: 2019 - 2020	Du 4RKG33497K <u>9737655</u> jusqu'au 4RKG33492L9737743 incl.
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, ajouter un cavalier sur le connecteur A175.

MATÉRIEL

Commandez l'ensemble **WB23-40** qui inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
0610187	CAVALIER CONNECTEUR, RÉGULATEUR DE SURALIMENTATION	1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité
avant tout!**



MARCHE À SUIVRE




DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.


Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

H3-45


1. Ouvrir le compartiment de service arrière droit.

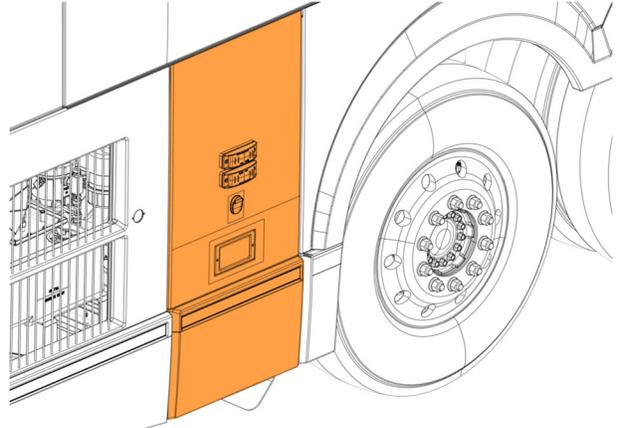

2. Localisez le régulateur de suralimentation. Vous le trouverez à côté du TCM.
3. Vérifier s'il est toujours branché.
 - Si oui Déconnecter le connecteur A175 du régulateur. Ensuite passer à l'étape suivante.
 - Si non vérifier si le connecteur A175 a un cavalier 0610187.

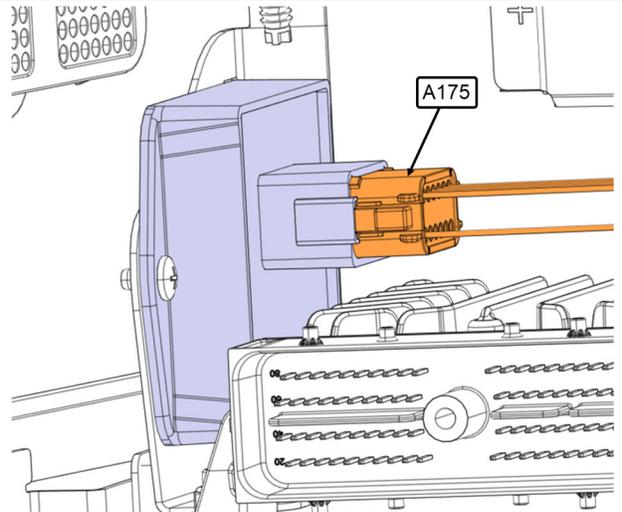


4. Connecter le cavalier 0610187 au connecteur A175 du harnais.

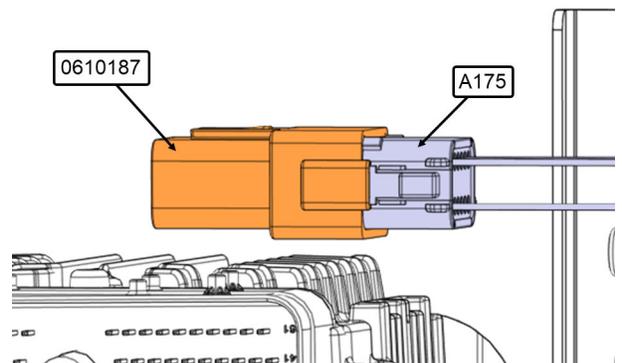


5. Confirmer le bon fonctionnement des alternateurs.

X3-45

1. Ouvrir la porte du compresseur.

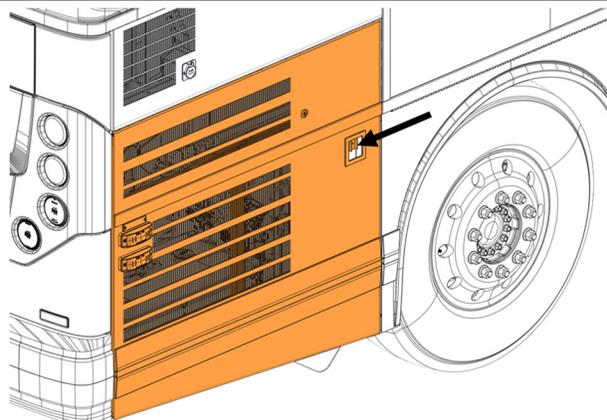


2. Ouvrir la porte de la boîte de jonction arrière.

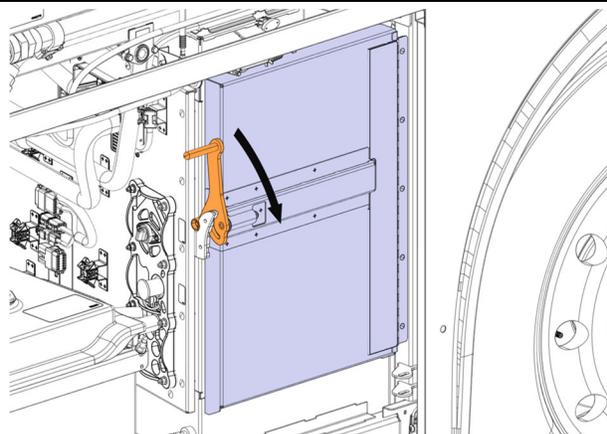


6. Localisez le régulateur de suralimentation.
Vous le trouverez à côté du TCM.

7. Vérifier s'il est toujours branché.

- Si oui Déconnecter le connecteur A175 du régulateur. Ensuite passer à l'étape suivante.
- Si non vérifier si le connecteur A175 a un cavalier 0610187.

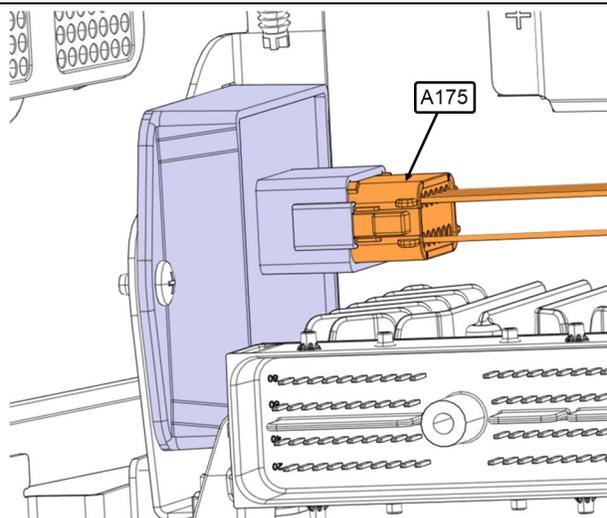

3. Connecter le cavalier 0610187 au connecteur A175 du harnais.

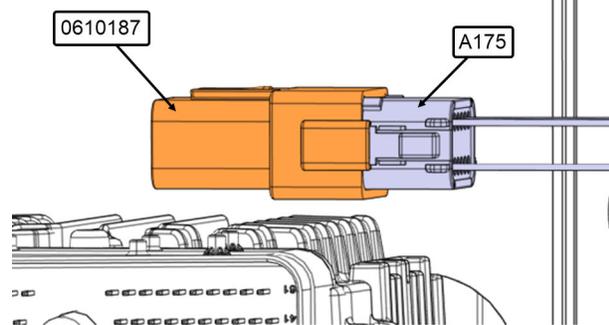

4. Confirmer le bon fonctionnement des alternateurs.

DISPOSITION DES PIÈCES

SVP NE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et ¼ heure (0,25) de main-d'œuvre à la réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, accessible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG23-40».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	06.20
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	560629

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules? Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir les avis de bulletins de garantie s'appliquant à vos véhicules par courriel.

