


**PREVOST**ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001**CAMPAGNE
DE
RAPPEL**

Cr10-19



DATE : MAI 2010	SECTION : 23-Accessoires
SUJET : BOUCLE DE CEINTURE DE RETENUE DU SYSTÈME D'ÉLEVATION DE FAUTEUILS ROULANTS RICON F9TF	

APPLICATION

Modèle	VIN
Autocars de série H3 et maisons motorisées VIP équipés d'un système d'élévation de fauteuils roulants Ricon F9TF Année modèle : 2008 - 2010	 Du 2PCH33498 <u>8C71 1096</u> jusqu'au 2PCH33490 <u>AC71 1633</u> incl.
Autocars X3-45 et maisons motorisées XLII équipés d'un système d'élévation de fauteuils roulants Ricon Année modèle : 2008 - 2010	Du 2PCG33493 <u>8C72 9405</u> jusqu'au 2PCG33494 <u>AC72 9953</u> incl.

Cette campagne n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par cette campagne seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.

DESCRIPTION

Prevost a été informé qu'un DÉFAUT affectant la sécurité des véhicules automobiles existe sur les **Systèmes d'élévation de fauteuils roulants Ricon F9TF** dont le numéro de série figure sur la liste qui suit.

La boucle où s'attache la ceinture de retenue qui s'étire d'un garde-corps à l'autre pour sécuriser l'occupant agit comme dispositif de sécurité en empêchant l'élévation ou la descente de la plate-forme si la ceinture n'est pas bouclée. À cause d'un défaut, il est possible que le système d'élévation de fauteuils roulants puisse fonctionner même si la ceinture de retenue n'est pas adéquatement bouclée.

Pour plus d'information, il est possible de contacter le coordonnateur du rappel chez Ricon au (800) 322-2884 bur.3374 ou par courriel au dmata@wabtec.com.

- **Cause de la défektivité:** Selon l'information fournie par Ricon, le modèle d'interrupteur utilisé dans la boucle a été remplacé en décembre 2007 et c'est ce qui est à l'origine de la défektivité.

- **Conséquence:** Si la ceinture de retenue n'est pas adéquatement bouclée, le système d'élévation de fauteuils roulants peut fonctionner quand même, ce qui constitue un risque de blessures pour l'occupant du fauteuil roulant si le fauteuil se déplace sur la plate-forme.
- **Reconnaitre une situation dangereuse:** Si vous n'entendez pas un **déclit** lorsque la languette s'insère dans la boucle alors la ceinture n'est pas verrouillée. Si vous tirez fermement sur la ceinture, la languette va se séparer de la boucle.

Prevost demande à ses clients d'effectuer le correctif exigé par le rappel de Ricon, c'est-à-dire, d'apposer un autocollant sur le garde-corps, près de la boucle.

Avisez les opérateurs du système d'élévation de fauteuils roulants de s'assurer que la ceinture soit adéquatement bouclée tel que démontré sur l'image plus bas. Un DVD est disponible pour la formation si nécessaire. Noter qu'il s'agit d'un produit Ricon et qu'il n'est disponible qu'en anglais seulement.

Liste des numéros de série des systèmes d'élévation de fauteuils roulants Ricon F9TF visés par le rappel, installés sur les véhicules Prevost ou vendus par un Centre de Pièces Prevost

17961	18061	18150	18311	18532	18578	18612	18664	18707	18880
17962	18062	18151	18327	18533	18579	18613	18665	18708	18881
17963	18063	18152	18328	18534	18580	18616	18666	18712	18882
17964	18076	18153	18329	18535	18581	18617	18667	18713	18888
17965	18077	18154	18354	18536	18582	18618	18668	18714	18889
17966	18078	18170	18355	18537	18583	18619	18669	18715	18890
17985	18079	18171	18356	18538	18584	18621	18670	18718	18906
17986	18080	18172	18369	18539	18585	18623	18671	18719	18907
17987	18081	18173	18370	18540	18586	18629	18672	18739	18908
17988	18092	18174	18371	18541	18587	18630	18673	18740	18909
17989	18093	18185	18372	18543	18588	18631	18674	18741	
17990	18094	18186	18373	18544	18589	18632	18675	18749	
18005	18095	18187	18374	18545	18590	18633	18676	18750	
18006	18096	18205	18413	18546	18591	18634	18677	18751	
18007	18097	18206	18414	18547	18592	18635	18678	18808	
18008	18101	18207	18415	18548	18593	18636	18679	18809	
18009	18102	18208	18498	18549	18594	18637	18680	18810	
18010	18103	18209	18499	18550	18596	18638	18682	18822	
18011	18104	18210	18500	18551	18597	18639	18683	18823	
18012	18105	18211	18516	18552	18598	18640	18684	18824	
18013	18106	18212	18517	18553	18599	18652	18685	18848	
18046	18128	18213	18518	18554	18600	18653	18686	18849	
18047	18129	18243	18519	18567	18602	18654	18687	18850	
18048	18130	18244	18520	18568	18603	18655	18689	18862	
18049	18131	18245	18521	18569	18604	18656	18690	18863	
18050	18145	18270	18527	18570	18605	18657	18691	18864	
18051	18146	18271	18528	18571	18606	18658	18692	18870	
18058	18147	18272	18529	18575	18609	18659	18704	18877	
18059	18148	18309	18530	18576	18610	18660	18705	18878	
18060	18149	18310	18531	18577	18611	18663	18706	18879	

MATÉRIEL

Pièce No	Description	Qté
864194	Autocollant « Cliquez et tirez fort », version française	1
864173	Autocollant « Click And Tug », version anglaise	1
864191	DVD Ricon, « Click and Tug » version anglaise seulement	1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.


MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Validez que votre système d'élévation de fauteuils roulants Ricon est le modèle **F9TF** et qu'il est bel et bien visé par la campagne de rappel à l'aide de la liste ci-haut. Si le numéro de série de votre système ne se trouve pas sur cette liste, alors ne pas considérer ce rappel. Si par contre, le numéro de série de votre système se trouve sur cette liste, vous devez alors commander et apposer l'autocollant #864194 « Cliquez et tirez fort ». **Prendre en note le numéro de série de votre système d'élévation de fauteuils roulants Ricon car vous devrez nous le fournir avec votre demande de remboursement.**
2. Apposer l'autocollant sur le garde-corps, près de la boucle. Ne pas apposer l'autocollant directement sur la ceinture.

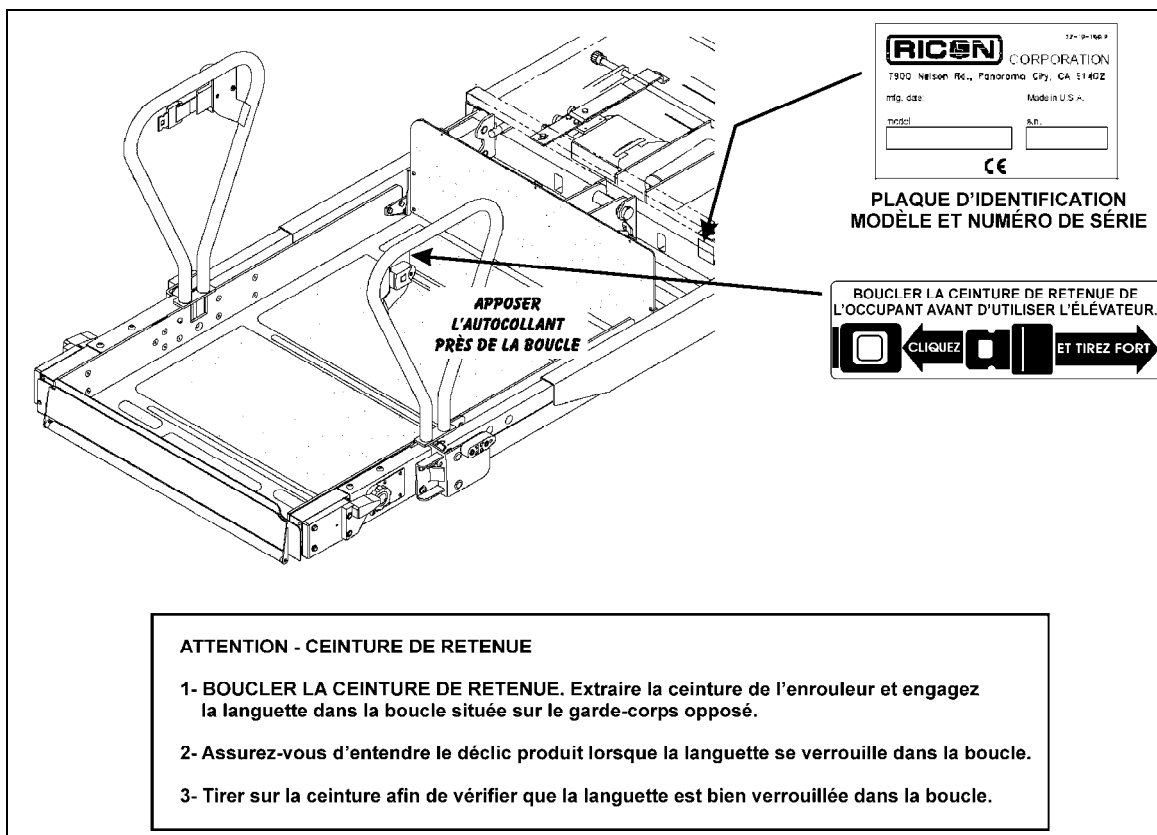

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost. Nous vous rembourserons les pièces et ¼ d'heure (0,25) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Campagne de rappel Cr10-19» et indiquer le numéro de série de votre système d'élévation de fauteuils roulants Ricon. **Vous devez aussi compléter le formulaire de «Certification de campagne de rappel» fourni avec ce bulletin et le retourner avec votre réclamation (A.F.A.) pour être remboursé.**