

**PREVOST**

CAMPAGNE DE RAPPEL

CR13-01

DATE : JANVIER 2013	SECTION : 10-Essieu Avant
SUJET :	SUPPORT DE BRAS RADIAL

APPLICATION

Modèle	VIN
Autocar X3-45 Avec essieu rigide Année-modèle : 2011 - 2012	Du 2PCG33491BC735050 jusqu'au 2PCG3349XCC735274 incl.

Cette campagne n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par cette campagne seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par cette campagne, Il est possible qu'un support de bras radial côté rue ne soit pas conforme aux exigences.

Tous les supports de bras radial côté rue seront inspectés sur les véhicules visés et toutes les pièces du lot #11048 seront remplacées gratuitement.

MATÉRIEL

Part No.	Description	Qty
110739	SUPPORT DE BARRE RADIALE GAUCHE	1
110788	BARRURE DE BOULON	1
500813	VIS M16 G8,8	2
5001175	VIS M 22 G8,8	5
5001509	RONDELLE	5
5001665	ÉCROU M22 NYRT	5

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.


MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.


1. Sur la suspension rigide avant, du côté gauche (côté rue), vérifier le numéro de coulée du support de bras radial 110739 dans la cavité indiquée.

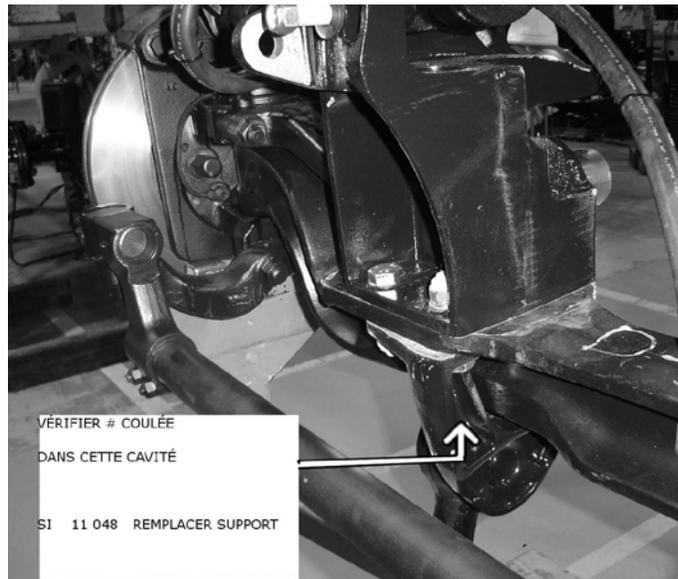


2. Si le numéro de coulée est **11048**, la pièce doit être remplacée.



3. Retirer le support et la bras radial.
4. Jeter la quincaillerie.
5. Installer la pièce de remplacement avec de nouveaux boulons rondelles et écrous.
6. Les filets et les trous doivent être secs et propres.
7. Serrer au couple spécifié.
8. Enduire de Tectyl 680064 les boulons et écrous.

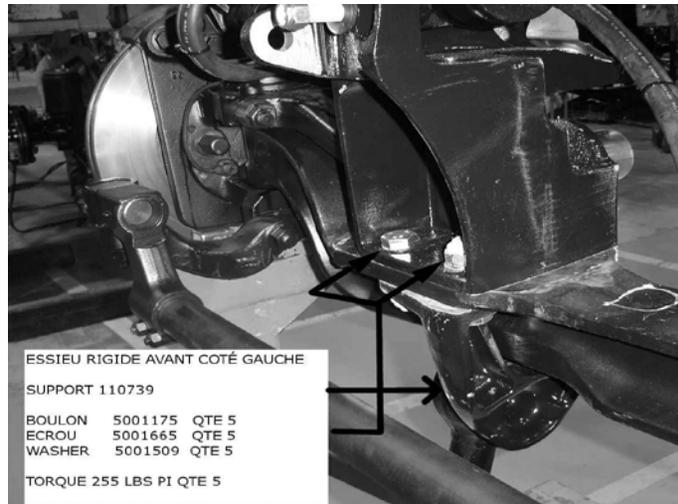

9. Installer le bras radial sur le nouveau support.
10. Les filets et les trous doivent être secs et propres.
11. Appliquer du Loctite bleu 680038.
12. Serrer au couple spécifié.
13. Plier la barrure sur la tête de boulon.
14. Effectuer un alignement du véhicule.

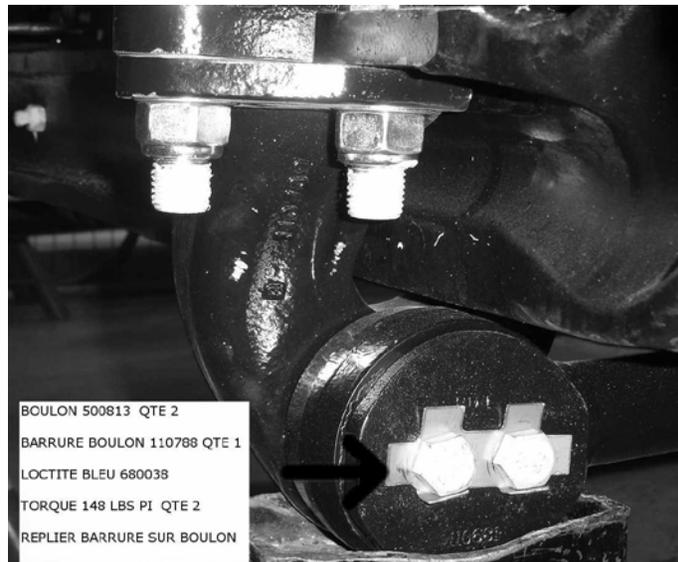

DISPOSITION DES PIÈCES

- Retourner à Prévost avec le formulaire A.F.A. pour un remboursement complet.
- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost. Nous vous rembourserons une demi-heure (0.5h) de main-d'œuvre *pour l'inspection seule* **ou** les pièces et deux heures (2.0 h) de main-d'œuvre *pour l'inspection, le remplacement et l'alignement* sur réception des pièces remplacées et d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Campagne de rappel 13-01». **Vous devez aussi compléter le formulaire de «Certification de campagne de rappel» fourni avec ce bulletin et le retourner avec votre réclamation (A.F.A.) pour être remboursé.**

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris (Fail Code)	10-00
Code de défaillance (Defect Code)	9
Condition système (System Condition)	R
Pièce responsable (Causal Part)	110739

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://prevostparts.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

