



# CAMPAGNE DE RAPPEL

CR13-05

DATE: FÉVRIER 2013 SECTION: 18-Carrosserie

SUJET : NOUVEAU FEU DE POSITION SANS REFLECTEUR – AJOUT DE RÉFLECTEURS AMBRES

#### **APPLICATION**

## AVIS AUX CENTRES DE SERVICE

Vérifier que ce rappel s'applique au véhicule à l'aide de **SAP** ou de l'outil **Vehicle Warranty Information** de l'onglet Prevost–Systems du Volvo Trucks Dealer Portal

Modèle	VIN	V.I.N. TO PREVOST CAR.	W WW W
	Autocars	Autocars	Carrosseries
	2PCH33494DC71 <b>2272</b>	2PCH33497DC71 <b>2296</b>	2PCVS3491DC71 <b>2283</b>
Autocars H3-45	2PCH33497DC71 <b>2282</b>	2PCH33499DC71 <b>2297</b>	2PCVS3499DC71 <b>2287</b>
&	2PCH33490DC71 <b>2284</b>	2PCH33490DC71 <b>2298</b>	2PCVS3494DC71 <b>2293</b>
	2PCH33492DC71 <b>2285</b>	2PCH33492DC71 <b>2299</b>	2PCVS349XDC71 <b>2301</b>
Carrosseries H3-45 VIP	2PCH33494DC71 <b>2286</b>	2PCH33495DC71 <b>2300</b>	
	2PCH33498DC71 <b>2288</b>	2PCH33499DC71 <b>2302</b>	
Année modèle : 2013	2PCH3349XDC71 <b>2289</b>	2PCH33490DC71 <b>2303</b>	
7	2PCH33498DC71 <b>2291</b>	2PCH33492DC71 <b>2304</b>	
	2PCH3349XDC71 <b>2292</b>	2PCH33494DC71 <b>2305</b>	
	2PCH33493DC71 <b>2294</b>	2PCH33413DC71 <u><b>2306</b></u>	
	2PCH33495DC71 <u><b>2295</b></u>	2PCH3349XDC71 <u><b>2308</b></u>	
	2PCG33490DC73 <u><b>5382</b></u>	2PCG33495DC73 <u><b>5393</b></u>	2PCG33491DC73 <u><b>5410</b></u>
Autocars X3-45	2PCG33492DC73 <u><b>5383</b></u>	2PCG33497DC73 <u><b>5394</b></u>	2PCG33493DC73 <u><b>5411</b></u>
	2PCG33498DC73 <u><b>5386</b></u>	2PCG33498DC73 <u><b>5405</b></u>	2PCG33495DC73 <u><b>5412</b></u>
Année modèle : 2013	2PCG3349XDC73 <u>5387</u>	2PCG3349XDC73 <u><b>5406</b></u>	2PCG33497DC73 <u><b>5413</b></u>
7 times models : 2016	2PCG3349XDC73 <u>5390</u>	2PCG33491DC73 <u>5407</u>	2PCG33499DC73 <u><b>5414</b></u>
	2PCG33491DC73 <u>5391</u>	2PCG33493DC73 <u>5408</u>	2PCG33490DC73 <u><b>5415</b></u>
	2PCG33493DC73 <u><b>5392</b></u>	2PCG33495DC73 <u><b>5409</b></u>	
Motorisés XLII-45	XLII-45 Entertainer	XLII-45 Entertainer	X3-45 VIP
Entertainer	2PCYS3498DC73 <u><b>5380</b></u>	2PCYS349XDC73 <u><b>5400</b></u>	2PCBS3494DC73 <u><b>5379</b></u>
&	2PCYS349XDC73 <u><b>5381</b></u>	2PCYS3491DC73 <u><b>5401</b></u>	2PCBS3497DC73 <u><b>5389</b></u>
<b>.</b>	2PCYS3495DC73 <u><b>5384</b></u>	2PCYS3493DC73 <u><b>5402</b></u>	2PCBS3492DC73 <u><b>5395</b></u>
Carrosseries X3-45 VIP	2PCYS3497DC73 <u><b>5385</b></u>	2PCYS3495DC73 <u><b>5403</b></u>	2PCBS3498DC73 <u><b>5417</b></u>
	2PCY33495DC73 <u><b>5396</b></u>	2PCY33497DC73 <u><b>5416</b></u>	
Année modèle : 2013	2PCYS3493DC73 <u><b>5397</b></u>		

Cette campagne n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par cette campagne seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.

## **DESCRIPTION**

Sur les véhicules visés par cette campagne, il est important d'ajouter un réflecteur ambre de chaque côté du véhicule.

Contrairement aux modèles précédents, les nouveaux feux de position n'intègrent pas une lentille réfléchissante. De ce fait, pour votre sécurité et pour se conformer aux **Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada** article 108 « Systèmes d'éclairage et dispositifs rétroréfléchissants », des réflecteurs supplémentaires doivent être ajoutés sur le véhicule.

## **MATÉRIEL**

## Autocars H3-41, H3-45 et carrosseries H3 VIP

Pièce No	Description	Qté
930374	RÉFLECTEUR	2
5001243	VIS AUTOTARAUDEUSE SS 10x5/8	4

## **Autocars X3-45**

Pièce No	Description	Qté
930212	RÉFLECTEUR	2
500124	VIS AUTOTARAUDEUSE SS 8x1/2	4

Carrosseries XLII Entertainer et X3-45 VIP avec petit système de climatisation

Pièce No	Description	Qté
930212	RÉFLECTEUR	2
500124	VIS AUTOTARAUDEUSE SS 8x1/2	4

Carrosseries XLII Entertainer et X3-45 VIP avec gros système de climatisation

Pièce No	Description	Qté
430685	PLAQUE DE MONTAGE	1
500124	VIS AUTOTARAUDEUSE SS 8x1/2	2
500678	ÉCROU-DOUILLE	2
507331	CAPUCHON PROTECTEUR EN VINYLE	2
930212	RÉFLECTEUR	2
5001000	VIS SS 8-32x 5/8	2

REMARQUE	
Le matériel peut être commandé selon la pratique habit	uelle.

## **OUTILS REQUIS**



## **MARCHE À SUIVRE**



# **DANGER**

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.


## **H3-41, H3-45 COACHES**

## **CÔTÉ TROTTOIR**

- Placer le réflecteur #930374 sur la bande réfléchissante et marquer la position des trous de montage en utilisant le réflecteur comme gabarit.
- 2. Percer deux (2) trous de 9/64" de diamètre. Percer à travers le panneau extérieur de la porte. Attention, ne percer pas plus profond.
- 3. Fixer le réflecteur à l'aide de deux (2) vis autotaraudeuse #5001243.

## **COTÉ RUE**


1. Procéder de la même façon que pour le côté trottoir.

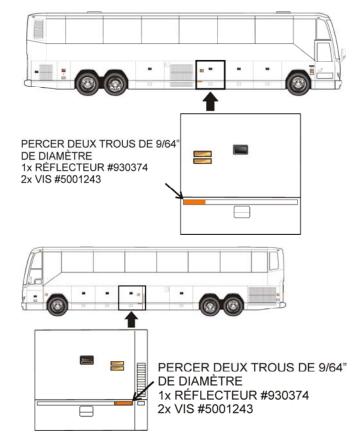

## **AUTOCARS X3-45**


## PORTE DE L'ÉVAPORATEUR

- Placer le réflecteur #930212 centré à la fois verticalement et horizontalement entre les feux existants et marquer la position des trous de montage en utilisant le réflecteur comme gabarit.
- 2. Percer deux (2) trous de 9/64" de diamètre. Percer à travers le panneau extérieur d'acier inoxydable de la porte. Attention, ne percer pas plus profond.
- 3. Fixer le réflecteur à l'aide de deux (2) vis autotaraudeuse #500124.

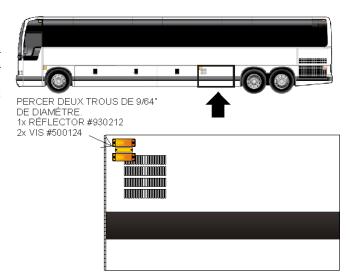

## **PORTE DU CONDENSEUR**


1. Procéder de la même façon que pour la porte de l'évaporateur.

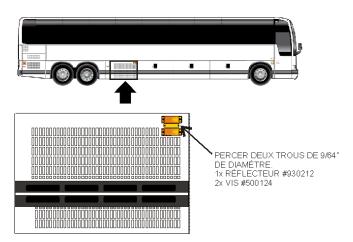

# XLII ENTERTAINER & X3-45 VIP AVEC GROS SYSTÈME DE CLIMATISATION


#### **PORTE CONDENSEUR**

- Ouvrir la porte du compartiment du condenseur. Dévisser les deux écroudouilles qui fixent le feu de position inférieur.
- 2. À l'aide des vis de montage et des écroudouilles du feu de position inférieur, fixer la partie supérieure de la plaque de montage #430685.
- 3. Visser le réflecteur #930212 à la plaque de montage à l'aide de deux (2) vis autotaraudeuses #500124.
- 4. Pour prévenir les blessures, placer un capuchon protecteur en vinyle #507331 sur chaque vis.

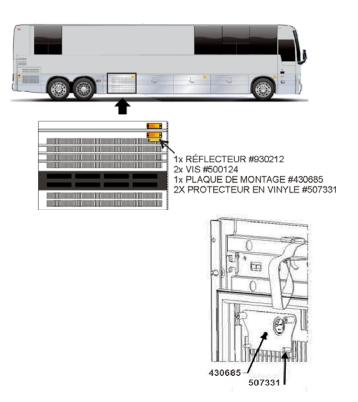


## **PORTE ÉVAPORATOR**

- Centrer le réflecteur #930212 à 1/4" (6mm) sous le feu de position inférieur tel que montré et marquer la position du trou de montage gauche en utilisant le réflecteur comme gabarit.
- 2. Percer un (1) trou de 5/16" de diamètre à gauche. Percer à travers le panneau extérieur d'acier inoxydable de la porte. Attention, ne percer pas plus profond.
- 3. Fixer le réflecteur à l'aide de deux (2) vis à mécanique #5001000 et deux (2) écroudouilles #500678.

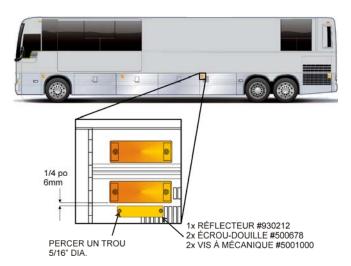

# XLII ENTERTAINER & X3-45 VIP AVEC PETIT SYSTÈME DE CLIMATISATION

- Centrer le réflecteur #930212 à 1/4" (6mm) sous le feu de position inférieur tel que montré et marquer la position des trous de montage en utilisant le réflecteur comme gabarit.
- 2. Percer deux (2) trous de 9/64" de diamètre. Percer à travers le panneau extérieur d'acier inoxydable de la porte. Attention, ne percer pas plus profond.
- 3. Fixer le réflecteur à l'aide de deux (2) vis autotaraudeuses #500124.

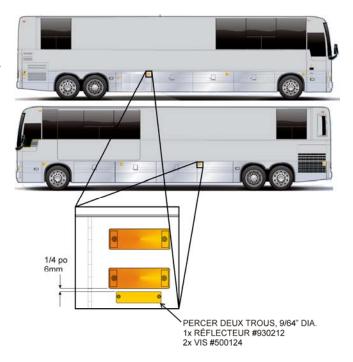

## **GARANTIE**

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost. Nous vous rembourserons les pièces et 1/2 heure (0,5) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Campagne de rappel 13-05». Vous devez aussi compléter le formulaire de «Certification de campagne de rappel» fourni avec ce bulletin et le retourner avec votre réclamation (A.F.A.) pour être remboursé.

#### AUTRE

Bulletin VBC	n/a
Code de bris (Fail Code)	06.05
Code de défaillance (Defect Code)	09
Condition système (System Condition)	R
Pièce responsable (Causal Part)	930401

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse : <a href="http://prevostparts.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp">http://prevostparts.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp</a>
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

