

# PREVOST

## BULLETIN DE GARANTIE

ENREGISTRÉ - REGISTERED  
ISO 9001 & ISO 14001

Bg03-17A




DATE : Décembre 2003	SECTION : 12 - Freins
EXPIRATION : Décembre 2005	
SUJET: CONNEXION DE L'ASSÈCHEUR D'AIR BENDIX AD-9	

RÉVISION : A

CHANGEMENT DU NUMÉRO DU FIL À CONNECTER POUR 24IA

### APPLICATION

Modèle	VIN	
Autocars H3-41, H3-45 Année modèle: 2003 - 2004	Du 2PCH3349X <u>31014582</u> jusqu'au 2PCH33498 <u>31014709</u> incl.	
VIP-45 Année modèle: 2003	Du 2PCV33494 <u>31014581</u> jusqu'au 2PCV33490 <u>31014710</u> incl.	


### DESCRIPTION

Sur les véhicules ci-dessus mentionnés, le branchement électrique de l'élément chauffant de l'assécheur d'air peut avoir été oublié. Si l'élément chauffant n'est pas alimenté et que la température est froide, le fonctionnement de l'assécheur est réduit et de l'humidité pourrait se retrouver dans le système pneumatique et même entraîner le blocage de certains conduits. Vérifier si le branchement a été fait et si ce n'est pas le cas, effectuer la marche à suivre ci-dessous.

### MARCHE À SUIVRE


**Avertissement** : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Ouvrir la porte du compartiment électrique arrière.

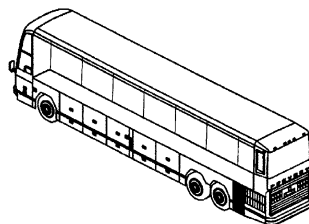

2. Vérifier si le fil 24IA est connecté sur la borne «F». Si c'est le cas, la marche à suivre est terminée.
3. Si ce n'est pas le cas, localiser le fil 24IA, il devrait être attaché au câblage situé entre les relais et le tableau de raccordement arrière.
4. Enlever le tube thermorétractible de la borne ou couper le fil et mettre une cosse à anneau adéquate.
5. Brancher le fil 24IA sur la borne «F» et serrer.
6. Mettre la clé du commutateur d'allumage à «ON».
7. Vérifier si la tension du connecteur C402 situé près de l'assécheur est de 24 volts.

**Remarque :** Dans le cas des VIP seulement, modifier le décalque 065509 à l'aide d'une étiqueteuse pour identifier le fusible F5.

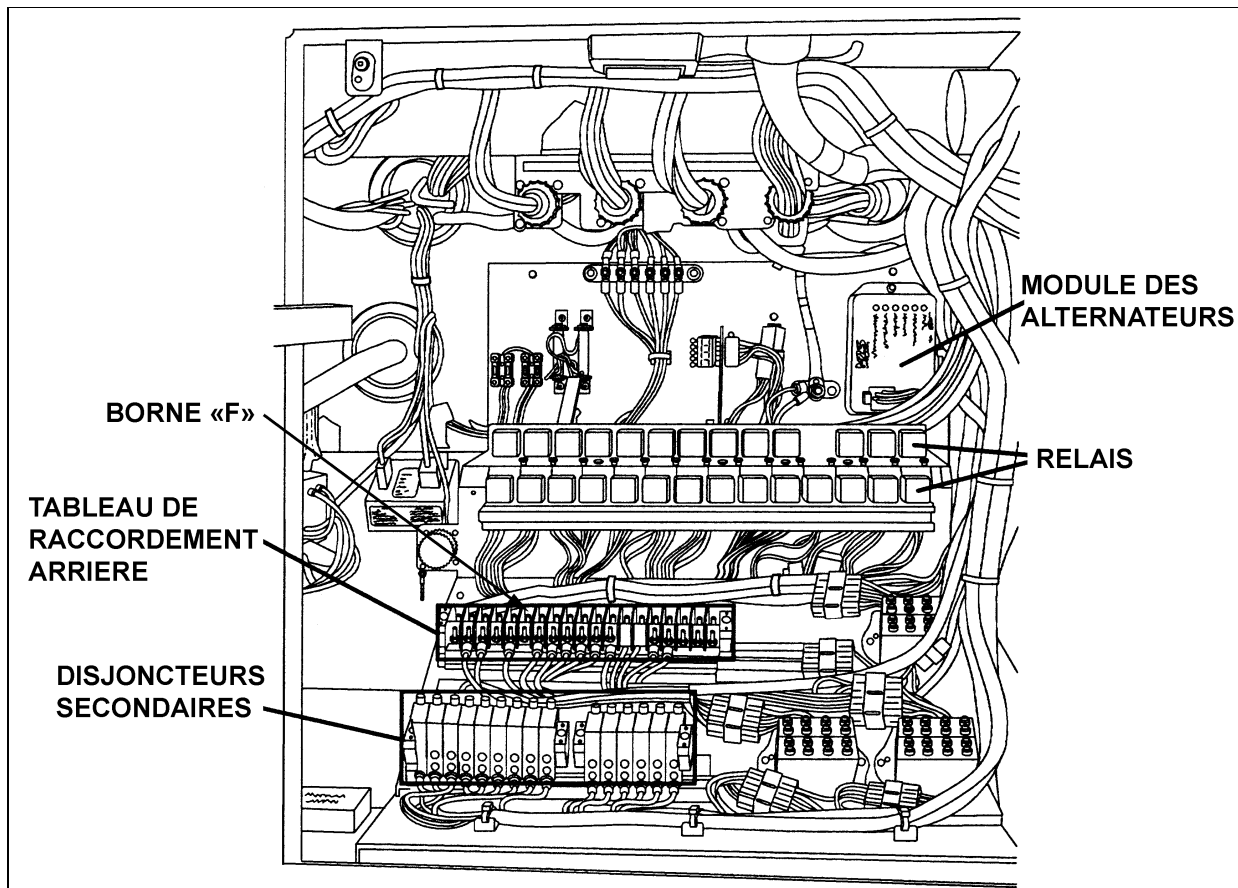

## GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost Car. Nous vous rembourserons ¼ heure (0,25) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de Garantie 03-17A».

### Disposition des pièces:

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).