



PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG13-60

DATE :	OCTOBRE 2013	SECTION : 07 - Transmission
EXPIRATION:	OCTOBRE 2015	
SUJET :	MISE À JOUR DE LA PROGRAMMATION VOLVO I-SHIFT – AMÉLIORATION DU PASSAGE DE VITESSE DU DOUBLEUR DE GAMME	

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE		
Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.		
Modèle	VIN	
Autocars H3-41, H3-45 Année modèle: 2010 - 2013	Les véhicules de l'intervalle suivant équipés d'une transmission I-Shift Du 2PCH33498AC71 <u>1573</u> jusqu'au 2PCH33494DC71 <u>2191</u> incl.	
Autocars X3-45 Année modèle: 2010 - 2013	2PCG33498 <u>AC729907</u> 2PCG33491 <u>AC729926</u> 2PCG33491 <u>BC729992</u>	2PCG33498 <u>BC735045</u> 2PCG33496 <u>CC735241</u> 2PCG33499 <u>DC735316</u>
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.		

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, une mise à jour de la programmation de la transmission Volvo I-Shift est nécessaire.

La mise à jour de la programmation a pour effet d'améliorer le processus de changement de rapport et éviter les chocs et l'usure du pignon dit « split gear ». Cette mise à jour est nécessaire sur toutes les transmissions Volvo I-Shift allant jusqu'à, mais n'incluant pas le numéro de série 1100**224372**.

MESURES À PRENDRE POUR CORRIGER LE DÉFAUT

Vous devez contacter un Centre de Service Prevost ou un Fournisseur de Service Prevost sans délai afin de prendre rendez-vous pour la mise à jour de la programmation de la transmission I-shift.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Connecter Premium Tech Tool (PTT) au connecteur de diagnostic du véhicule.
2. Placer ignition à ON.
3. Une fois le véhicule identifié, effectuer la Campagne S6234 MID130, E0407.

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevest. Nous vous rembourserons une heure (1,0) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, disponible sur www.prevestcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG13-60».

AUTRE

Bulletin VBC	S6234
Code de bris	07.00-3
Code de défaillance	49
Condition système	B
Pièce responsable	3092515

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://prevestparts.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant "AJOUT" comme sujet pour recevoir nos bulletins de garantie par courriel.

