

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG13-63

DATE: OCTOBRE 2013 SECTION: 06 - Électricité

EXPIRATION: OCTOBRE 2015

SUJET: INSPECTION ET REMPLACEMENT D'UN

DISJONCTEUR 70A

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE

Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de **SAP** ou de **Garantie en ligne** disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.

Modèle	VIN	PREVOST CAR INC.
Autocars X3-45 Année-modèle : 2011 - 2014	Du 2PCG3349	6 <u>B</u> C73 <u>5013 jusqu'au 2PCG33496<u>D</u>C73<u>5449 incl.</u></u>
Autocars H3-41, H3-45 Année-modèle : 2011 - 2014	Du 2PCH3349	X <u>B</u> C71 <u>1785</u> jusqu'au 2PCH33493 <u>D</u> C71 <u>2375</u> incl.
Autocars de tournée XLII-45 Année-modèle : 2011 - 2014	Du 2PCY3349	8 <u>B</u> C73 <u>5017 jusqu'au 2PCY33493<u>D</u>C73<u>5445</u> incl.</u>
Maison motorisée H3-45 VIP Année-modèle : 2011 - 2014	Du 2PCVS349	4 <u>B</u> C71 <u>1786</u> jusqu'au 2PCVS3492 <u>D</u> C71 <u>2373</u> incl.

Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, inspecter et remplacer au besoin les disjoncteurs 70A situés dans le compartiment électrique arrière.

MATÉRIEL

Commandez les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
563424	Disjoncteur, 70A	requise

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

- 1. Déconnecter la mise à la terre sur les batteries.
- 2. Dans le compartiment électrique arrière, trouver le panneau des disjoncteurs.

3. Autocars H3:

Repérez CB6

4. Maison motorisée H3-45 VIP:

Repérez CB4 et CB6





5. Autocars X3-45:

Repérez CB6

6. LeMirage XLII Entertainer:

Repérez CB2



- 7. Démontez le disjoncteur
- 8. Le code de date de fabrication apparait sur cette étiquette. La lettre identifie l'année et le chiffre identifie la semaine de 1 à 52.
- 9. Si le code de fabrication n'est pas situé dans la plage entre **U19** et **V50** inclusivement, aucun remplacement n'est requis.
- 10. Si le code est situé à l'intérieur de la plage entre **U19** et **V50 inclusivement**, remplacer avec un nouveau disjoncteur #563424.
- 11. S'assurer que le code de date du disjoncteur de remplacement ne fait pas parte de la plage fautive.
- 12. Installer le disjoncteur Serrer les vis à 5 lbf-pi. (60 lbf-po).
- 13. Reconnecter la mise à la terre. Serrer à 14 lbf-pi. (170 lbf-po)



DISPOSITION DES PIÈCES

Pour obtenir un remboursement complet, les pièces remplacées doivent être retournées à Prevost conformément aux 'Instructions d'expédition de retour de pièces de garantie' disponibles sur https://www.prevostcar.com/fr/content/les-documents-de-garantie. Svp joindre dans l'envoi une copie de la réclamation de garantie.

Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons quinze minutes (15min) de main-d'œuvre pour l'inspection seule <u>ou</u> les pièces et quarante-cinq minutes (45min) de main-d'œuvre sur réception des pièces et d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via « Garantie en ligne », disponible sur <u>www.prevostcar.com</u> (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG13-63».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	06.16
Code de défaillance	09
Condition système	В
Pièce responsable	563424

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse : http://prevostparts.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.



