

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG17-21

DATE :	Juillet 2017	SECTION : 06 ÉLECTRIQUE
EXPIRATION:	Juillet 2019	
SUJET :	Mise à la masse AE52-J2	

APPLICATION

<i>AVIS AUX CENTRES DE SERVICE</i>	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN 
Autocars X3-45 Année modèle: 2017 -2018	Du 2PCG3349XHC736092 jusqu'au 2PCG33495HC736209 incl. Du 4RKG33491H9737417 jusqu'au 4RKG33490J9737432 incl.
Maisons motorisées X3-45 VIP Année modèle: 2017 - 2018	Les véhicules suivants : 2PCBS3497HC736175, 2PCBS3492HC736181, 2PCBS3498HC736198, 2PCBS349XHC736199, 2PCBS3496JC736223.
X3-45 VIP à usage commercial Année modèle: 2017	Du 2PCCS3493HC736145 jusqu'au 2PCCS349XHC736207 incl.
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, déplacer la mise à la masse du connecteur J2 sur le module AE52 à un goujon de mise à la masse électronique dans la boîte de jonction arrière. Cette mesure évitera l'arrêt du moteur si AE52 perd son alimentation.

MATÉRIEL

Commandez l'ensemble WB17-21 qui inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
560587	Cosse à anneau .250 / 18-14 / Isolée	1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel.

Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation à la position OFF.

1. Dans le compartiment électrique arrière, trouver le module AE52. (Figure 1)

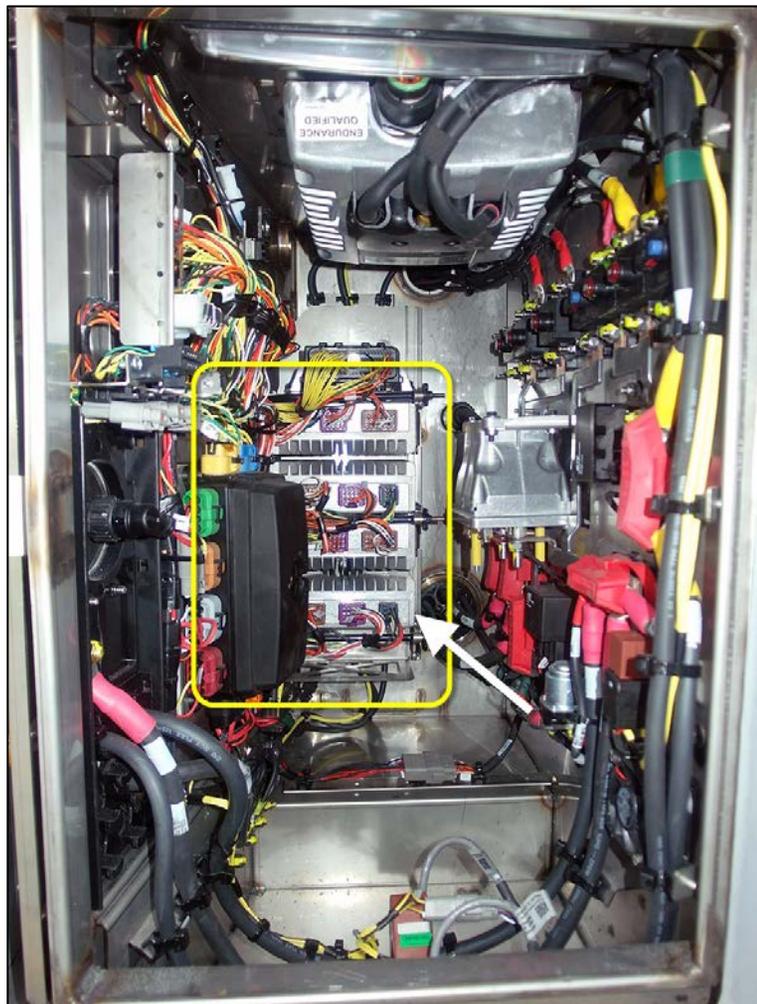


Figure 1

2. Débrancher le connecteur J2 mauve. (Figure 2)



Figure 2

3. Sortir le fil noir du connecteur (A52RJ2.3). (Figure 3).

Se référer au manuel d'entretien Prevost PA1621, [section 06b](#) paragraphe 2.12 pour la méthode adéquate de manipulation de la barrure secondaire.

Utiliser l'extracteur 568103 (AMP 1579007-1)

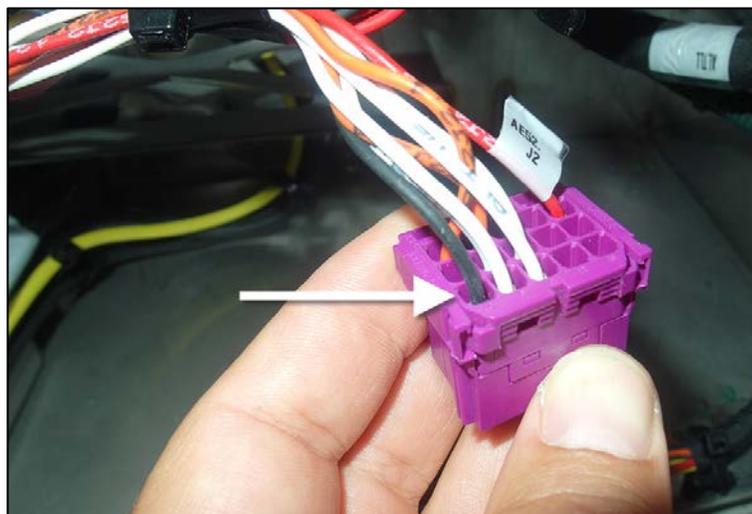
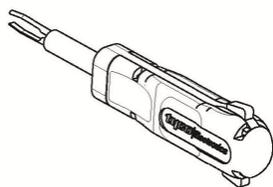


Figure 3

4. Retirer le fil noir du faisceau pour avoir une longueur suffisante au déplacement.
5. Couper les attaches en nylon au besoin.
6. Couper le terminal existant et ajouter la cosse à anneau 560587.

- Placer la cosse à anneau sur un des goujons de mise à la masse électronique. (Figure 4)

Serrer à **60 lb-po (7 Nm)**

Appliquer une marque de serrage « Torque Seal » de couleur différente à la marque précédente.

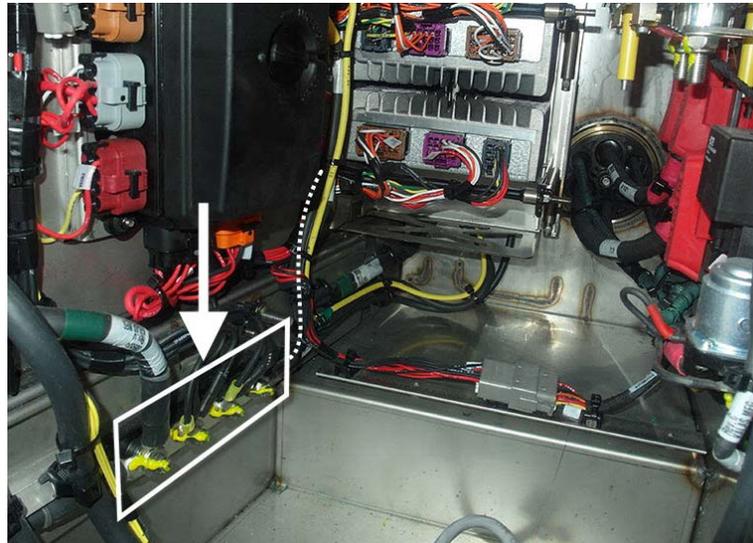


Figure 4

- Remettre les attaches de fil enlevées précédemment.
- Confirmer que le véhicule fonctionne correctement.

DISPOSITION DES PIÈCES

SVP NE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de PrevoSt. Nous vous rembourserons les pièces et trente minutes (30min) de main-d'œuvre à la réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, accessible sur www.prevoStcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG17-21».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	06.15
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	060133

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://techpub.prevoStcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules? Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant "AJOUT" comme sujet pour recevoir les bulletins de garantie s'appliquant à vos véhicules par courriel.

