



RAPPEL SÉCURITAIRE

CR19-03P-B

DATE :	Avril 2019	SECTION :	23 ACCESSOIRES
SUJET :	INSPECTION TÊTE DE CONTRÔLE D'EXTINCTEUR		

RÉVISION:B Cette révision remplace toute version antérieure
2023-12-08 Retrait des véhicules Volvo- Création du bulletin SR19-03P

DESCRIPTION

L'extincteur d'incendie KDS-25 installé sur votre véhicule utilise un actuateur électrique fixé sur la tête de contrôle de l'extincteur. Lors de l'activation du système, l'actuateur pousse sur tige de la valve pour que l'extincteur décharge son contenu. L'unité de l'actuateur, pour certains lots, peut ne pas avoir assez de puissance pour pousser suffisamment la tige de la valve pour son ouverture.

Ce document présente la procédure pour **inspecter** l'extincteur d'incendie et quoi faire si votre véhicule est équipé d'un extincteur dont le **numéro de lot correspond à un lot impacté**.

IMPORTANTRE REMARQUE

Nous vous rembourserons le temps de travail sur la réception de la fiche de certification avec le numéro de lot de la tête de contrôle et le numéro de série de l'extincteur et le formulaire A.F.A. complété.

Le numéro de lot de la tête de contrôle est écrit juste au côté de la date (MM/AA) de l'étiquette (voir Figure 3).

Le numéro de série de l'extincteur est gravé sur le collet de la bouteille et commence par les lettres "**TAR**" suivi de 6 nombres (voir Figure 4).

IMPORTANTRE REMARQUE

Les extincteurs avec la tête de contrôle en forme de boîte et peinte noire ne sont pas visés par ce rappel sécuritaire. Ne pas remplacer ces têtes de contrôle.



EFFECTIVITÉ

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE	
<p>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de PrevoSt, sous la rubrique Service / Garantie. https://prevostparts.volvo.com/online/scripts/wgate/yw110n/%21?%7Elanguage=en</p>	
Modèle	NIV 
Maisons motorisées X3-45 VIP Année modèle: 2015 - 2018	De 2PCBS3491 <u>FC735892</u> jusqu'à 2PCBS3493 <u>JC736289</u> incl.
X3-45 VIP usage commercial Année modèle: 2015 - 2018	De 2PCCS349X <u>FC735863</u> jusqu'à 2PCC33490 <u>JC736333</u> incl.
X3-45 coaches Année modèle: 2015 - 2018	De 2PCG33492 <u>FC735872</u> jusqu'à 2PCG33499 <u>JC736221</u> incl.
H3-41, H3-45 coaches Année modèle: 2015 - 2018	De 2PCH33497 <u>FC712916</u> jusqu'à 2PCH33499 <u>JC714000</u> incl. et De 2PCH33492 <u>JC710001</u> jusqu'à 2PCH33493 <u>JC710184</u> incl.
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle: 2018	De 2PCV33499 <u>FC712919</u> jusqu'à 2PCVS3490 <u>JC713999</u> incl. et De 2PCVS3492 <u>JC710005</u> jusqu'à 2PCVS349X <u>JC710155</u> incl.
X3-45 coaches Année modèle 2016 - 2018	De 4RKG33499 <u>G9737275</u> jusqu'à 4RKG33498 <u>J9737484</u> incl.
H3-45 incomplet Année modèle: 2018	2PCR33494 <u>JC710179</u>
X3-45 incomplet Année modèle: 2017	2PCS33491 <u>HC736203</u> et 2PCS33497 <u>HC736206</u>
X3-45 Commuter Année modèle: 2015	4RKG33495 <u>F9737000</u>
<p>Cette campagne n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules concernés par le présent rappel seront avisés avec une lettre sur laquelle figure le numéro d'identification du véhicule (NIV) de chaque véhicule concerné.</p>	

MARCHE À SUIVRE


DANGER

Stationner le véhicule en toute sûreté, appliquer le frein de stationnement et arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, régler le commutateur d'allumage à la position OFF, puis déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un bouton déclencheur. Régler l'interrupteur principal d'alimentation (disjoncteur principal) à la position OFF sur tous les véhicules de type transport interurbain.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies à risques.

1. Localiser le réservoir 25 lb de l'extincteur:
 - Pour les véhicules Prevost H3, l'extincteur est situé derrière l'aile arrière côté conducteur. Pour les modèles X3, l'extincteur est situé dans un compartiment bagages.



Figure 1

2. Localiser l'étiquette de l'actuateur.
3. Enregistrer le numéro de lot de l'étiquette sur le formulaire de certification à la fin de ce document.

REMARQUE

Le numéro de lot est écrit juste au côté de la date (MM/AA) sur l'étiquette comme montré dans la Figure 3.

Les deux étiquettes sur cet extincteur particulier sont les mêmes. En général, seulement une étiquette d'avertissement et une étiquette d'information se retrouvent sur l'actuateur.

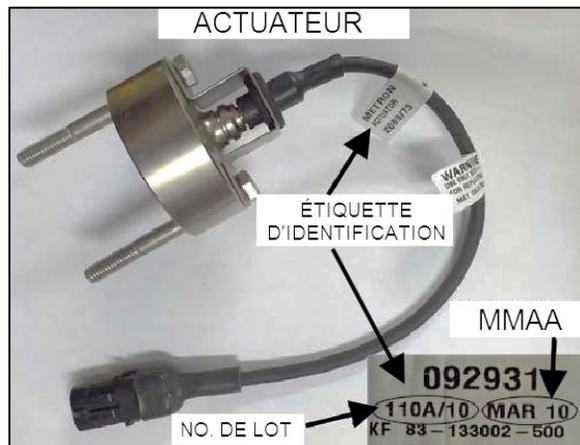


Figure 2

4. Enregistrer le numéro de série de l'extincteur sur le formulaire de certification à la fin de ce document.

REMARQUE

Le numéro de série de l'extincteur est affiché sur le collet de la bouteille et commence par les lettres "TAR" suivi de 6 nombres.



Figure 3

5. Si le numéro de lot ne correspond à aucun des numéros de lots impactés présentés dans la liste ci-dessous, placer un autocollant vert ou un bout de ruban adhésif vert sur la tête de contrôle. L'actuateur est fonctionnel.

NUMÉRO DE LOT IMPACTÉ
042A/15
467A/17
639A/17

6. Refermer le compartiment de l'extincteur.

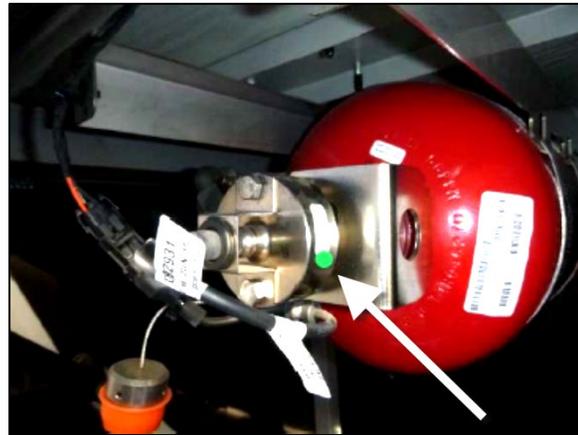


Figure 4

7. Si le numéro de lot correspond à un des numéros de lots impactés présentés dans la liste ci-dessus, placer un autocollant rouge ou un bout de ruban adhésif rouge sur la tête de contrôle. L'actuateur doit être remplacé.
8. Si l'étiquette est manquante sur l'actuateur de l'extincteur, remplacer l'actuateur.
9. Contacter un centre de service Prevest et prendre un rendez-vous pour remplacer la tête de contrôle.

REMARQUE

Si le remplacement est nécessaire, il doit être réalisé par un travailleur certifié. Pour les Centres de service Prevest, consulter le document ICS19-13 pour la procédure de remplacement de la tête de contrôle.



Figure 5

10. Le bulletin est complété.

GARANTIE

- Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevest.
- Pour l'inspection, nous vous rembourserons **15 minutes** de temps de travail sur la réception de la fiche de certification avec le numéro de lot de la tête de contrôle et le numéro de série de l'extincteur et le formulaire A.F.A. complété.
- Veuillez soumettre la réclamation au moyen de notre système de garantie en ligne, accessible à l'adresse www.prevestcar.com (sous service/garantie). Sélectionnez le type de réclamation: "Bulletin/Recall" et sélectionner "Safety Recall CR19-03P".
- Si vous ne souhaitez pas obtenir de remboursement, mais seulement nous signaler que le rappel a été effectué, veuillez SVP remplir le formulaire de «Certification de campagne de rappel» fourni avec ce bulletin et nous le retourner par courriel à prevost.onlinewarranty@volvo.com ou par fax au 418-831-9301.

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	23.08
Code de défaillance	09
Cond.syst.	R
Pièce responsable	901125

Tous nos bulletins de service sont accessibles à l'adresse <http://techpub.prevostcar.com/fr/> ou scanner le code QR avec votre téléphone intelligent. Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir nos avis de bulletins de garantie par courriel.





Rappel de sécurité Fiche de certification (REF: CR19-03)

NUMÉRO DE SÉRIE DU VÉHICULE : NUMÉRO DE LOT DE L'ACTUATEUR: NUMÉRO DE SÉRIE DE L'EXTINCTEUR :

EFFECTUÉ PAR	PROPRIÉTAIRE/EXPLOITANT
Par la présente, nous certifions que les instructions de rappel de sécurité concernant le rappel de sécurité SR19-03 ont été exécutées.	
NOM : _____	NOM : _____
Adresse: _____	Adresse : _____
Tél. : _____	Tél. : _____
Copieur : _____	Copieur : _____
Signature : _____	Signature : _____
Date: _____	Date: _____

Si l'information ci-dessus est inexacte ou que vous ne possédez plus ce véhicule, veuillez compléter la section suivante et nous la retourner.

NOUVEAU PROPRIÉTAIRE : _____

SOCIÉTÉ : _____

ADRESSE (y compris le pays) : _____

TÉLÉPHONE : _____ TÉLÉCOPIEUR : _____

S.V.P. retourner ce document complété avec votre formulaire A.F.A.