

**PREVOST**

**BULLETIN DE GARANTIE**


**BG24-20**

DATE :	Juin 2024	SECTION : 06 ÉLECTRIQUE
EXPIRATION:	Juin 2026	
SUJET :	<b>MODIFICATION DU HARNAIS DE L'ALARME INCENDIE</b>	

Version initiale

20-06-2024

**APPLICATION**
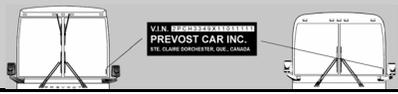
<i>AVIS AUX CENTRES DE SERVICE</i>	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de <b>SAP</b> ou de <b>Garantie en ligne</b> disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN 
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle: 2022 - 2024	2PCV33490 <u>NC721247</u> , 2PCVS3491 <u>NC721308</u> , 2PCVS3496 <u>PC721372</u> , 2PCV33499 <u>PC721380</u> , 2PCVS349X <u>PC721424</u> , 2PCVS3497 <u>PC721428</u> , 2PCVS3498 <u>PC721440</u> , 2PCVS3490 <u>PC721464</u>
Autocars H3-45 Année modèle: 2023 - 2024	2PCH33498 <u>PC721402</u> , 2PCH33492 <u>RC721463</u> , 2PCH33496 <u>RC721465</u> , 2PCH33498 <u>RC721466</u> , 2PCH3349X <u>RC721467</u>
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

**DESCRIPTION**

Sur les véhicules visés par ce bulletin, le harnais de l'alarme incendie, dans la boîte de jonction avant, doit être modifié.

**MATÉRIEL**

Aucun matériel n'est nécessaire pour ce bulletin de garantie.

**OUTIL REQUIS**

Pièce No	Description
683766	OUTIL D'EXTRACTION, JAE ET-AG5 

**REMARQUE**

*Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.*

## POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité  
avant tout!**



## MARCHE À SUIVRE




### DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.


Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

## LOCALISATION DU HARNAIS


1. Ouvrir la porte de service avant.

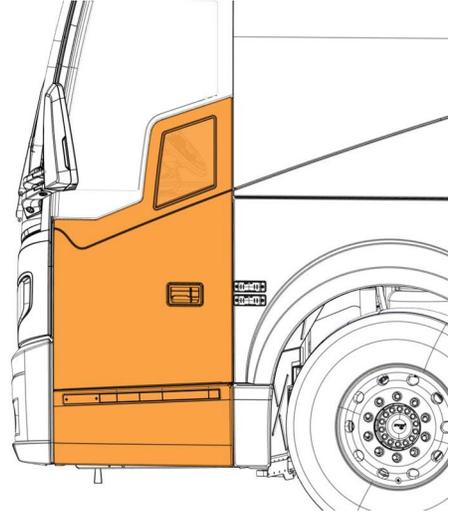


2. Ouvrir le panneau de la boîte de jonction avant.

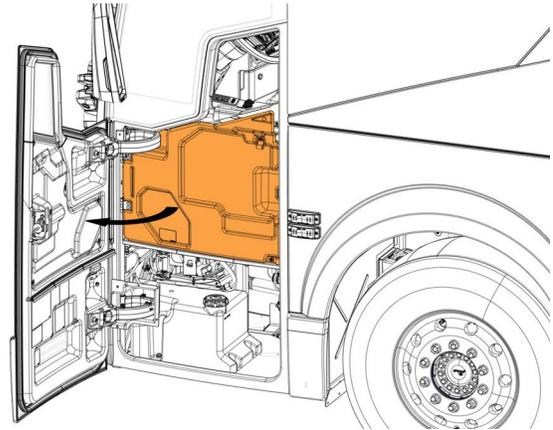


3. Localiser le module **A36**.

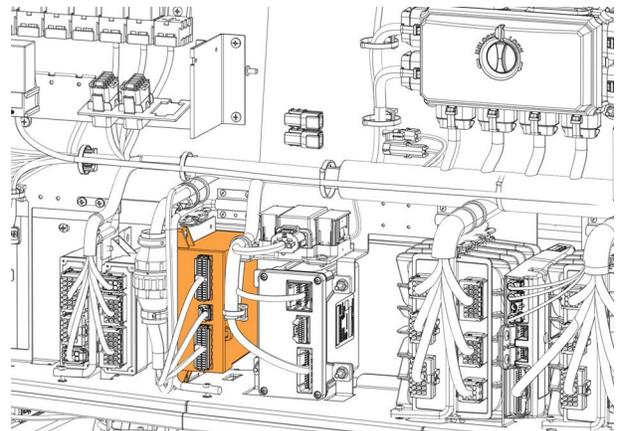

4. Localiser le connecteur bleu **A36.JB**.

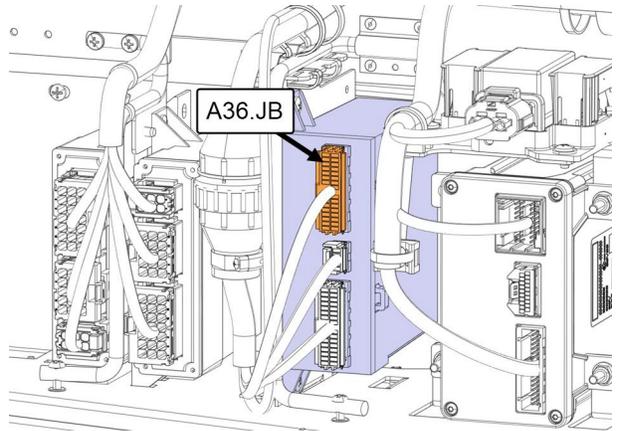

5. Localiser le fil rouge **A130.6** connecté à la broche **A36.JB :1**.

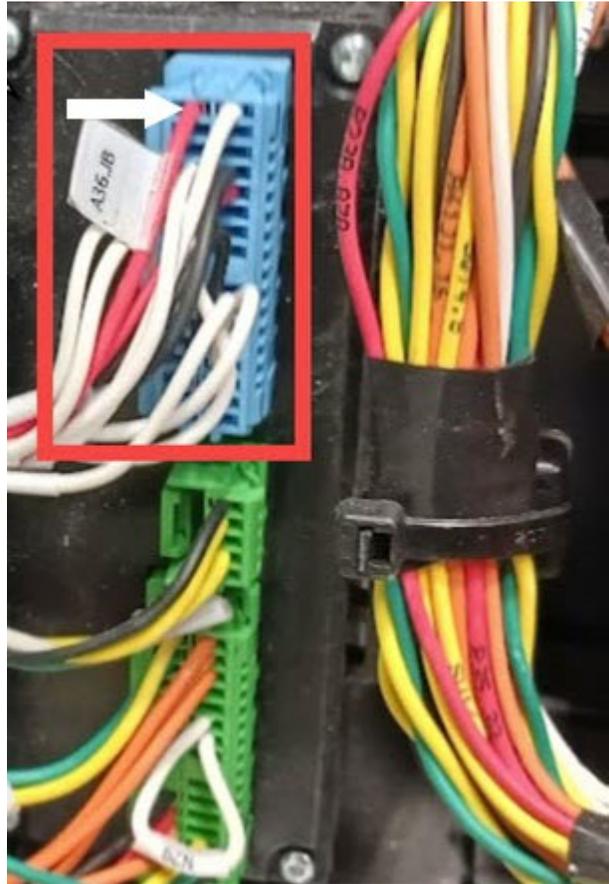


**MODIFICATION DU HARNAIS**


6. Débrancher le connecteur **A36.JB** du module.




7. Utilisez un petit tournevis pour ouvrir le verrou secondaire du connecteur JB.

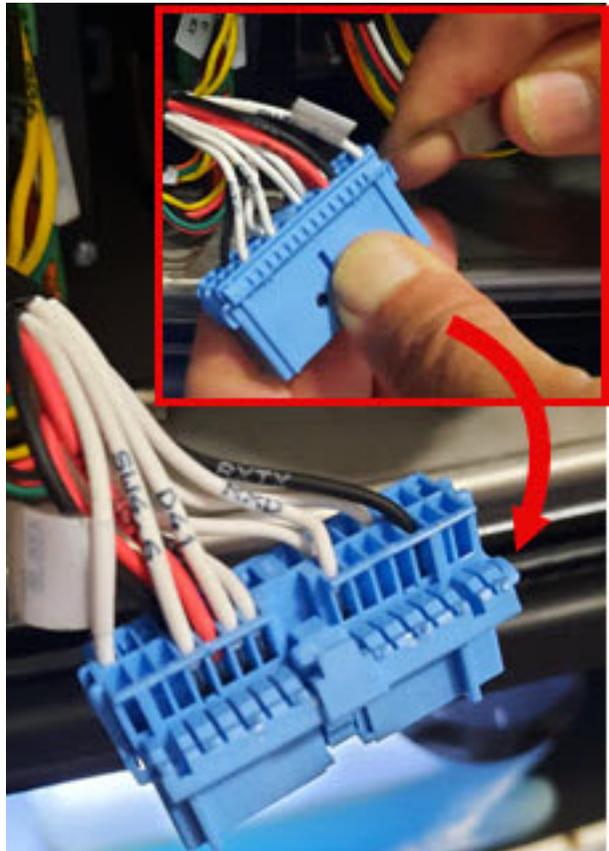


8. Insérer l'outil 683766 dans la cavité d'extraction à l'extrémité arrière de la broche **A36.JB :1**.

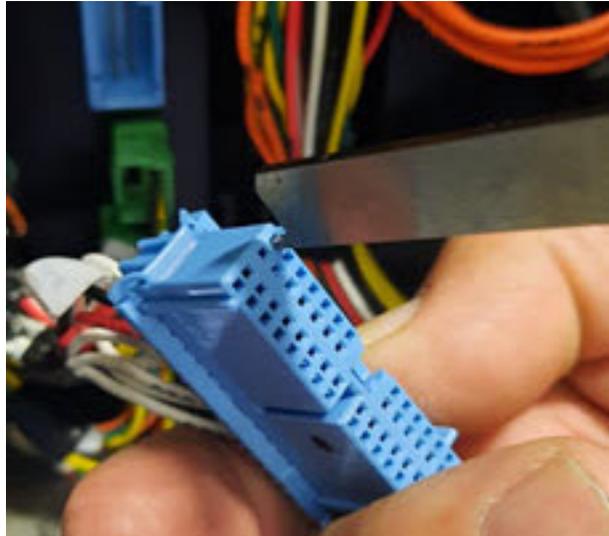


9. Retirer le terminal du fil **A130.6** du connecteur.

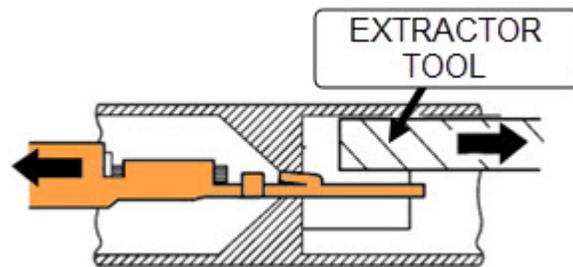

10. Insérer le fil **A130.6** dans la broche **A36.JB :5** du connecteur jusqu'à ce que le terminal soit verrouillé.

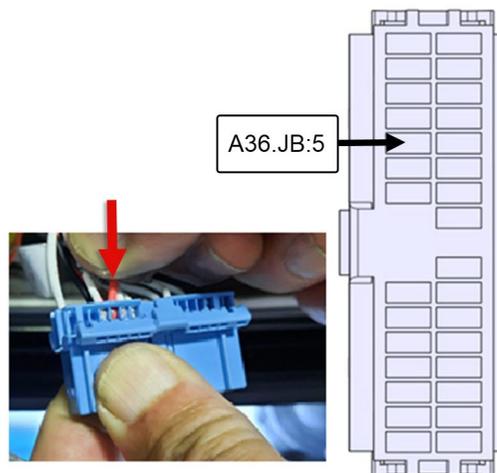


11. Fermer le verrou secondaire du connecteur.

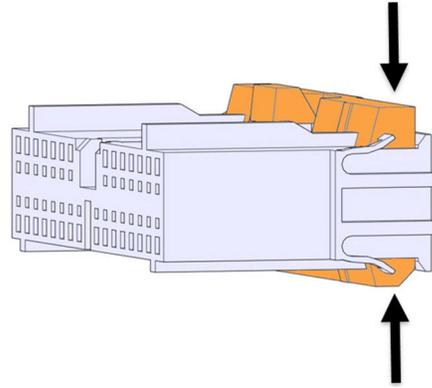


12. Rebrancher le connecteur **A36.JB** dans le module **A36**.




13. Vérifier que le fil **A130.6** est maintenant connecté à la broche **A36.JB :5**.

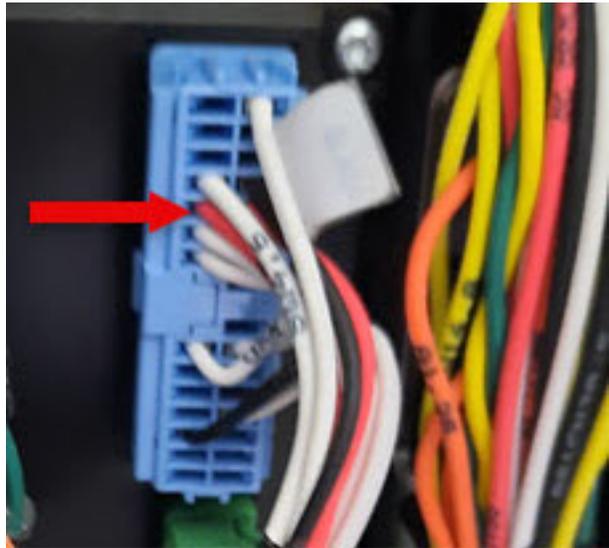

14. Fermer le panneau de la boîte de jonction avant.

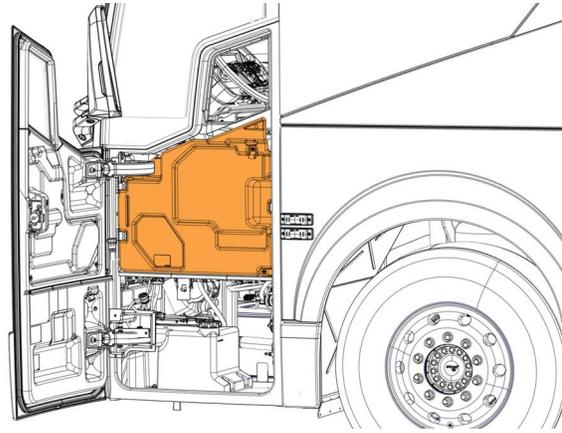

15. Fermer la porte de service avant.

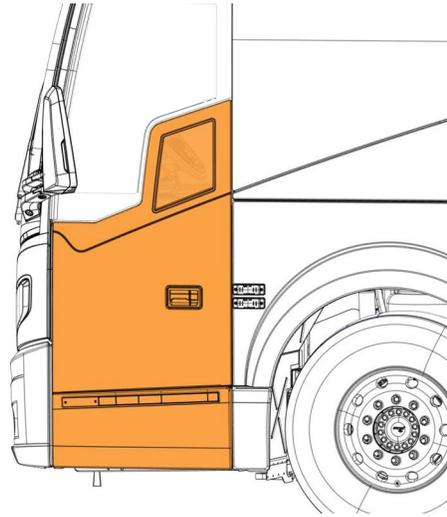

## DISPOSITION DES PIÈCES

SVP NE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

## GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons ¼ heure (0,25) de main-d'œuvre à la réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, accessible sur [www.prevostcar.com](http://www.prevostcar.com) (rubrique Service \ Garantie).

- Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG24-20».

## AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	06.15
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	562765

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :  
<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

**Propriétaire de véhicules?** Contactez-nous à [technicalpublications\\_prev@volvo.com](mailto:technicalpublications_prev@volvo.com) en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir les avis de bulletins de garantie s'appliquant à vos véhicules par courriel.

