

**PREVOST****CAMPAGNE
DE
RAPPEL****CR24-33**

DATE :	Septembre 2024	SECTION : 18 CARROSSERIE
SUJET :	INSPECTER LES CEINTURES DE SÉCURITÉ DES SIÈGES PASSAGERS	

Version initiale

26-09-2024

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN
Autocars X3-45 Année modèle: 2024	 Du 2PCG33492RC734001 jusqu'au 2PCG33498RC734018 incl. Du 2PCG33493RC736937 jusqu'au 2PCG33493RC736999 incl.
Cette campagne n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés. Certains peuvent aussi avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par cette campagne seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par cette campagne, inspecter l'enrouleur à verrouillage automatique de toutes les ceintures de sécurité des passagers. Si les ceintures de sécurité ne se débloquent pas, elle doit être remplacé.

MATÉRIEL

Commandez les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
867726	CEINTURE DE SÉCURITÉ AVEC ALR/ELR	AR
5001734	ÉCROU HEX NYLON LOCK 7/16 X 20 GR8	AR

REMARQUE*Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.*

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité
avant tout!**



MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.


INSPECTION DES CEINTURES DE SÉCURITÉ

1. Inspecter l'enrouleur à verrouillage automatique de toutes les ceintures de sécurité du passager.
 - Si les ceintures de sécurité ne se débloquent pas, passer à l'étape suivante et remplacer la ceinture de sécurité.
 - Si les ceintures de sécurité se débloquent, la procédure est terminée.






REPLACEMENT DES CEINTURES DE SÉCURITÉ



1. Retirer les écrous (2x par assise) et retirer l'assise.

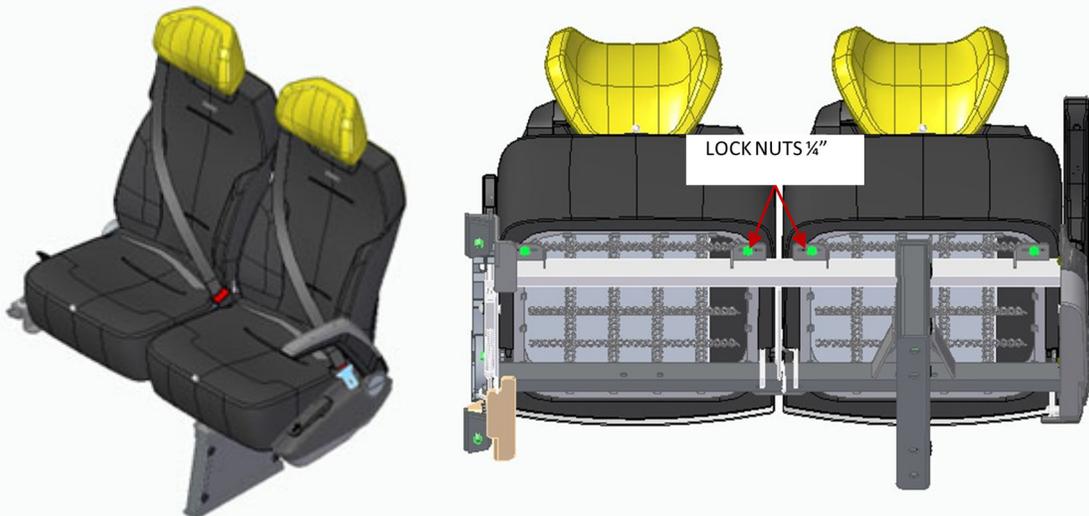

2. Retirer les boulons (1x par ceinture) et les écrous (1x par ceinture) et retirer le support de ceinture de sécurité de la plaque latérale et centrale.

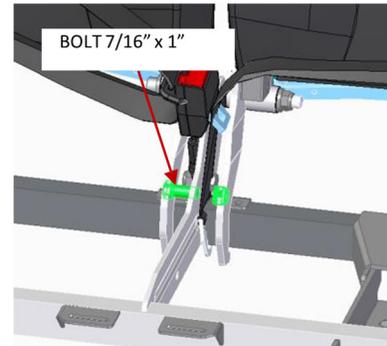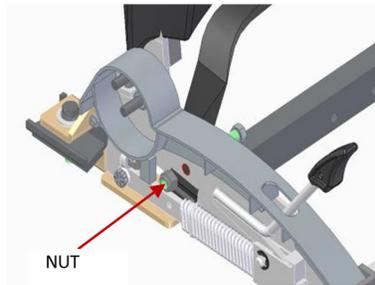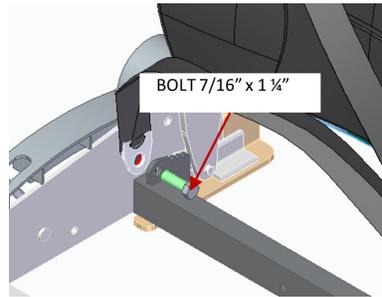

3. Retirer les vis (2x par guide) pour enlever le guide en plastique.

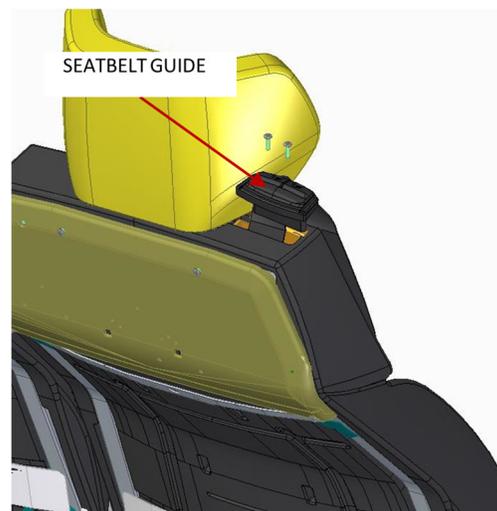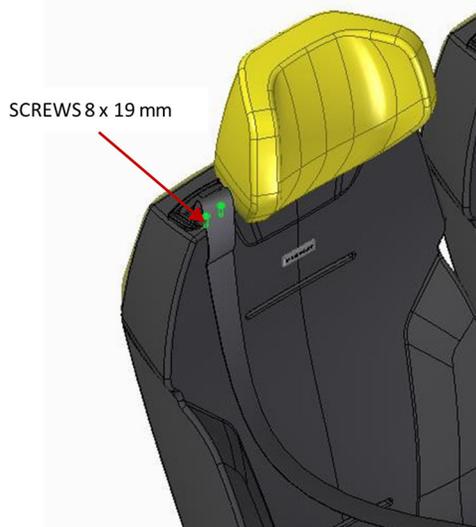


4. Au bas de la housse du dossier, détacher le velcro.





5. Retirer la housse du dossier.




6. Retirer les vis (4x par absorbeur) pour enlever l'absorbeur d'impact.

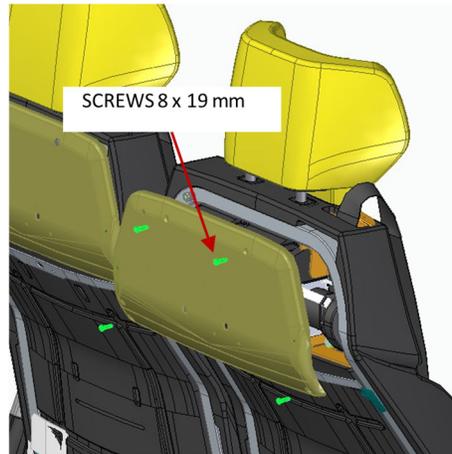


7. Retirer l'écrou et retirer la ceinture de sécurité.

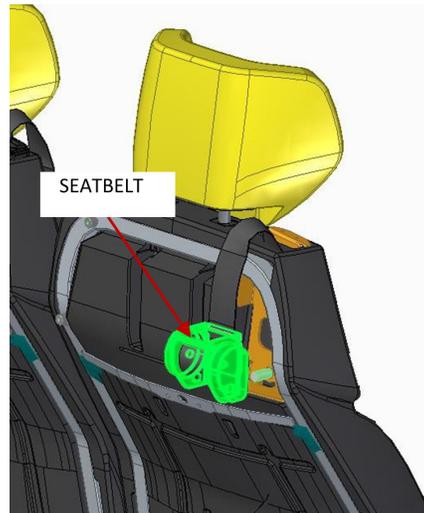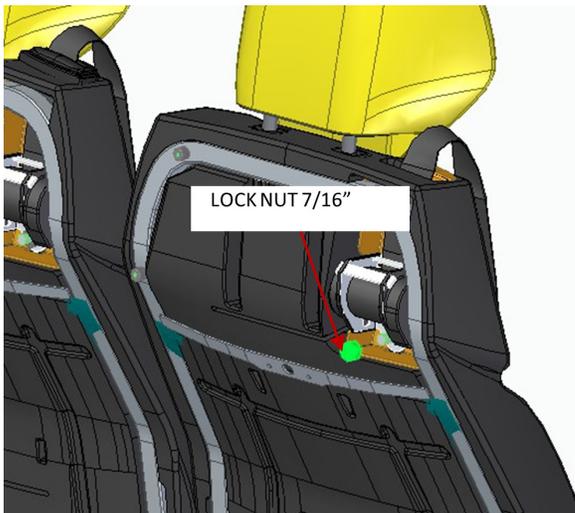


8. Installer la nouvelle ceinture de sécurité 867726 avec le nouvel écrou 5001734.
9. Serrer avec un couple de **28 à 40 lb-pi**.

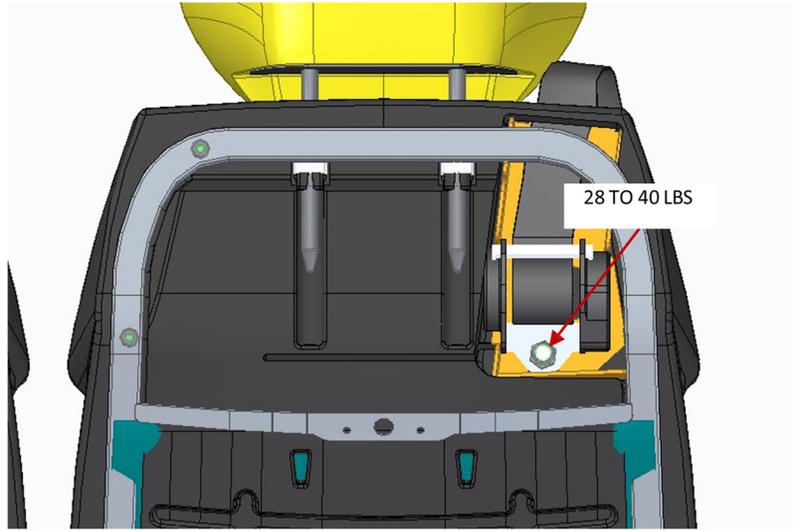


10. Installer le support de ceinture de sécurité sur la plaque latérale et centrale avec les boulons (1x par ceinture) et les écrous (1x par ceinture).
11. Serrer avec un couple de **28 à 40 lb-pi**.

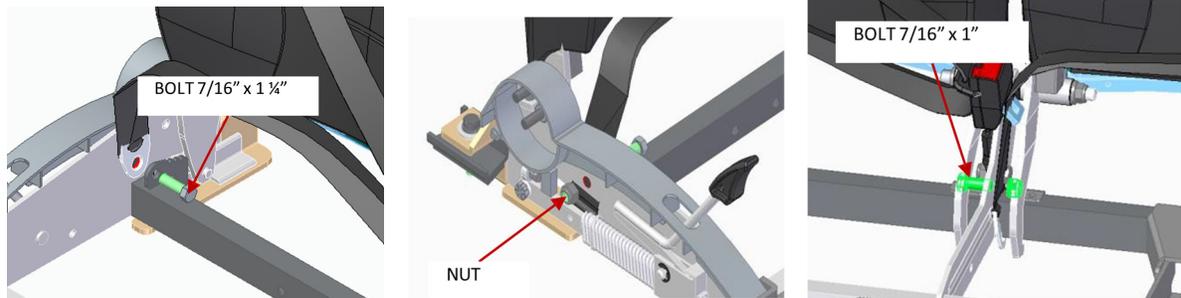

12. Réinstaller l'absorbeur d'impact avec les vis (4x par absorbeur).

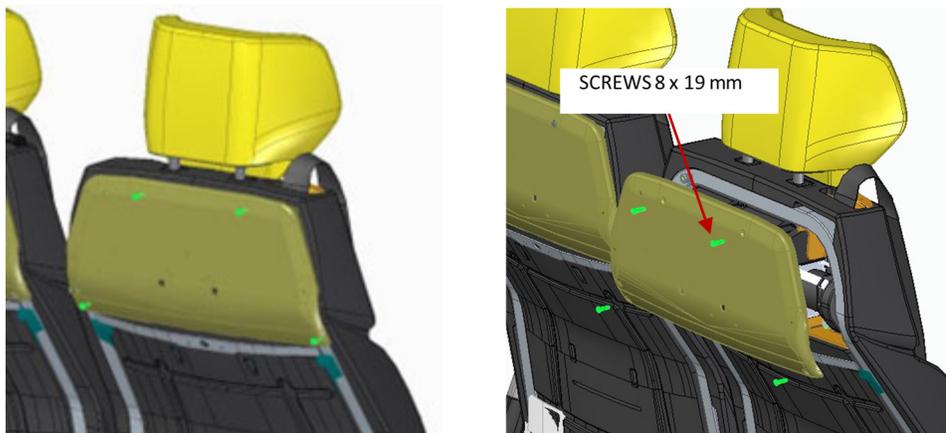



13. Réinstaller la housse du dossier.

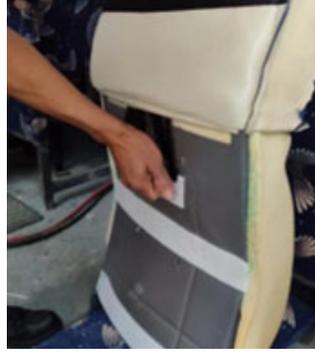


14. Au bas de la housse du dossier, attacher le velcro.



15. Réinstaller le guide en plastique avec les vis (2x par guide).

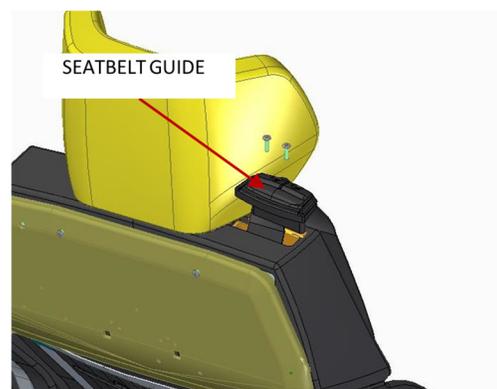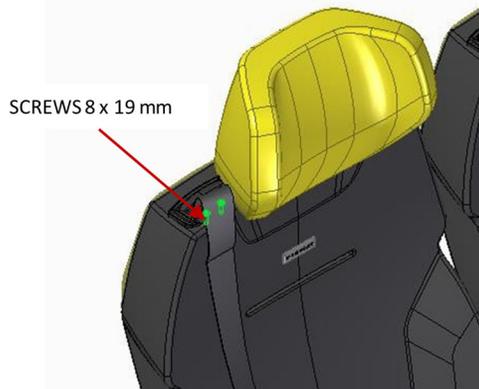

16. Réinstaller l'assise avec les écrous (2x par assise).

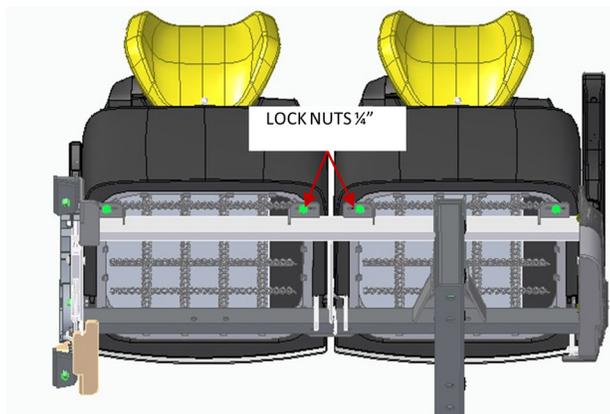

DISPOSITION DES PIÈCES

Pour obtenir un remboursement complet, les pièces remplacées doivent être retournées à Prevost conformément aux 'Instructions d'expédition de retour de pièces de garantie' disponibles sur <https://www.prevostcar.com/fr/content/les-documents-de-garantie>. Svp joindre dans l'envoi une copie de la réclamation de garantie.

Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et deux heures et demie (2,5) de main-d'œuvre sur réception des pièces et d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via **Garantie en ligne**, disponible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie).

- Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie CR24-33».

Si vous ne souhaitez pas obtenir de remboursement mais seulement nous signaler que le rappel a été effectué, veuillez compléter le formulaire de «Certification de campagne de rappel» fourni avec ce bulletin et nous le retourner par courriel à prevost.warranty@volvo.com ou par fax au 418-831-9301.

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	18.03-3
Code de défaillance	09
Condition système	R
Pièce responsable	867726

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com
en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir
nos avis de bulletins de garantie par courriel.



