

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG25-01A

DATE :	Mars 2025	SECTION :	18 CAROSSERIE
EXPIRATION:	Mars 2027		
SUJET :	INFILTRATION D'EAU DANS LES PANNEAUX MODESTIES		

Révision: A

Ajout de précision sur l'installation

14-03-2025

APPLICATION

 

<p><i>AVIS AUX CENTRES DE SERVICE</i></p> <p><i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.</i></p>	
Modèle	VIN 
Autocars H3-45 Année modèle: 2023	2PCH3349XPC721269 2PCH33490PC721359 2PCH33496PC721382 2PCH33498PC721402 2PCH33494PC721431
Autocars H3-45 Année modèle: 2024 - 2025	Du 2PCH3349XRC721453 jusqu'au 2PCH33490RC722093 incl. Du 2P9H33495RC001001 jusqu'au 2P9H33497SC001250 incl.
<p>Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.</p>	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, le bas des panneaux de modestie droit et gauche doit être scellé pour éviter toute infiltration d'eau.

MATÉRIEL

Commandez l'ensemble **WB25-01** qui inclut les pièces suivantes :

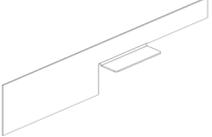Pièce No	Description	Qté
3202286	TÔLE BARRIÈRE MODESTIE GAUCHE 	1
3202287	TÔLE BARRIÈRE MODESTIE DROITE 	1

D'autres pièces requises. **Noter que ces pièces ne sont pas couvertes par ce bulletin :**

Pièce No	Description	Qté
684685	COLLE / SEALANT SIMSON #ISR 70-03 / CARTOUCHE 310ml 	AR

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité
avant tout!**



MARCHE À SUIVRE




DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.


Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

PANNEAU MODESTIE GAUCHE


1. Localiser le panneau modestie gauche.

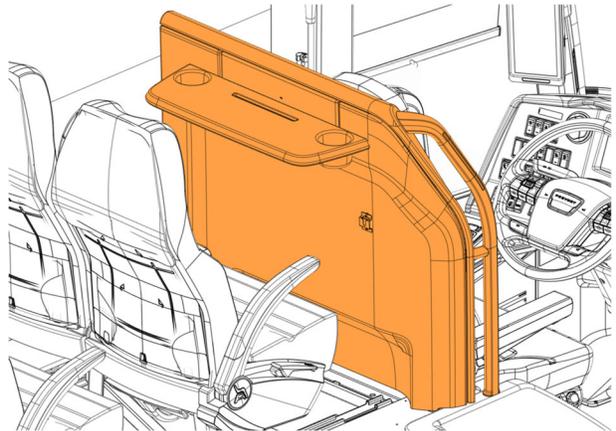


2. Retirer les écrous (2x) et les rondelles (2x) et retirer la tablette.

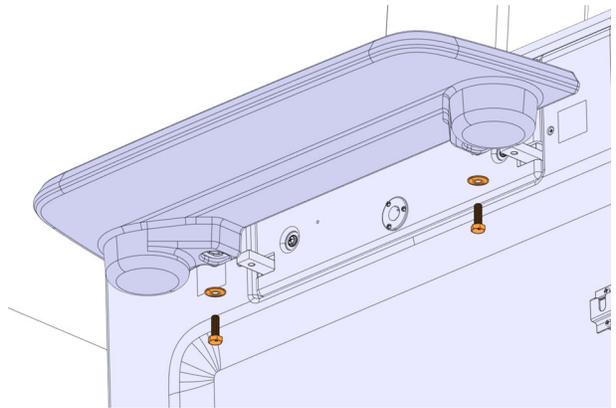


3. Retirer les vis (2x) et le panneau.

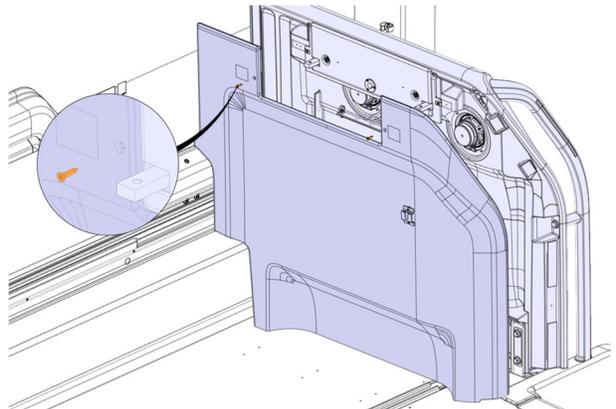


4. Glisser la tôle 3202286 entre le plancher et la structure du panneau modestie.

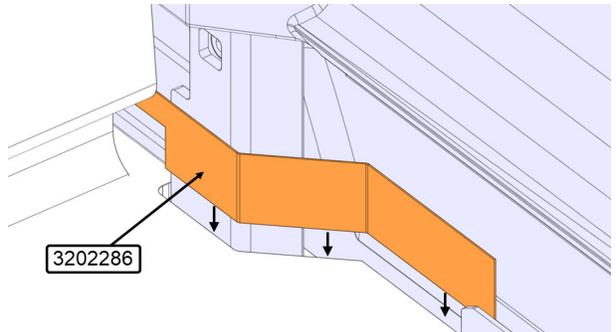


5. Appliquer le scellant 684685 sur le joint entre le panneau modestie et le plancher et le rail du siège.

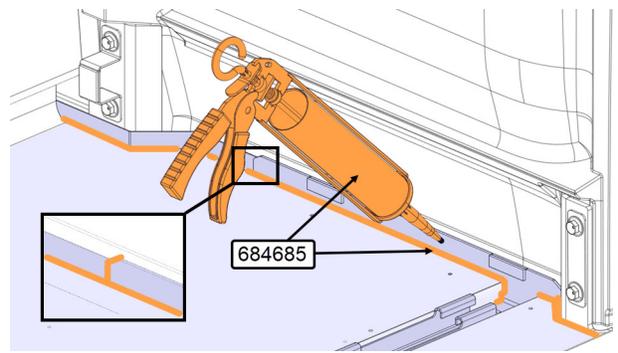

6. Réinstaller le panneau avec les vis (2x).

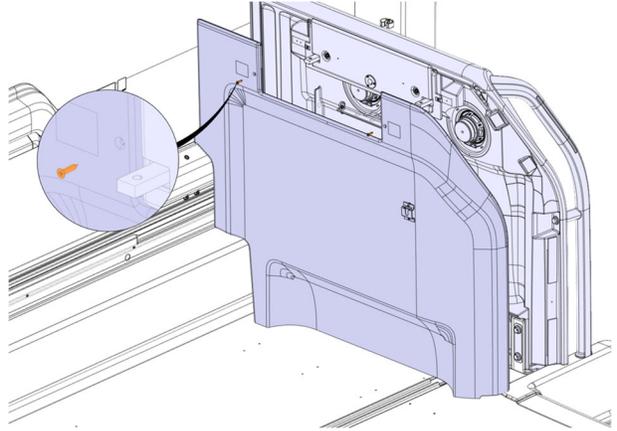


7. Réinstaller la tablette avec les écrous (2x) et les rondelles (2x).
8. Appliquer un couple de serrage de **16lb-ft**.

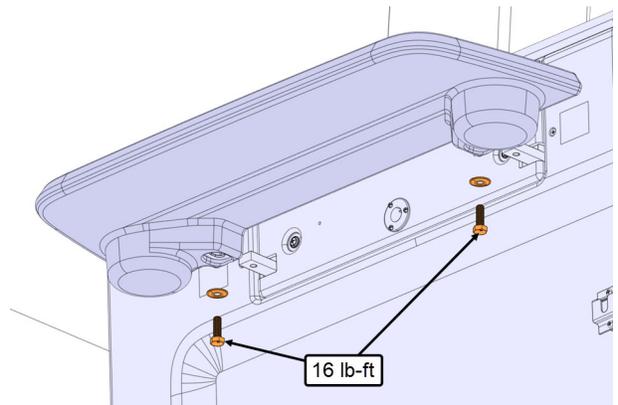


PANNEAU MODESTIE DROIT


1. Localiser le panneau modestie droit.

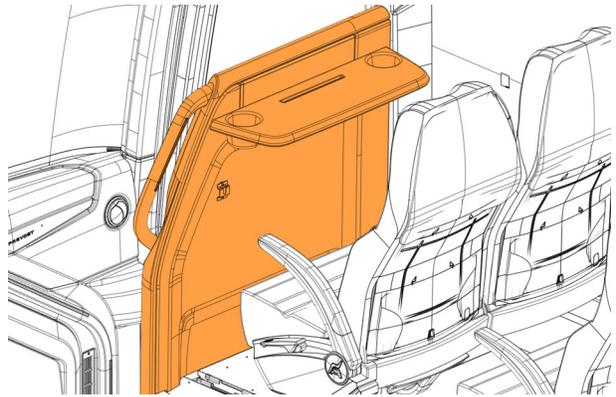


2. Retirer les écrous (2x) et les rondelles (2x) et retirer la tablette.

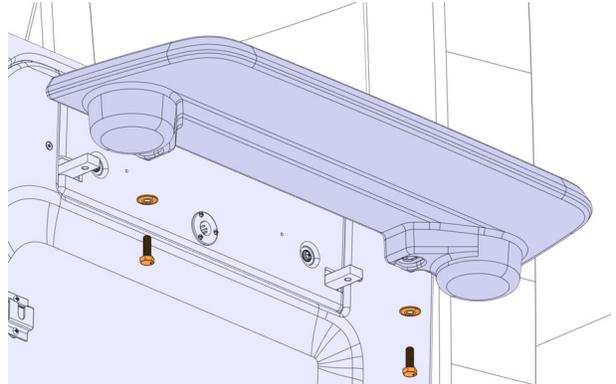


3. Retirer les vis (2x) et le panneau.

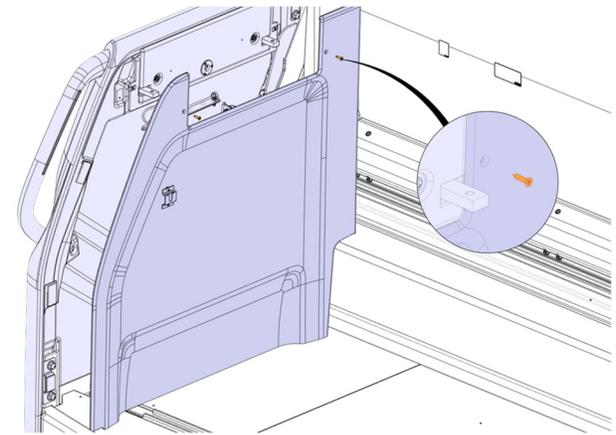


4. Glisser la tôle 3202287 entre le plancher et la structure du panneau modestie.

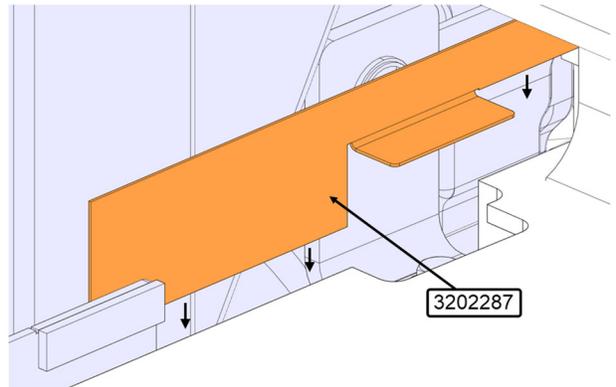


5. Appliquer le scellant 684685 sur le joint entre le panneau modestie et le plancher et le rail du siège.

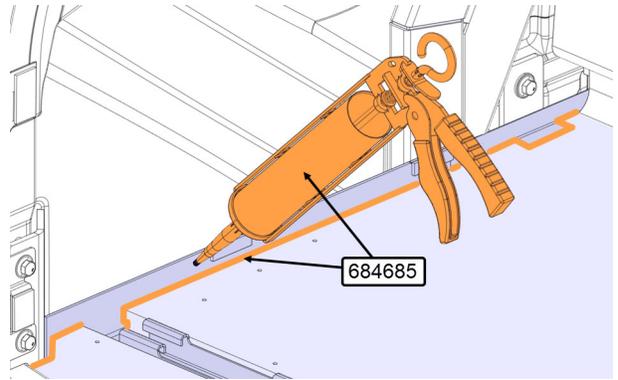

6. Réinstaller le panneau avec les vis (2x).

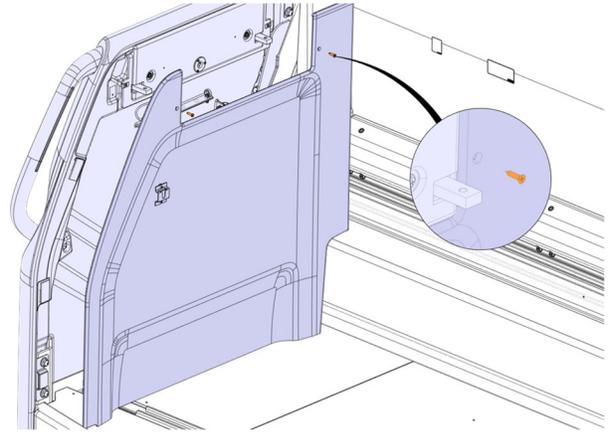

7. Reinstall the shelf with the nuts (2x) and the washer (2x).
8. Appliquer un couple de serrage de **16lb-ft**.

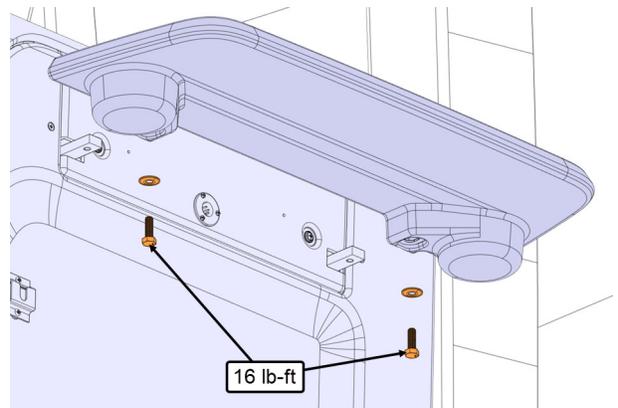

DISPOSITION DES PIÈCES

SVP NE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et une heure (1,0) de main-d'œuvre à la réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, accessible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie).

- Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG25-01A».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	18.02
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	684685

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules? Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir les avis de bulletins de garantie s'appliquant à vos véhicules par courriel.

