


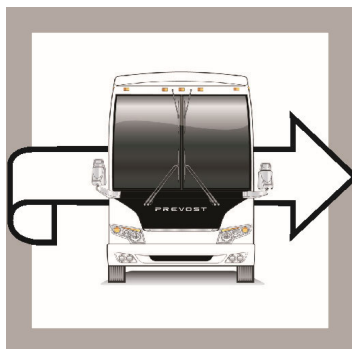

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE


BG25-17

DATE :	Juillet 2025	SECTION : 16	SUSPENSION
EXPIRATION:	Juillet 2027		
SUJET :	REPLACEMENT DES ÉCROUS DES BARRES D'ACCOUPLEMENT DE LA SUSPENSION RIGIDE		

Version initiale

09-07-2025

 APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE	
Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.	
Modèle	VIN
Autocars H3-45 Année modèle: 2024	  2P9H33495RC001001 & Du 2PCH33499RC722030 jusqu'au 2PCH33493RC722072 incl.
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, remplacer les écrous des barres d'accouplement de la suspension rigide.

MATÉRIEL

Commandez l'ensemble **WB25-17** qui inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
5001663	ÉCROU HEX NYRT NX500 M20-2.5 CL 10 	4

D'autres pièces être requises. Noter que ces pièces ne sont pas couvertes par ce bulletin

Pièce No	Description	Qté
684420	APPLICATEUR VERIFICATEUR TORQUE ROUGE 1OZ	QR

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



**La sécurité
avant tout!**



MARCHE À SUIVRE




DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.


LEVAGE DU VÉHICULE

1. Insérer les équipements de levage (6x).
2. Lorsque les équipements de levage a été inséré sous les roues, il est recommandé de desserrer le frein de stationnement pour permettre aux roues de tourner librement pendant le levage, afin d'éviter de soumettre les joints de roue de l'essieu moteur à des contraintes.
3. Soulever le véhicule

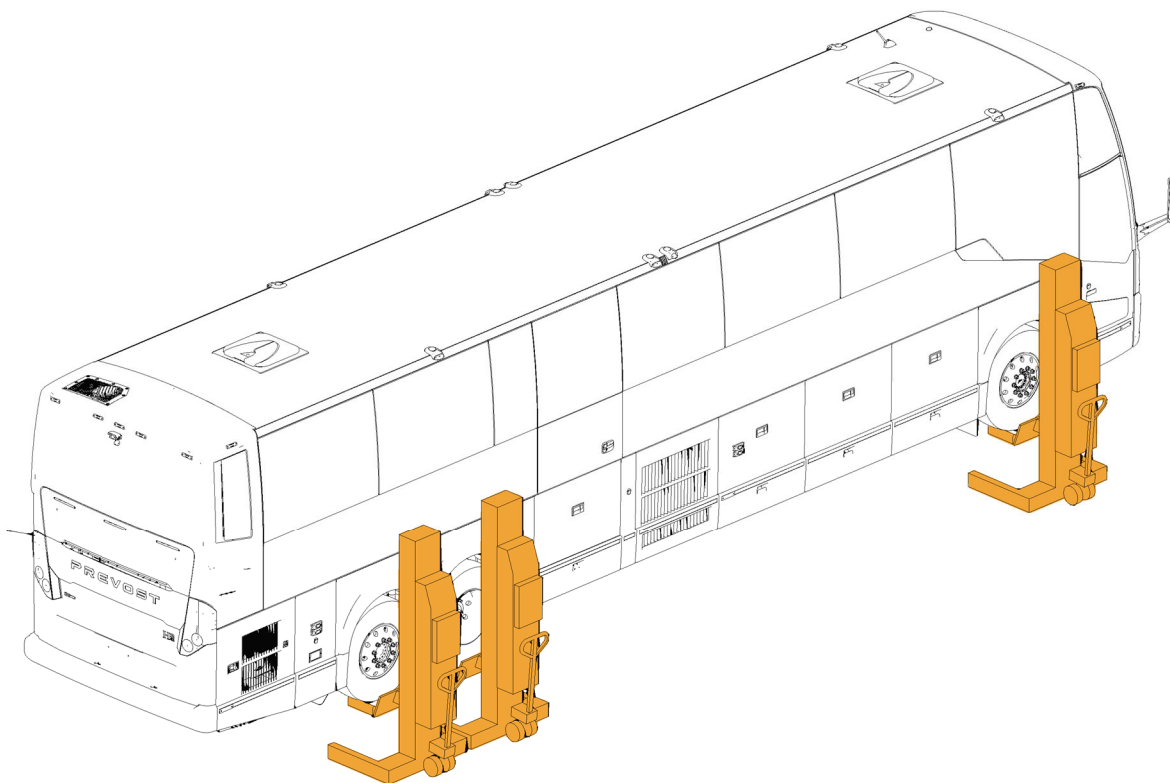


4. Sécuriser le véhicule à l'aide de six (6x) chandelles.

Consulter l'information de maintenance IM18-18 pour connaître la capacité de la chandelle et son emplacement sur le véhicule.

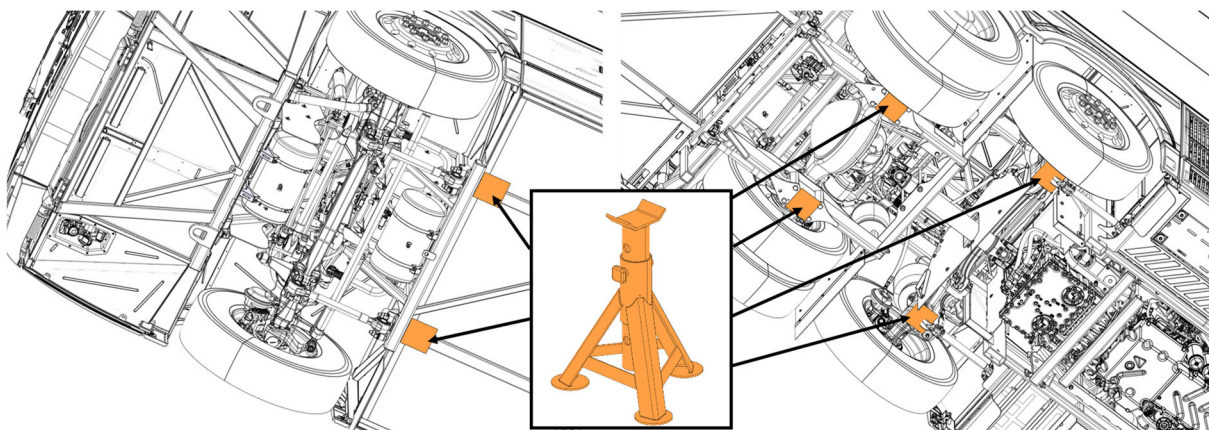


REPLACEMENT DES ÉCROUS DES BARRES D'ACCOUPLEMENT


1. Repérer les écrous des barres accouplement.

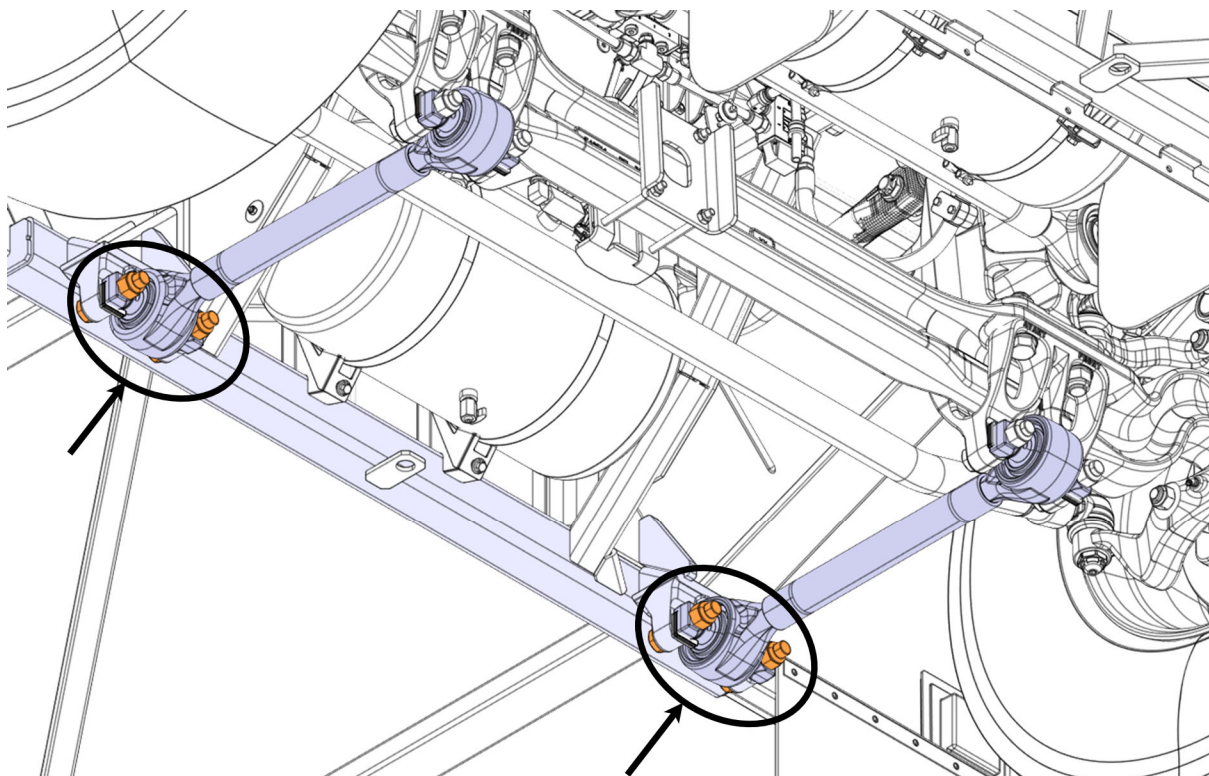


2. Retirer et jeter les écrous.

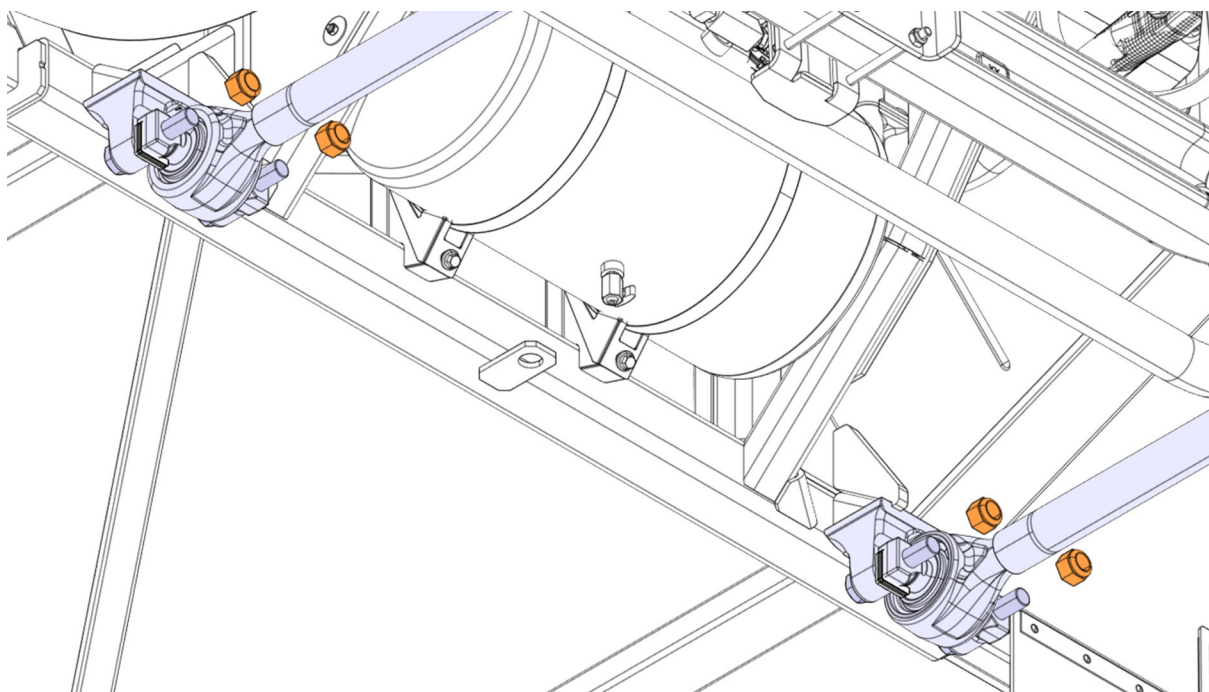


3. Installer les nouveaux écrous 5001663.

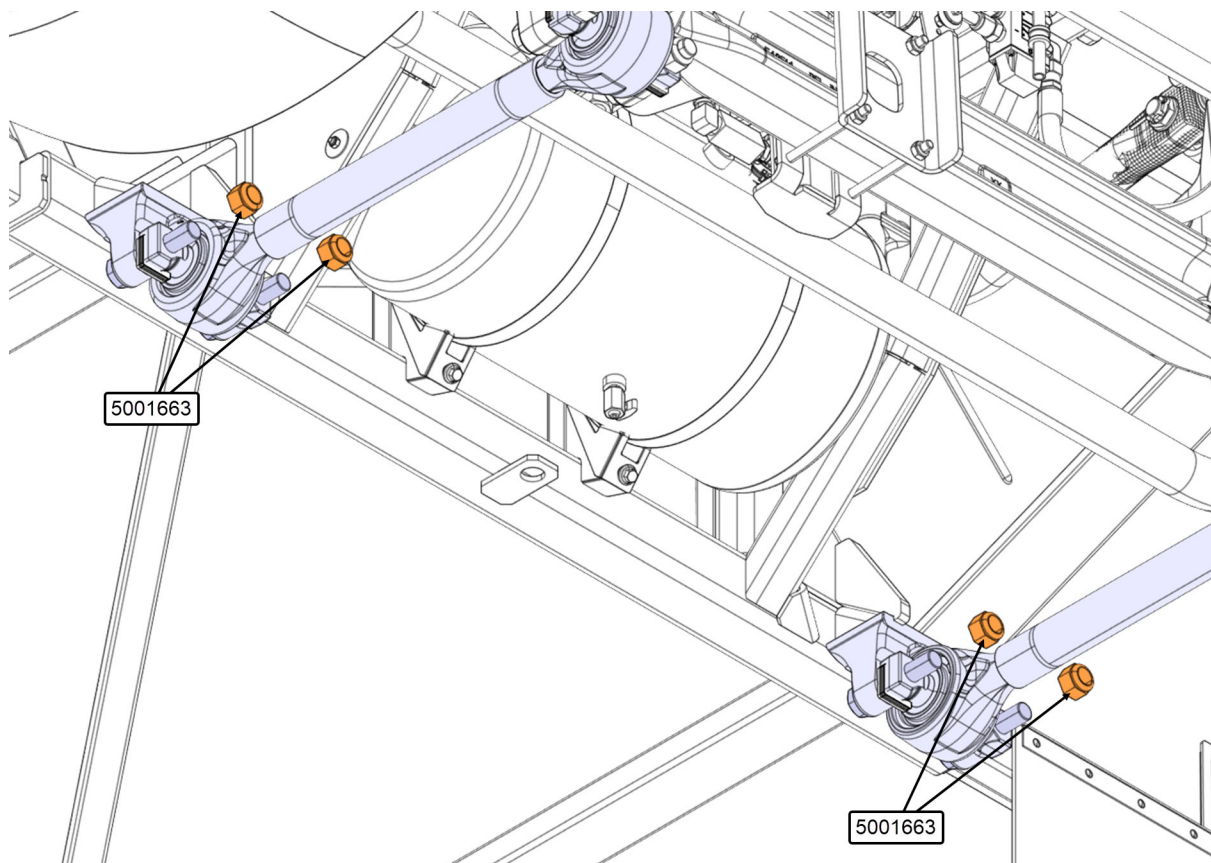

4. Effectuer le pré-serrage avec un couple de serrage de 192lb-pi dans l'ordre 1 à 4.

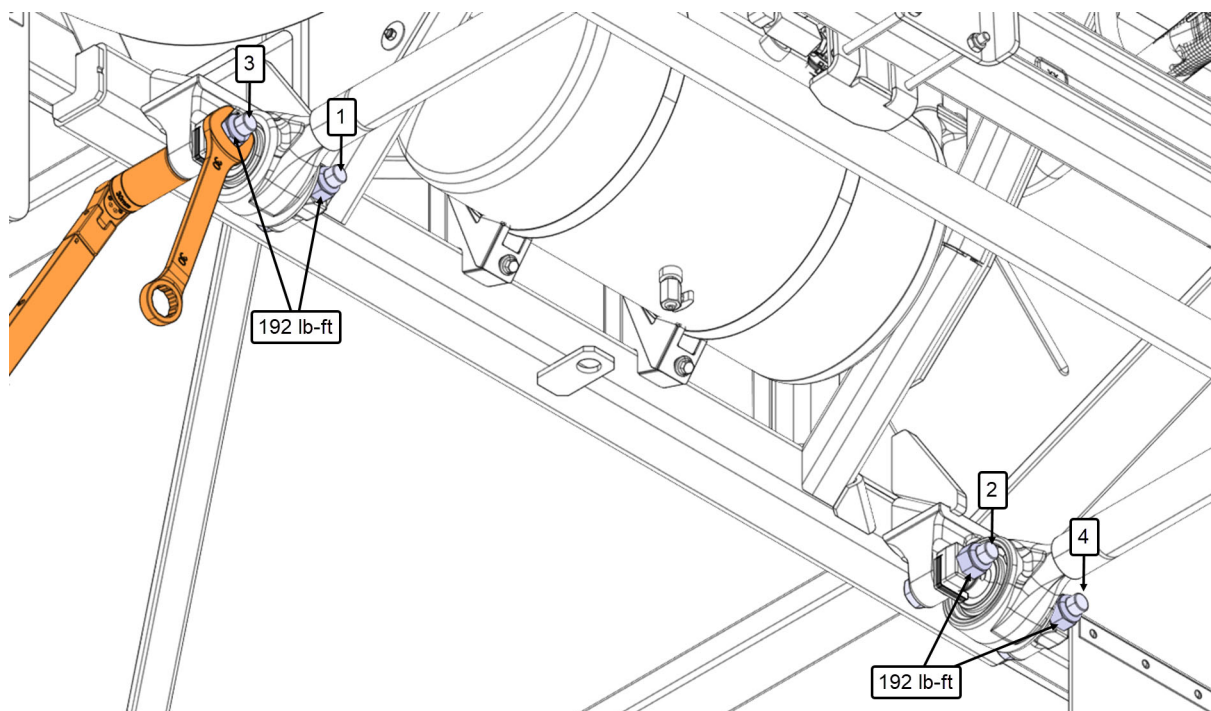


5. Effectuer le serrage final avec un couple de serrage de 240lb-pi en suivant la séquence 1 à 4.

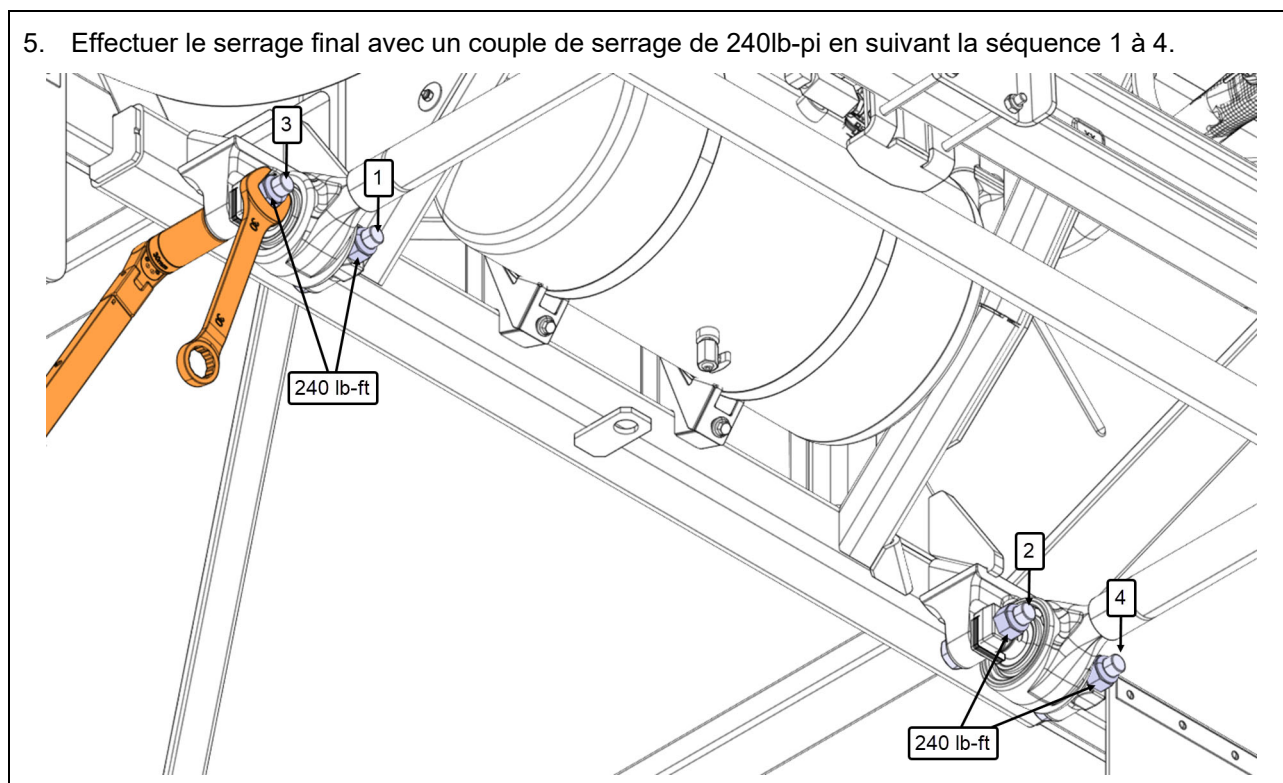


ABAISSER LE VÉHICULE

1. Retirer les six (6X) chandelles.

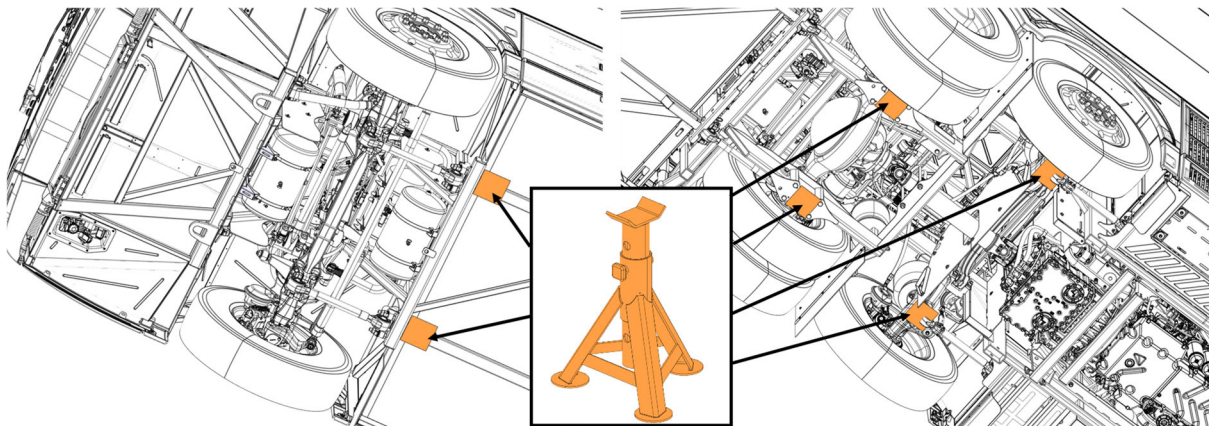

2. Abaisser le véhicule.
3. Appliquer le frein de stationnement.
4. Retirer les équipements de levage (6x).

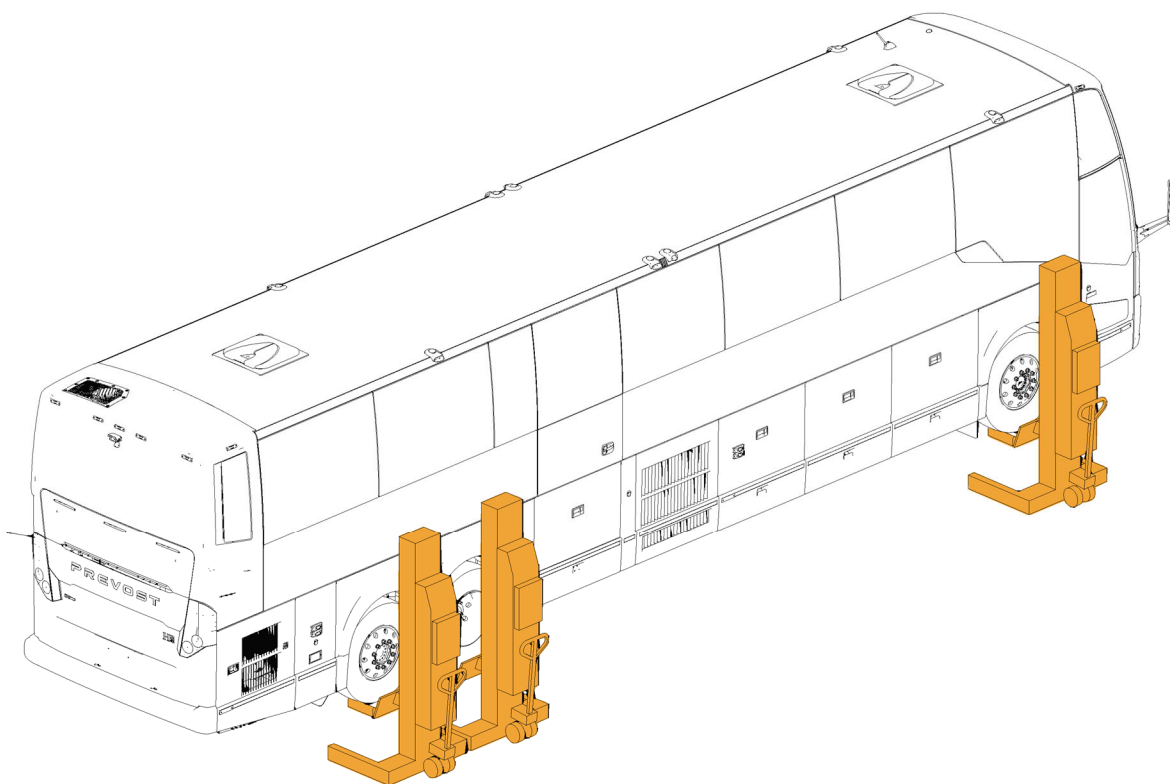

DISPOSITION DES PIÈCES

SVP NE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et une heure (1,0) de main-d'œuvre à la réception des pièces et d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, accessible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie).

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	16.00
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	5001663

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :

<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules? Contactez-nous à prevost.techpub@volvo.com en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir les avis de bulletins de garantie s'appliquant à vos véhicules par courriel.

