

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG15-10

DATE :	AVRIL 2015	SECTION : 01 - Moteur
EXPIRATION:	AVRIL 2017	
SUJET :	INSPECTION ET REMPLACEMENT DU JOINT FLEXIBLE DE REMPLISSAGE D'HUILE	

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE	
Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.	
Modèle	VIN 
Autocars H3-41, H3-45 Année modèle: 2014 - 2015	Du 2PCH33494 <u>EC712595</u> jusqu'au 2PCH33494 <u>FC712890</u> incl.
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle: 2014 - 215	Du 2PCVS3491 <u>EC712608</u> jusqu'au 2PCVS3499 <u>FC712888</u> incl.
Autocars X3-45 Année modèle: 2014 - 2015	Du 2PCG33499 <u>EC735611</u> jusqu'au 2PCG33492 <u>FC735841</u> incl.
X3-45 VIP à usage commercial Année modèle: 2014- 2015	Du 2PCCS3492 <u>EC735614</u> jusqu'au 2PCCS3494 <u>FC735812</u> incl.
Maisons motorisées X3-45 VIP Année modèle: 2015	Les véhicules suivants : 2PCBS3490 <u>FC735740</u> , 2PCBS3495 <u>FC735779</u> , 2PCBS3498 <u>FC735789</u> , 2PCBS3499 <u>FC735798</u> , 2PCBS3498 <u>FC735808</u> , 2PCBS3497 <u>FC735816</u> , 2PCBS3490 <u>FC735818</u>
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, inspecter le flexible inférieur sur le tube de remplissage d'huile du moteur. Si le tube est de couleur noire, effectuer le remplacement. Des tubes en silicone de couleur verte ou bleue seulement sont acceptables.

MATÉRIEL

Commandez WB15-10 qui inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
012933	BOYAU, SILICONE POLYESTER	1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

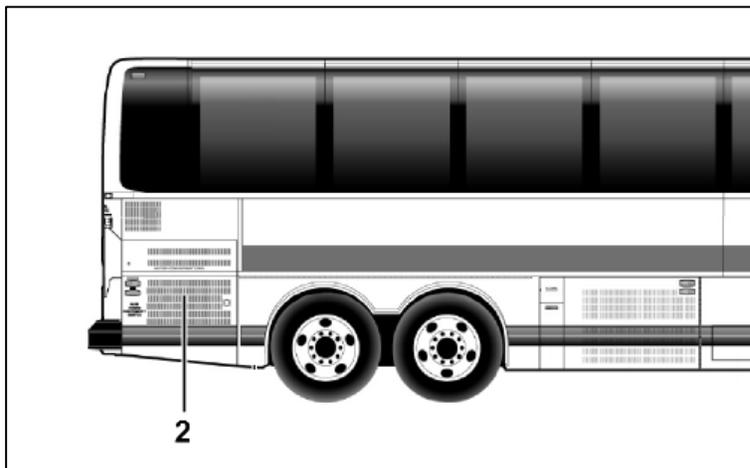


Figure 1

A : Inspection

- A. Ouvrir la porte du compartiment moteur du côté trottoir du véhicule (Item 2, Fig. 1)
- B. Effectuer une inspection visuelle de la section inférieure du tube de remplissage d'huile moteur. (Fig. 2) Le boyau connectant le tuyau de métal au carter d'huile devrait être de couleur verte ou bleue. (Fig 3 & 4)
- C. Si le boyau est fait d'un matériel noir (EDPM), effectuer le remplacement selon la partie **B** ci-bas. Sinon, le bulletin est terminé.

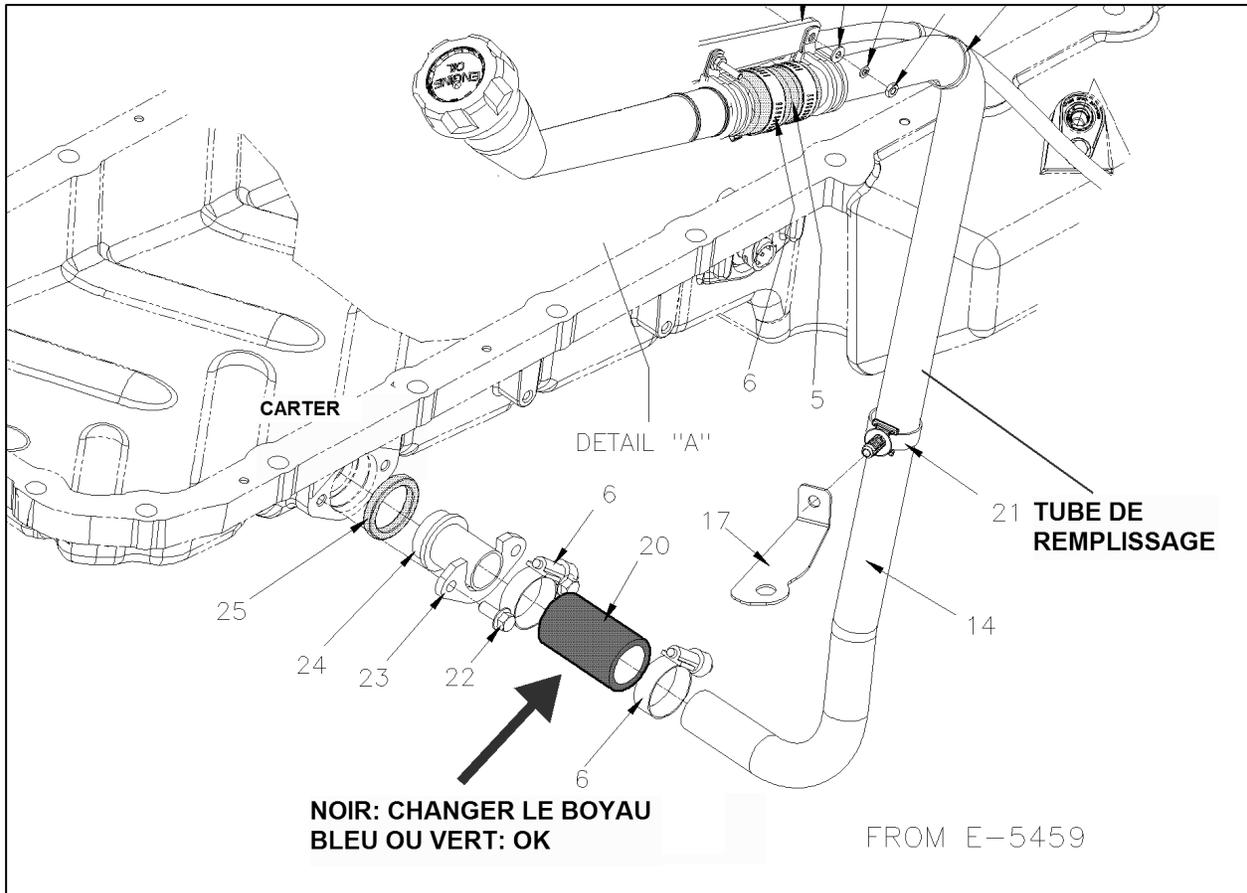


Figure 2



Figure 3



Figure 4

B : Remplacement

- 1) Appliquer le frein de stationnement et bloquer les roues avant. (Fig. 5)

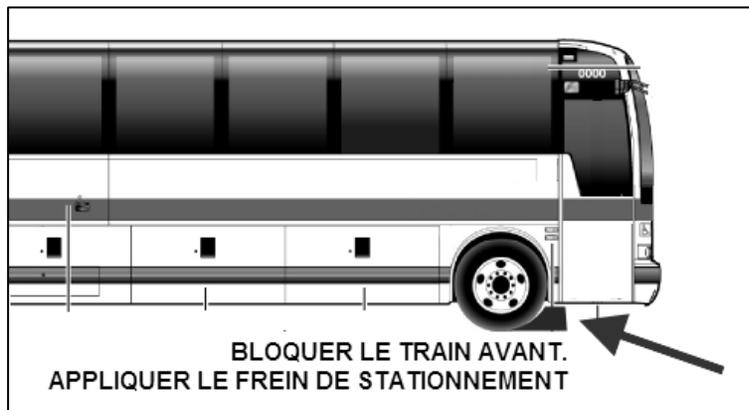


Figure 5

- 2) En utilisant des colonnes de levage, soulever le train arrière du véhicule d'environ 38 cm (15 po) par l'essieu moteur. Ceci, pour permettre à l'huile de migrer vers l'avant du carter.
- 3) Préparer un contenant approprié pour collecter tout volume résiduel d'huile lors du remplacement.
- 4) Effectuer le remplacement du tube en enlevant les deux collets de serrage. (Fig. 2) Jeter le tube selon les règlements en vigueur.
- 5) Poser un nouveau tube 012933. Serrer les collets à 3,4 N-m (30 lbf-po).
- 6) Apposer une marque de serrage « Torque seal » de couleur différente pour identifier le changement.
- 7) Abaisser le véhicule. S'assurer du bon fonctionnement et qu'aucune fuite n'est visible.

DISPOSITION DES PIÈCES

SVP DE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Si vous avez effectué la **Partie A** seulement, nous vous rembourserons quinze minutes (15 min) de main d'œuvre, ou, pour les **parties A et B** nous vous rembourserons les pièces et 3/4 d'heure (45 min) de main-d'œuvre, sur réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, disponible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG15-10».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	01.00
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	1136335

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<https://secureus5.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com
en spécifiant "AJOUT" comme sujet pour recevoir
nos bulletins de garantie par courriel.

