



**PREVOST**

# CAMPAGNE DE RAPPEL

**CR23-305**

DATE : Juin 2023	SECTION : 18 CHASSIS
SUJET : <b>BOULONS DE PIVOT DES SIÈGES RABATTABLES</b>	

Version initiale

08-06-2023

## APPLICATION

<i>AVIS AUX CENTRES DE SERVICE</i>	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de <b>SAP</b> ou de <b>Garantie en ligne</b> disponible sur le site web de Prevoist, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN
Choisissez un élément. Année modèle: 2020 - 2023	Du 4RKJ33496L973 <b>7721</b> jusqu'au 4RKJ33496P973 <b>8096</b> incl.
<b>Cette campagne n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés. Certains peuvent aussi avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par cette campagne seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.</b>	

## DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par cette campagne, les deux boulons qui fixent le coussin des sièges rabattables à leurs armatures peuvent se dévisser et se désengager, le coussin de siège pourrait donc se détacher.

Par conséquent, de l'adhésif frein filet (Loctite) doit être appliqué à tous les boulons de coussin de siège des véhicules concernés (voir image en référence ci-dessous).

Le travail sera entièrement effectué directement chez le client par des techniciens autorisés du fournisseur AMSECO.

## POUR VOTRE SÉCURITÉ

- Les équipements de protection oculaire doivent toujours être portés lorsque vous travaillez dans un atelier.
- Les règles relatives à l'équipement de protection individuelle doivent toujours être respectées. Portez votre EPI, y compris, mais sans s'y limiter, les éléments suivants :



# La sécurité avant tout!




## MARCHE À SUIVRE



### DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel. Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation (master cut-out) à la position OFF.

Les procédures de cadenassage et d'étiquetage (LOTO) doivent être appliquées avant d'entreprendre toute activité d'entretien, de réparation ou d'ajustement sur le véhicule. Se référer à la procédure locale pour toute information spécifique concernant les méthodes de contrôle d'énergies.

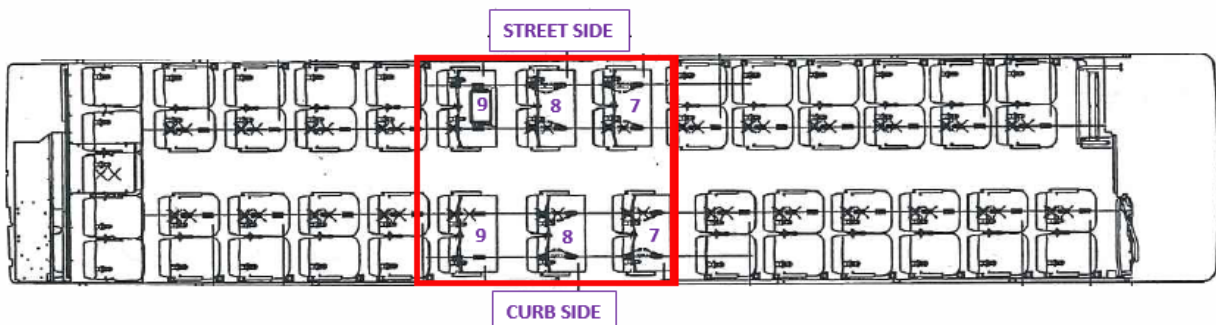

CONFIGURATION DES SIÈGES DU VÉHICULE MONTRANT LA POSITION DES SIÈGES RABATTABLES

SOLUTION AMSECO : Ajout de frein filet haute résistance (rouge) au boulons de pivot des sièges rabattables.

- Retirer le boulon de pivot.
- Ajouter un adhésif frein filet (thread locker) haute résistance de bonne qualité sur les filets du boulon.
- Réinstaller le boulon pivot (serrer fermement).
- Répéter l'opération pour tous les boulons des sièges concernés.



## AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	18.03-2
Code de défaillance	09
Condition système	R
Pièce responsable	868087

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :  
<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à [technicalpublications\\_prev@volvo.com](mailto:technicalpublications_prev@volvo.com)  
en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir  
nos avis de bulletins de garantie par courriel.



