



# PREVOST

## INFORMATION DE MAINTENANCE

Im98-06



DATE: Mars 1998	SECTION: 22
SUJET: REMPLACEMENT DES SUPPORTS DE PLASTIQUE	

### APPLICATION:

Modèle	VIN
Véhicules H3-41, H3-45 et VIP 45 Année modèle: 1994 - 1998	Du 2P9H33495R1001012 jusqu'au 2PCH33492W1012457 incl.

### DESCRIPTION

Sur les véhicules ci-haut mentionnés, les supports de plastique des tuyaux de haute pression situés dans le compartiment à bagages arrière peuvent fondre sous l'effet de la chaleur ce qui peut occasionner des fuites du côté haute pression du système d'A/C.

### MATÉRIEL

Pièce No	Description	Qté
453145	Support en acier inoxydable	2

**Remarque:** Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

### MARCHE À SUIVRE

**Avertissement:** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les)interrupteur(s) principal(aux) à la position "OFF" (arrêt) avant de travailler sur le véhicule.

1. Dans le compartiment à bagages arrière (voir fig. 1), couper les attaches de nylon et déplacer les câblages lorsque nécessaire.
2. Retirer les vis des supports de plastique puis les supports (voir fig. 2), mettre les vis de côté.
3. Enlever le produit d'étanchéité Sikaflex 221 et nettoyer la surface.
4. Remettre du produit d'étanchéité Sikaflex 221 sur la paroi puis visser les supports (Prévost #453145) en acier inoxydable.
5. Fixer les câblages avec des attaches de nylon.

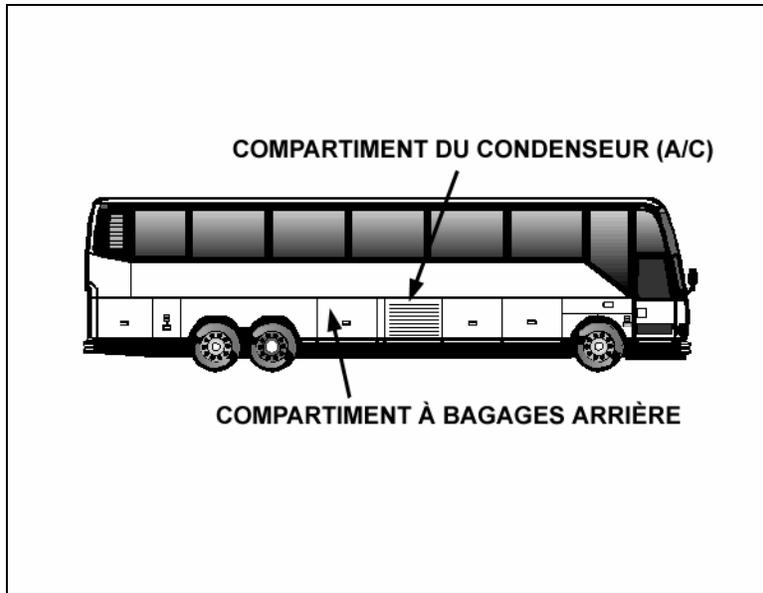


FIGURE 1: COMPARTIMENT À BAGAGES ARRIÈRE

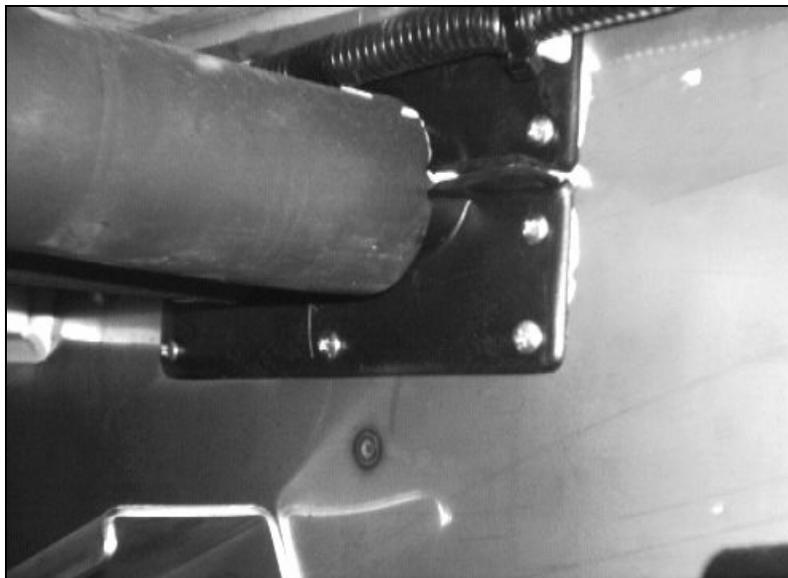


FIGURE 2: SUPPORTS DE PLASTIQUE (INSTALLATION TYPIQUE)