**PREVOST**

INFORMATION DE MAINTENANCE


Im99-11

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001

DATE : Janvier 1999	SECTION : 06
SUJET : ÉTANCHÉIFICATION DES MIROIRS RAMCO	

Remarque importante : Cette modification est recommandée par Prévost Car pour améliorer les performances de votre véhicule. Noter par contre, qu'aucun remboursement ne sera accordé pour l'exécution de cette modification.

APPLICATION

Modèle	VIN	
Carrosseries d'autocars M-40, M-45 et M-45E Année modèle: 1990-1999	Du 2P9M33402L1001685 jusqu'au 2PCE33497X1026827 incl.	
Autocars XL-40 et XL-45 Année modèle: 1991-1999	Du 2P9L33401M1001707 jusqu'au 2PCL33494X1026825 incl.	
Carrosseries d'autocars H3-40 VIP et H3-45 VIP Année modèle: 1994-1999	Du 2P9V33400R1001004 jusqu'au 2PCV33490X1012963 incl.	
Autocars H3-41 et H3-45 Année modèle: 1993-1999	Du 2P9H3340XP1001375 jusqu'au 2PCH33492X1012962 incl.	

DESCRIPTION

Un ensemble permettant l'étanchéification des connecteurs des miroirs ajustables électriquement RAMCO est disponible.

- Commander l'ensemble #064904 pour modifier un ensemble de deux miroirs plats

OU

l'ensemble #064905 pour modifier un ensemble de deux miroirs plats et convexes.

- L'outil extracteur #682257 est nécessaire à la réalisation de ces modifications; commander si nécessaire.

Remarque : Certains véhicules cités ci-haut peuvent déjà être équipés de connecteurs étanches. Vérifier si votre véhicule est ainsi équipé avant de commander.

MATÉRIEL

Pièce No	Description	Qté
064904	Ensemble d'étanchéification d'un ensemble de deux miroirs plats RAMCO	1
064905	Ens. d'étanchéification d'un ensemble de deux miroirs plats et convexes RAMCO	1
682257	Outil extracteur	1

Remarque : Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE

Avertissement : Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Démonter un miroir à sa base, tel que décrit dans le manuel de maintenance, section 18.
2. Regarder si le connecteur du miroir est équipé de joints d'étanchéité.
 - Si le connecteur n'est pas équipé de joints, commander l'ensemble correspondant au type de miroir sur le véhicule et suivre les instructions fournies à même l'ensemble commandé.
 - Si le connecteur est équipé de joints d'étanchéité, il est inutile de commander l'ensemble ci-haut.