



PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

Bg09-16

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001



DATE : NOVEMBRE 2009	SECTION : 23 - Accessoires
EXPIRATION: NOVEMBRE 2011	
SUJET : SYSTÈME AUTOMATIQUE DE DÉTECTION ET D'EXTINCTION DES INCENDIES (AFSS) - RÉACHEMINEMENT DU DÉTECTEUR THERMIQUE LINÉAIRE	

APPLICATION

Modèle	VIN
Autocars H3-45 équipés du moteur Volvo D13 et du système AFSS Année modèle: 2008 - 2009 - 2010	Du 2PCH334968C710948 jusqu'au 2PCH33494AC711537 incl.
Autocars X3-45 équipés du moteur Volvo D13 et du système AFSS Année modèle: 2009 - 2010	2PCG3349X9C729614 – 2PCG3349X9C729712 – 2PCG334909C729752 2PCG3349XAC729830 – 2PCG33494AC729869
MTH XLII-45E équipés du moteur Volvo D13 et du système AFSS Année modèle: 2009	2PCY334939C729619 – 2PCY3349X9C729620 – 2PCY334999C729625 2PCY334929C729627 – 2PCY334969C729629 – 2PCY334949C729631 2PCY334969C729632 – 2PCY3349X9C729634 – 2PCY334919C729635 2PCY334999C729642 – 2PCY334959C729668 – 2PCY334949C729726 2PCY334909C729738 – 2PCY334999C729768 – 2PCY334999C729818
<p>Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.</p>	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin et équipés du moteur Volvo D13, il y a possibilité que le détecteur thermique linéaire du système automatique de détection et d'extinction des incendies vienne en contact avec certains supports ou colliers et s'use prématurément. Cette usure pourrait provoquer le déclenchement du système d'extinction des incendies par erreur.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

Sur le côté turbocompresseur du moteur, sur le tuyau de la jauge de vérification d'huile de la transmission Allison, ajouter 2 tours de ruban adhésif 564099 sur le tuyau près du support du tuyau et refixer le détecteur thermique linéaire (câble rouge) en installant une attache de nylon sur le ruban adhésif pour éviter à l'attache de nylon de glisser et de tourner sur le tuyau.

On évitera ainsi au détecteur thermique linéaire de s'user sur le support.



**AJOUT DE 2 TOURS DE RUBAN ADHÉSIF
564099 SUR LE TUYAU PRÈS DU
SUPPORT
INSTALLER UNE ATTACHE DE NYLON
DOUBLE SUR LE RUBAN POUR ÉVITER
LA ROTATION DE L'ATTACHE**



Sur le côté alternateur ou admission du moteur, réacheminer le détecteur thermique linéaire (câble rouge) pour éviter le contact et l'usure avec le collier. Refixer selon la photo.



GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost. Nous vous rembourserons ½ heure (0,5) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de Garantie 09-16».

Disposition des pièces:

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).