

**PREVOST**

**BULLETIN  
DE  
GARANTIE**

Bg11-14

ENREGISTRÉ - REGISTERED  
ISO 9001 & ISO 14001



DATE : MAI 2011	SECTION : CARROSSERIE
EXPIRATION: MAI 2013	
SUJET : AJOUT DE MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ AU HAUT DU COMPARTIMENT MOTEUR	

**APPLICATION**

Modèle affecté	Véhicule affecté	
Autocar H3-45 Année modèle: 2010	2PCH33498AC71 <b>1573</b>	2PCH33495AC71 <b>1627</b>
	2PCH33496AC71 <b>1605</b>	2PCH33496AC71 <b>1636</b>

**DESCRIPTION**

Sur les véhicules visés par ce bulletin, il est possible que du mastic d'étanchéité soit manquant dans le compartiment moteur. Si c'est le cas, il est nécessaire d'ajouter le mastic selon la procédure qui suit, afin d'éviter des infiltrations d'eau et l'admission de gaz d'échappement à l'intérieur du véhicule.

**MATÉRIEL**

Commander les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
680532	MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ SIKAFLEX 221 GRIS CARTOUCHE 305 ml	2
682480	APPLICATEUR	1

**REMARQUE**

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.




**MARCHE À SUIVRE**




**DANGER**


Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. À l'aide d'un solvant non graisseux tel que l'alcool isopropylique ou un autre type de nettoyant tel que ceux utilisés par les spécialistes en carrosserie, nettoyer la surface à l'endroit de l'application. Il est nécessaire d'enlever toute trace de graisse afin d'avoir une bonne adhérence du mastic d'étanchéité.
2. Appliquer le mastic d'étanchéité Sika 221 aux cinq endroits identifiés par les bulles 1 à 5 sur l'image qui suit. Il s'agit de sceller le pourtour des tôles représentées sur l'image. Ces tôles sont soudées par point sur des tubes de structure. Sceller le joint (souvent plat) entre la tôle et le tube de structure. Une fois le mastic d'étanchéité appliqué, lisser le cordon à l'aide d'un petit pinceau. Vous pourrez trouver des applications similaires ailleurs dans le compartiment du moteur en guise d'exemple.

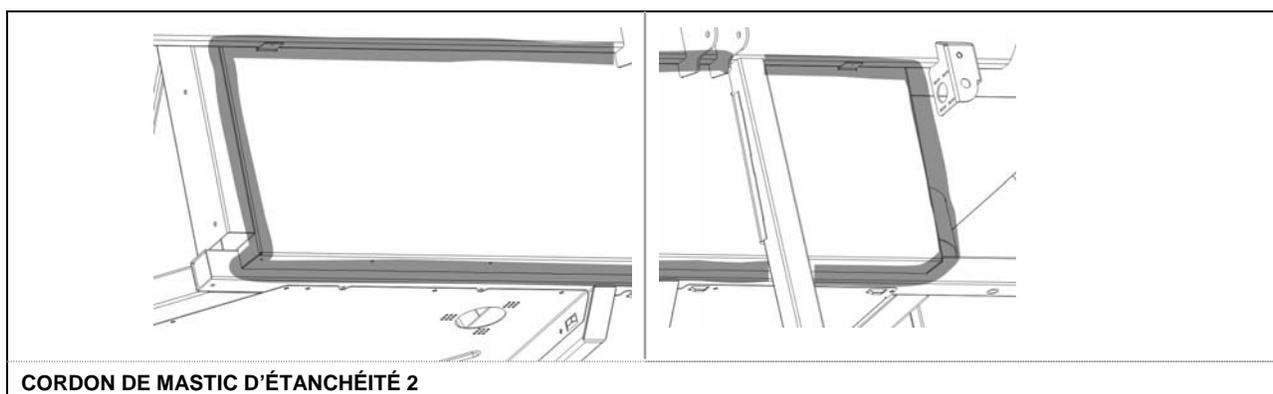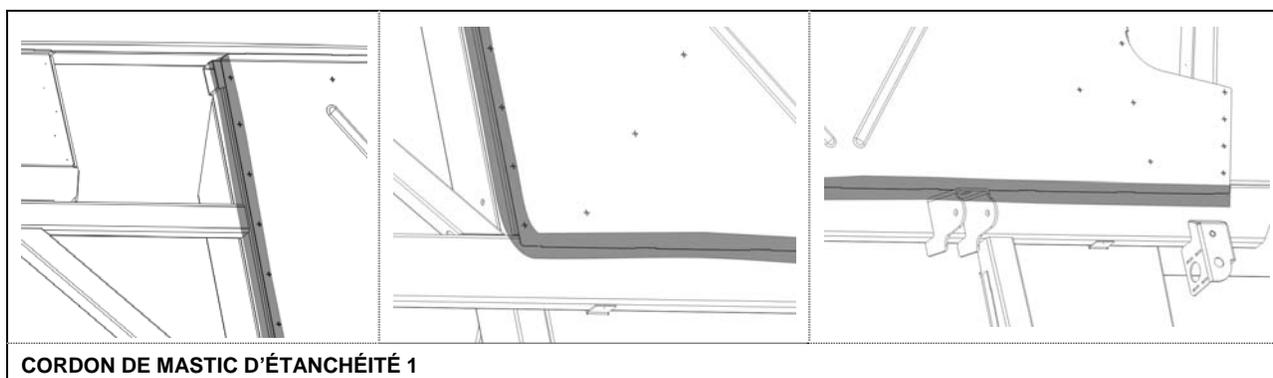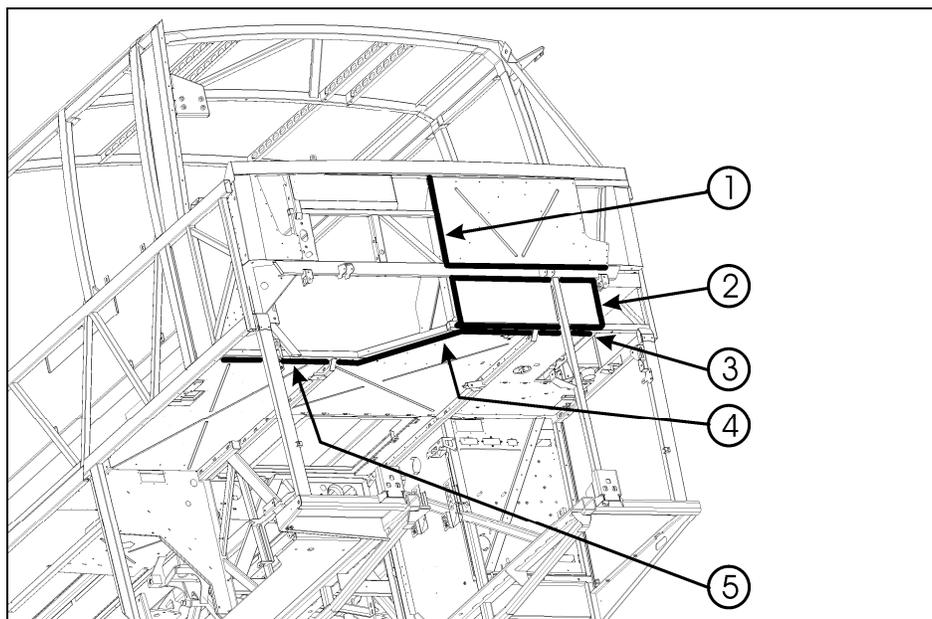


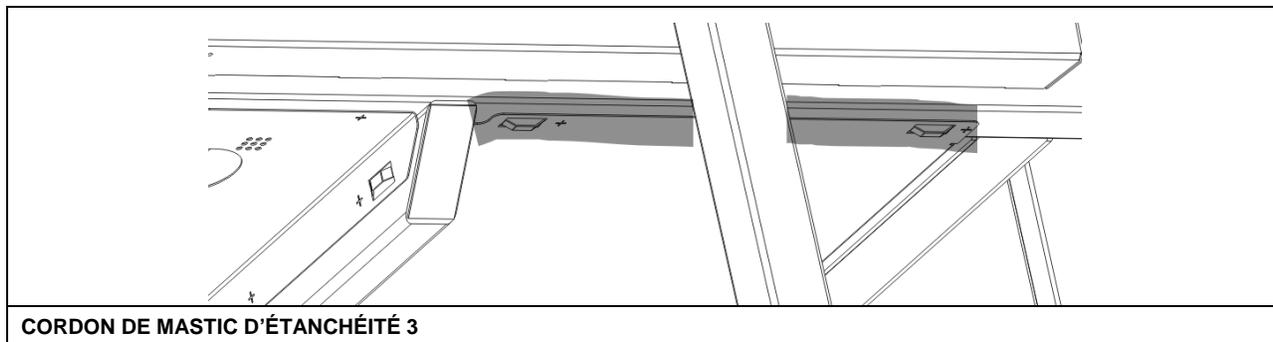

**CORDON DE MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ 3**

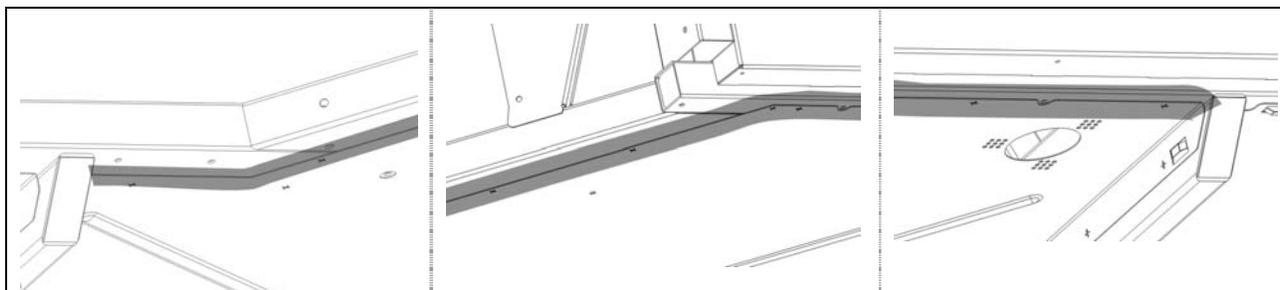

**CORDON DE MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ 4**

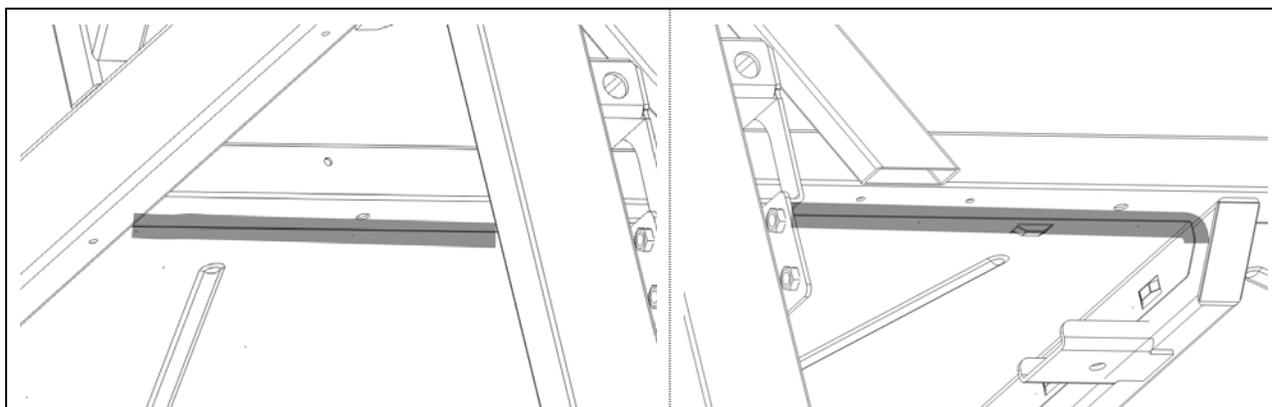

**CORDON DE MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ 5**

## GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost. Nous vous rembourserons le matériel requis et une heure (1.0) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de garantie 11-14».

## AUTRE

Code de bris (Fail Code)	18-00
Code de défaillance (Defect Code)	54
Condition système (System Condition)	B
Pièce en cause (Causal Part)	680532