

PREVOST

**BULLETIN
DE
GARANTIE**


BG12-35

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001



DATE : NOVEMBRE 2012	SECTION : 22 - Chauffage et Climatisation
EXPIRATION: NOVEMBRE 2014	
SUJET : DÉPLACEMENT DU TUYAU D'ÉCHAPPEMENT DU SYSTEME DE PRÉCHAUFFAGE	

APPLICATION

<i>AVIS AUX CENTRES DE SERVICE</i>	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de l'outil Vehicle Warranty Information de l'onglet PrevoSt-Systems du Volvo Trucks Dealer Portal</i>	
Modèle	VIN 
Autocars H3-45 Année modèle: 2011 - 2012	Du 2PCH33498 <u>BC711722</u> jusqu'au 2PCH33491 <u>CC712084</u> incl.
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, Le tuyau d'échappement du système de préchauffage peut avoir été fixé trop proche du pneu de l'essieu auxiliaire. Vérifier la position du tube et s'assurer qu'il dégage le pneu.

MATÉRIEL

Aucun matériel n'est requis pour ce bulletin.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Enlever l'aile du côté gauche.



2. Vérifier le dégagement entre le tube et le pneu.




3. Voici la bonne position. La distance entre le tube et le pneu devrait être d'environ 50mm (2 po).

Si c'est le cas, fin de la procédure.



4. Toute position à moins de 44 mm (1 3/4) po. du pneu n'est pas conforme. Passez à la prochaine étape.

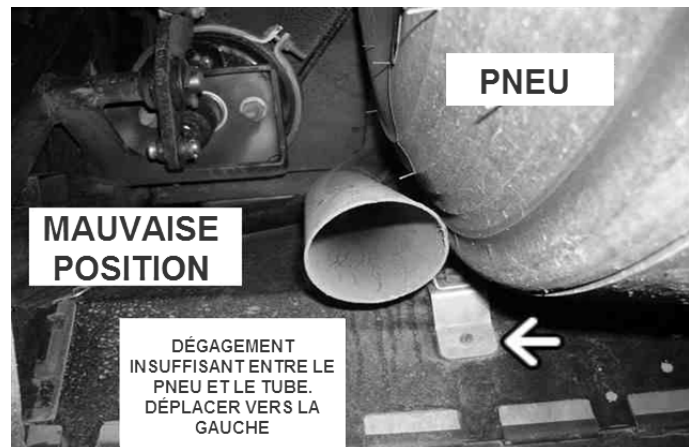


5. Soulever le véhicule et enlever la roue gauche de l'essieu auxiliaire.

6. Enlever les vis et déplacer le tube à l'écart du pneu.

7. Le panneau de plastique noir porte une marque qui indique le bon positionnement du support.

8. Fixer au nouvel emplacement, réutiliser la quincaillerie existante.

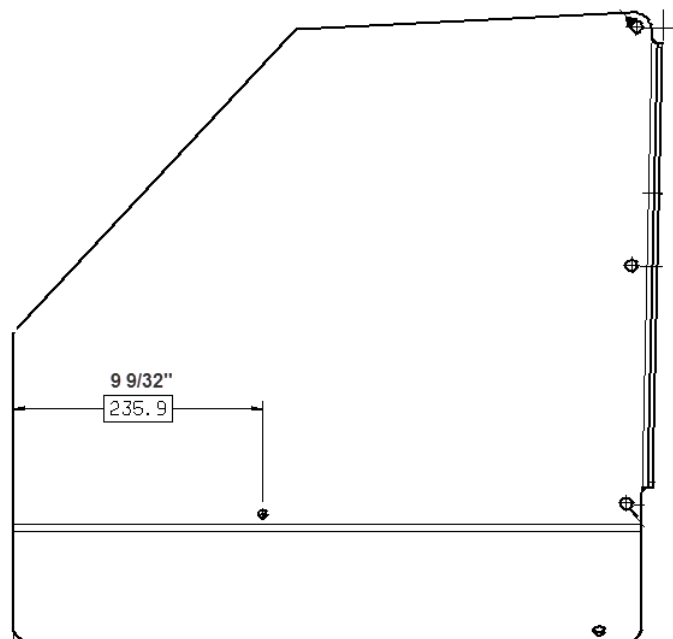

9. Aperçu de la position finale.



DISPOSITION DES PIÈCES

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost. Nous vous rembourserons quinze minutes (15min) de main-d'œuvre pour l'inspection seulement ou trente minutes (30min) pour l'inspection et la réparation sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de garantie BG12-35».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris (Fail Code)	22.09
Code de défaillance (Defect Code)	09
Condition système (System Condition)	B
Pièce responsable (Causal Part)	374452

Vous désirez recevoir par courriel les bulletins des véhicules Prévost?

Envoyez-nous un courriel à technicalpublications_prev@volvo.com avec comme objet "AJOUTER".