

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG14-44B

DATE :	SEPTEMBRE 2014	SECTION : 06-Electrique
EXPIRATION:	SEPTEMBRE 2016	
SUJET :	CHANGEMENT DE PARAMÈTRES DU VECU <ul style="list-style-type: none">• Pression de coupure du dessiccateur d'air électrique et facteur de régénération du dessiccatif	

RÉVISION B: CE BULLETIN DE GARANTIE ANNULE LA VERSION PRÉCÉDENTE.

La **Partie 1- Test de rationalité des capteurs de température T1, T2, T3 du filtre à particules (DPF)** est retirée du bulletin. Les véhicules visés par la mise-à-jour de la **Partie 1** seront corrigés par l'application d'un bulletin qui paraîtra sous peu.

DESCRIPTION

Sur les véhicules concernés par ce bulletin, il est nécessaire de changer des paramètres du VECU (Vehicle Electronic Control Unit).


Cette mise-à-jour doit être effectuée par des techniciens qualifiés. Veuillez prendre rendez-vous dans votre centre de Service de Prevost.

PRESSON DE COUPURE DU DESSICCATEUR D'AIR ÉLECTRIQUE ET FACTEUR DE RÉGÉNÉRATION DU DESSICCATIF

Cette mise-à-jour s'applique à tous les véhicules **OBD13** et **GHG14** en service (voir les véhicules impliqués dans le tableau d'application). Elle consiste à changer la valeur de paramètres BIM et BIN de 144 à 140, ainsi que de changer la valeur de paramètre BIP de 0,051 à 0,014.

Cette mise à jour réduira la pression de coupure du dessiccateur d'air de 144 lb/po2 à 140 lb/po2 et à prolonger le temps de régénération du dessiccatif, empêchant ainsi la présence d'eau dans le réservoir des accessoires.

APPLICATION - PRESSION DE COUPURE DU DESSICCATEUR D'AIR ÉLECTRIQUE ET FACTEUR DE RÉGÉNÉRATION DU DESSICCATIF

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN
Autocars H3-41, H3-45 Année modèle: 2013 - 2015	 <p>Les véhicules suivants :</p> <p>2PCH3349XDC712146 2PCVS349XDC712248 2PCH33494DC712272</p>
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle: 2014 - 2015	<p>Et certain véhicules dans l'intervalle suivant:</p> <p>Du 2PCH33499DC712364 jusqu'au 2PCH33498FC712729 incl.</p>
Autocars X3-45 Année modèle: 2014 - 2015	<p>Les véhicules suivants :</p> <p>2PCYS3492DC735374 2PCG33491DC735388 2PCG33492DC735433</p>
Maisons motorisées et d'usage commercial X3-45 VIP Année modèle: 2014 - 2015	<p>Et certain véhicules dans l'intervalle suivant:</p> <p>Du 2PCG33497EC735459 jusqu'au 2PCC33492FC735773 incl.</p>
<p>Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.</p>	

MARCHE À SUIVRE

DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Connecter Premium Tech Tool (PTT) sur le connecteur de diagnostic du véhicule (OBD). Connecter le PC à une connexion modem ou LAN fonctionnelle et une source 120 volts AC.
2. Placer le commutateur d'ignition à « ON ».
3. Une fois le véhicule identifié et sélectionné, effectuer la campagne S6991.

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons ¾ d'heure (0,75) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, disponible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG14-44B».

AUTRE

Bulletin VBC : S6990 (Partie 1) S6991 (Partie 2)
Code de bris : 06.27-1
Code de défaillance : 49
Condition système : B
Pièce responsable : 3092091

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<https://secureus5.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en
spécifiant "AJOUT" comme sujet pour recevoir
nos bulletins de garantie par courriel.

