

Date: **Avril 1995**  
 Section: **06**  
 Sujet: **Essuie-glaces des pare-brise supérieurs**  
 Application:

Modèle	VIN
Autocar H3-41, autocar H3-45 et carrosseries d'autocar H3-45 VIP convertie	Tous jusqu'à 2P9H33416S1001147 inclusivement

### DESCRIPTION

Sur les véhicules mentionnés ci-dessus, il est possible qu'un problème affecte le mode intermittent des essuie-glaces des pare-brise supérieurs. Ce problème est causé par une mauvaise mise à la terre. Si votre véhicule est affecté par ce problème, nous vous recommandons d'effectuer les corrections nécessaires selon la procédure décrite dans la marche à suivre suivante.

### MATÉRIEL

Pièce No	Description	Qté
-----	Fil assemblé (inclus avec ce bulletin de garantie)	1

### MARCHE À SUIVRE

**Avertissement:** Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'interrupteur principal des batteries à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Dans le compartiment de service avant, ouvrir la boîte de jonction des alarmes.
2. Enlever les barres collectrices entre les bornes #1 et #2 (Fig.1).

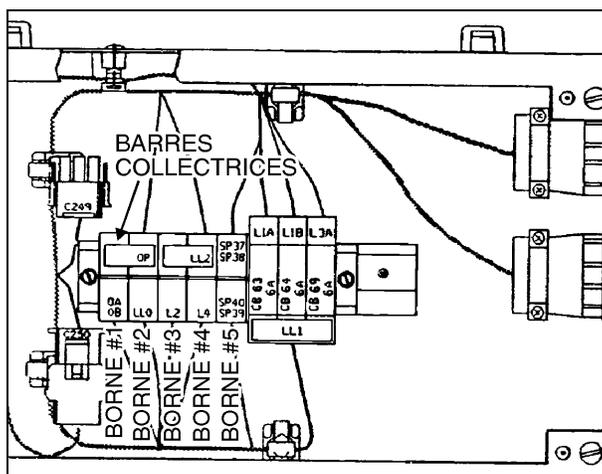


FIGURE 1

06166

3. Brancher les fils LLO et OA avec le fil OP sur la borne #1 (Fig. 2). Retirer le fil SP39 de la borne #5 et le brancher sur la borne #2 avec le fil OB.

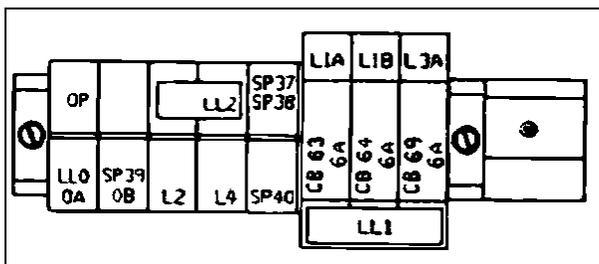


FIGURE 2

06167

**Remarque:** Les fils sont identifiés par leurs numéros.

4. Dans le compartiment électrique avant, ouvrir la boîte de jonction avant.
5. Mettre un cavalier (inclus avec le bulletin) entre la borne #8 et la borne A (Fig. 3).

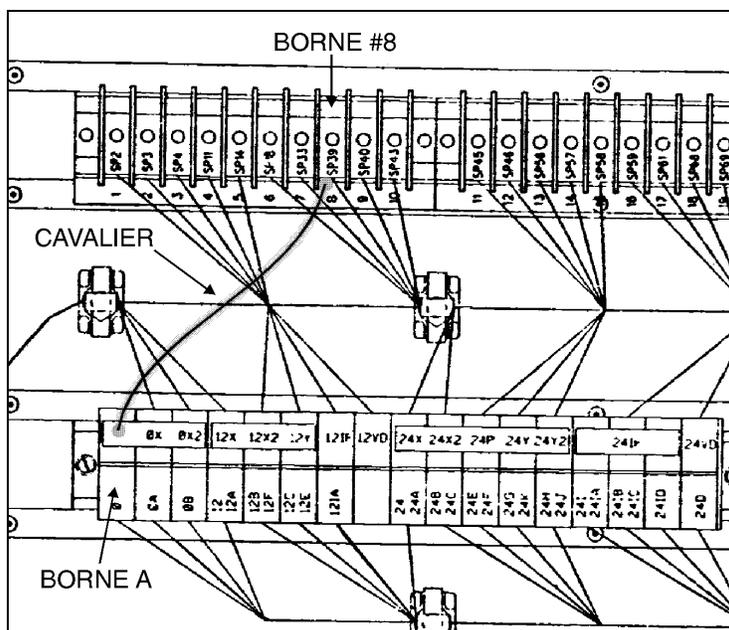


FIGURE 3

06168

## GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale du manufacturier. Nous vous rembourserons une demie heure (0,5) de main-d'œuvre sur présentation d'une formule A.F.A. dûment complétée sur laquelle vous devez mentionner "Bulletin de garantie 95-15".