


Date: **Septembre 1995**
 Section: **22**
 Sujet: **Remplacement des ventilateurs de condenseur - AURORA**
 Application:

Modèle	VIN
Autocar XL-45	 jusqu'à 2PCL3349XT1025687 inclusivement, sauf 2P9L33496S1001634, 2P9L33499S1001577 & 2P9L33493S1001574

DESCRIPTION

Suite à des essais effectués par le manufacturier de ventilateurs AURORA, une surchauffe au niveau des ventilateurs de condenseur a été décelée. Par conséquent, il est nécessaire de remplacer les ventilateurs actuels par des ventilateurs de haute température. Procéder comme suit, pour effectuer le remplacement des ventilateurs.

MATÉRIEL

No pièce	Description	Qté
373381P	Ensemble de ventilateur, incluant: - Ventilateur (Qté=1; No. 871078) - Connecteur (Qté=1; No. 561566) - Dispositif d'étanchéité (Qté=2; No. 561786) - Manchon (Qté=2; No. 561568)	4

Remarque: Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'interrupteur principal d'alimentation des systèmes électriques (utiliser l'interrupteur à bascule à l'intérieur du compartiment principal d'alimentation) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Ouvrir la porte du compartiment du condenseur.
2. Débrancher un des quatre (4) connecteurs de ventilateurs (voir figure 1), puis couper les serres câbles retenant ce dernier.
3. Dévisser les six (6) vis retenant le ventilateur, et enlever les vis et le ventilateur, puis les mettre de côté.

Remarque: Ne pas mettre les ventilateurs aux rebuts, ils doivent être renvoyés chez Prevost Car pour fin de remboursement.

4. Installer un nouvel ensemble de ventilateur #373381P à l'emplacement du ventilateur enlevé à l'étape 3 et le fixer avec les six (6) vis de ce dernier.

5. Brancher le connecteur du nouveau ventilateur et l'attacher de façon à ce qu'il soit sécuritaire. Utiliser des serres câbles, du ruban gommé pour électricien ou autres.
6. Refaire les étapes 2 à 5 pour les trois (3) autres ventilateurs, puis refermer la porte du compartiment.



FIGURE 1: PORTE DU CONDENSEUR - FAÇADE INTÉRIEURE

22098

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale du manufacturier. Nous vous rembourserons les pièces et une demie heure (0,5) de main-d'œuvre sur présentation des quatre (4) ventilateurs enlevés à l'étape 3 et d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner "Bulletin de Garantie 95-35".

Date d'expiration: Septembre 1996