

PREVOST

Bulletin de garantie

95-36A

Date: **Janvier 1996**
Section: **03**
Sujet: **TUYAU DE SUCCION SUR RÉSERVOIR DE CARBURANT
EN POLYÉTHYLÈNE**

Révision A:

Modification à la figure 1

Application:

Modèle	VIN	
Autocar H3-41 et H3-45 Année modèle: 1995 - 1996	2P9H33492S1001264, ainsi que De 2P9H33415S1001284 jusqu'à 2P9H3349XS1001299 incl., et De 2PCH33410T1011300 jusqu'à 2PCH33416T1011303 incl.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules de la série H3, il est possible que survienne une rupture au niveau du tuyau de succion moteur du réservoir de carburant en polyéthylène. Pour empêcher que se produise ce bris, nous vous recommandons de procéder à la modification décrite dans ce bulletin.

MATÉRIEL

Pièce No	Description	Qté
504021	Collet pour boyau 1"	1
505512	Rondelle en cuivre	12
032014	Joint d'étanchéité	1

Remarque: Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE

Avertissement: Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur et placer l'(les) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Dans le compartiment du condenseur (côté droit du véhicule), localiser le panneau d'accès au réservoir de carburant ("fuel tank access panel") et l'enlever.

Avertissement: Le carburant est inflammable et peut, dans certaines conditions, exploser. Ne pas fumer et tenir loin des flammes et des étincelles.

2. Retirer le panneau de contrôle du réservoir en dévissant les 12 vis à tête hexagonale. Jeter les 12 rondelles de cuivre et le joint d'étanchéité.

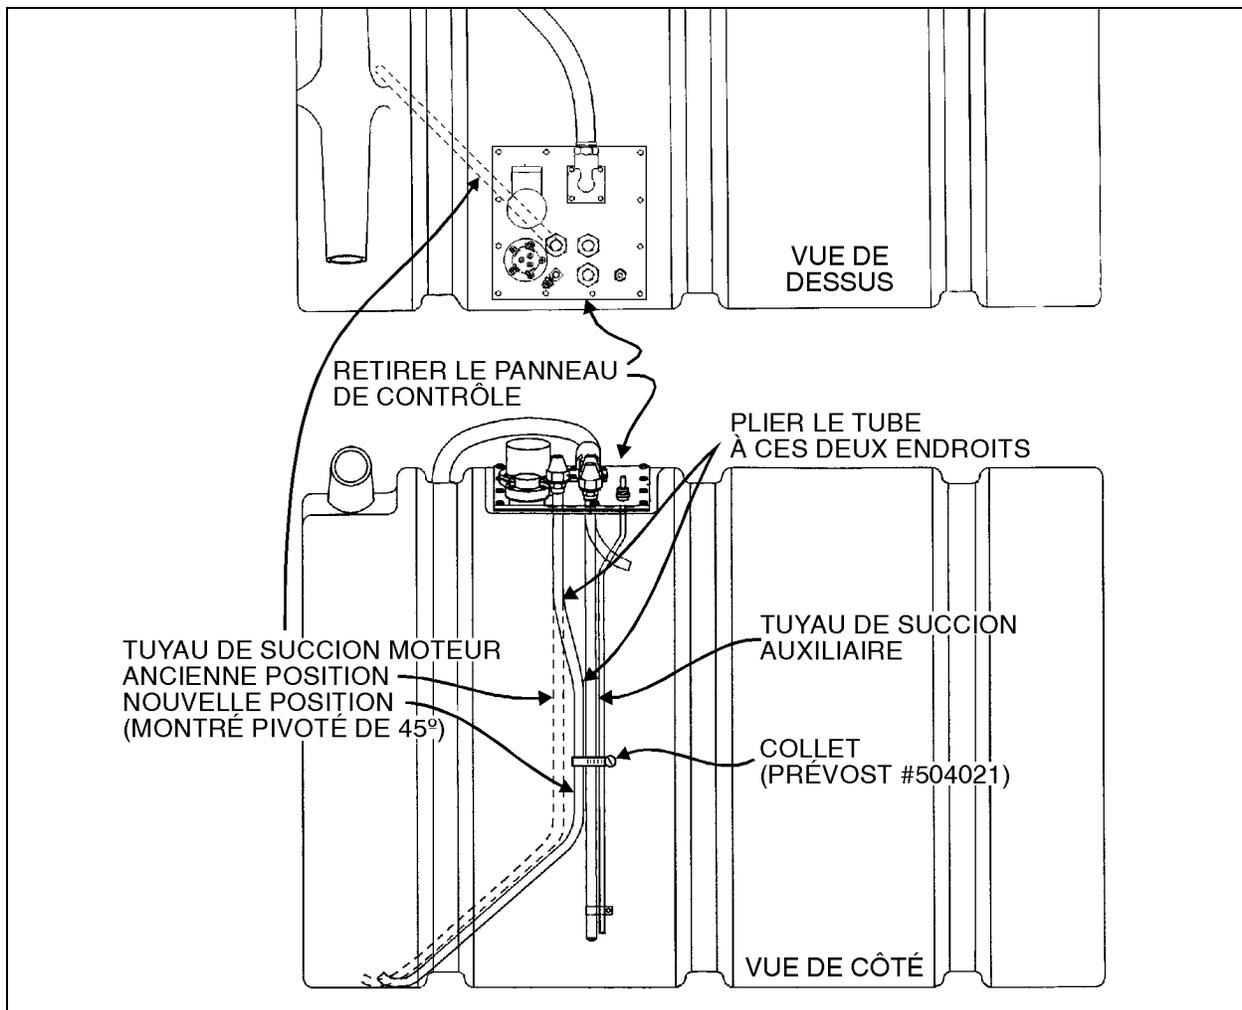


FIGURE 1: MODIFICATION DU TUYAU DE SUCCION MOTEUR DANS LE RÉSERVOIR DE CARBURANT

03018

3. Plier le tube de suction moteur sur le tube de suction auxiliaire tel que montré à la figure 1.
4. Installer le collet pour boyau sur les tubes de suction auxiliaire et moteur (Prévost #504021) (Fig. 1).
5. En utilisant le nouveau joint d'étanchéité et les nouvelles rondelles de cuivre (Prévost #032014 et #505512), remettre en place et fixer le panneau de contrôle du réservoir.
6. Refermer le panneau d'accès au réservoir de carburant.

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale du manufacturier. Nous vous rembourserons les pièces et 1 heure et demie (1.5) de main-d'œuvre sur présentation d'une formule A.F.A. dûment complétée sur laquelle vous devez mentionner "Bulletin de Garantie 95-36A".

Date d'expiration: Janvier 1997