


PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG16-04

DATE :	FÉVRIER 2016	SECTION : 14 - Conduite
EXPIRATION:	FÉVRIER 2018	
SUJET :	FIXATION DE L'AMORTISSEUR DE CONDUITE	

APPLICATION

<i>AVIS AUX CENTRES DE SERVICE</i>	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN 
Autocars H3-41, H3-45 Année modèle: 2015 - 2016	Du 2PCH33498 <u>FC712763</u> jusqu'au 2PCH33492 <u>GC713084</u> incl.
Autocars X3-45 Année modèle: 2015 - 2016	Du 2PCG33490 <u>FC735787</u> jusqu'au 2PCG33493 <u>GC735932</u> incl.
<p>Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.</p>	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, le palier de la rotule de l'amortisseur de la conduite peut être libre dans son logement. Remplacer la rotule au besoin et remplacer la quincaillerie avec les pièces fournies.

MATÉRIEL

Commandez l'ensemble **WB16-04** qui inclut les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
5001152	RONDELLE CONVEXE 21.0x50.0x4.5 ZP	1
500146	VIS HEX 3/4-16x4 G5 N500	1
500251	ÉCROU HEX NYRT 3/4-16 Z050	1

D'autres pièces pouvant être requises:

Pièce No	Description	Qté
660884	ROTULE	1

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel.

Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation à la position OFF.

1. Soulever le véhicule.
2. Sur l'essieu avant, roue droite, localiser la rotule de l'amortisseur de direction. (Fig.1)
3. Vérifier le jeu de la rotule en essayant de bouger de haut en bas. (Fig. 1)
4. Si la rotule se déplace verticalement, remplacer la rotule par une nouvelle **660884**.

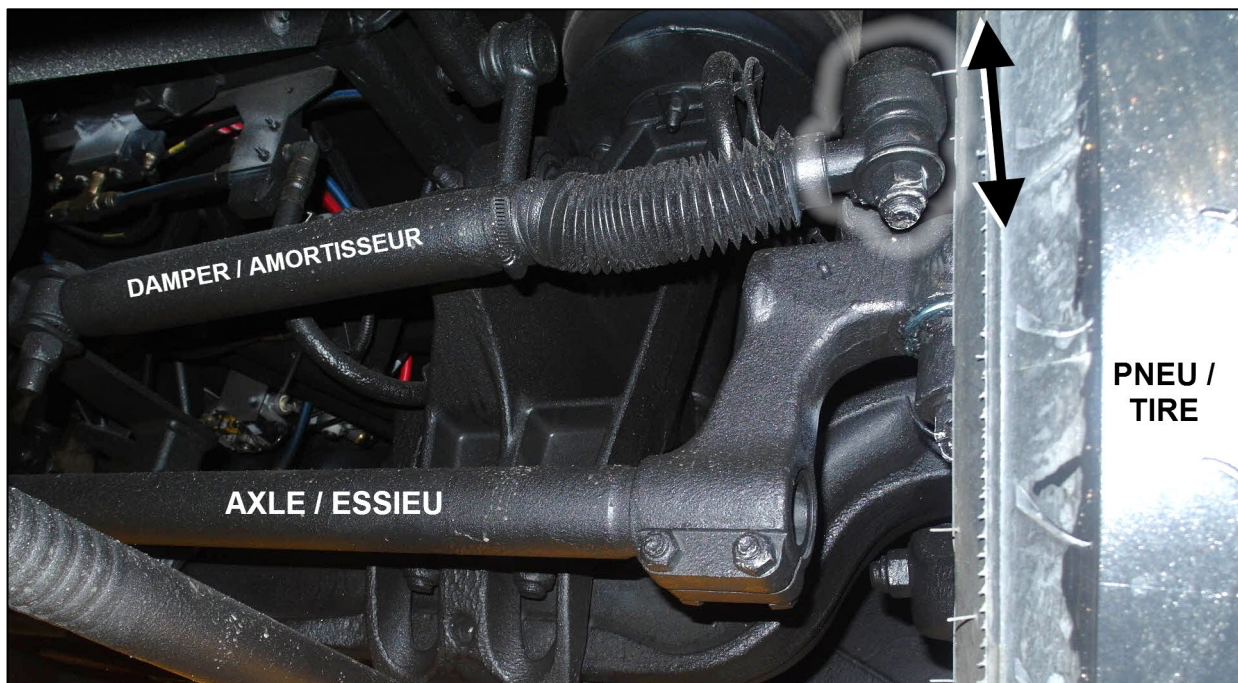


Figure 1

5. Ajouter une rondelle sous le joint d'étanchéité. Notez l'orientation de la rondelle (fig. 2)
5001152 qté 1

Remplacer le boulon et l'écrou :
500146 qté 1
500251 qté 1

Serrer à **110 lbf-pi.**

Appliquer un enduit anti-corrosion sur les nouvelles pièces.

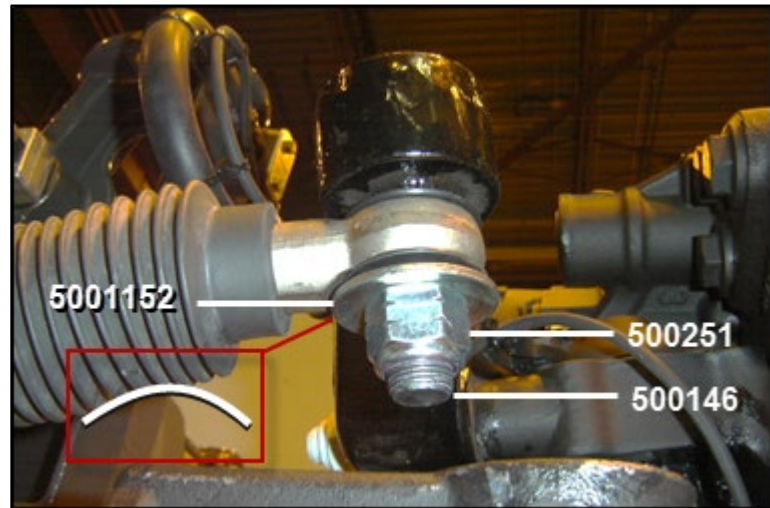


Figure 2

DISPOSITION DES PIÈCES

SVP DE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et trente minutes (0.5h) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, disponible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG16-04».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	14.09
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	660979

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<https://secureus5.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>
Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com
en spécifiant "AJOUT" comme sujet pour recevoir
nos bulletins de garantie par courriel.

