

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

Bg04-16

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001



DATE : Décembre 2004	SECTION : 07 - Transmission
EXPIRATION: Décembre 2006	
SUJET : MODIFICATION DE CONNECTEURS SUR LA TRANSMISSION WORLD ALLISON	

APPLICATION

Modèle	VIN			
Autocar H3-41, H3-45 Maisons motorisée VIP avec transmission World Allison Année modèle: 2003 - 2005	Du 2PCH334903101 <u>4574</u> jusqu'au 2PCH334905101 <u>0074</u> incl. excepté	2PCV3349841014889 2PCV3349641014910 2PCV3349341014928 2PCV3349441014937 2PCV3349X41014943 2PCV3349441014985 2PCV3349641014986 2PCV3349X41014991 2PCV3349541010010 2PCV3349241010014 2PCV3349641010016 2PCV3349X51010022 2PCH3349251010027 2PCV3349051010028 2PCV3349051010031 2PCV3349251010032	2PCH3349851010033 2PCV3349651010034 2PCH3349351010036 2PCV3349151010037 2PCH3349951010039 2PCV3349151010040 2PCH3349951010042 2PCV3349751010043 2PCV3349251010046 2PCV3349851010049 2PCH3349X51010051 2PCV3349851010052 2PCH3349351010053 2PCH3349551010054 2PCV3349351010055 2PCV3349551010056	2PCH3349051010057 2PCV3349951010058 2PCV3349051010059 2PCH3349051010060 2PCV3349951010061 2PCH3349451010062 2PCH3349651010063 2PCV3349451010064 2PCH3349X51010065 2PCH3349151010066 2PCV3349X51010067 2PCV3349X51010070 2PCH3349751010072 2PCV3349551010073 2PCH3349051010074
Autocar XLII-45 Maison motorisée XLII-40, XLII-45 Entertainer XLII-45 avec transmission World Allison Année modèle: 2003 - 2005	Du 2PCW3349X31027 <u>985</u> jusqu'au 2PCW3349051028 <u>498</u> incl. excepté	2PCW3349941028255 2PCW3349041028287 2PCX3349941028339 2PCW3349651028408	2PCW3349151028476 2PCY3349251028477 2PCW3349551028478 2PCY3349651028479	2PCW3349851028488 2PCW3349X51028489 2PCW3349651028490 2PCY3349751028491

2PCX3349551028422	2PCY3349251028480	2PCW3349X51028492
2PCW3349651028456	2PCX3349X51028481	2PCY3349051028493
2PCW3349X51028461	2PCY3349651028482	2PCX3349851028494
2PCW3349351028463	2PCW3349951028483	2PCW3349551028495
2PCW3349751028465	2PCW3349051028484	2PCW3349751028496
2PCW3349251028471	2PCW3349251028485	2PCY3349851028497
2PCY3349351028472	2PCY3349351028486	2PCW3349051028498
2PCW3349851028474	2PCY3349551028487	

Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.

DESCRIPTION

Le fabricant de la transmission Allison World B500 a avisé Prevost Car qu'un problème peut survenir avec les connecteurs des capteurs de vitesse de la transmission. Les connecteurs peuvent se débrancher car le dispositif qui assure le verrouillage ne s'engage pas bien. Si les connecteurs sont mal connectés, la transmission peut "donner des coups" lors des changements de vitesse ou passer au point mort. Des pannes peuvent survenir. Ces problèmes créés les codes de diagnostics suivants: 22-14, 22-15, 22-16 et 22-11. **Si votre véhicule est équipé d'une transmission ZF-Astronic, veuillez ne pas considérer ce bulletin.**

MARCHE À SUIVRE

⚠ AVERTISSEMENT ⚠

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. À l'aide de la figure 1, localiser les 3 connecteurs des capteurs de vitesse sur la transmission Allison (coté gauche du véhicule) : C458 "TURBINE SPEED", C459 "ENGINE SPEED", C462 "OUTPUT SPEED".

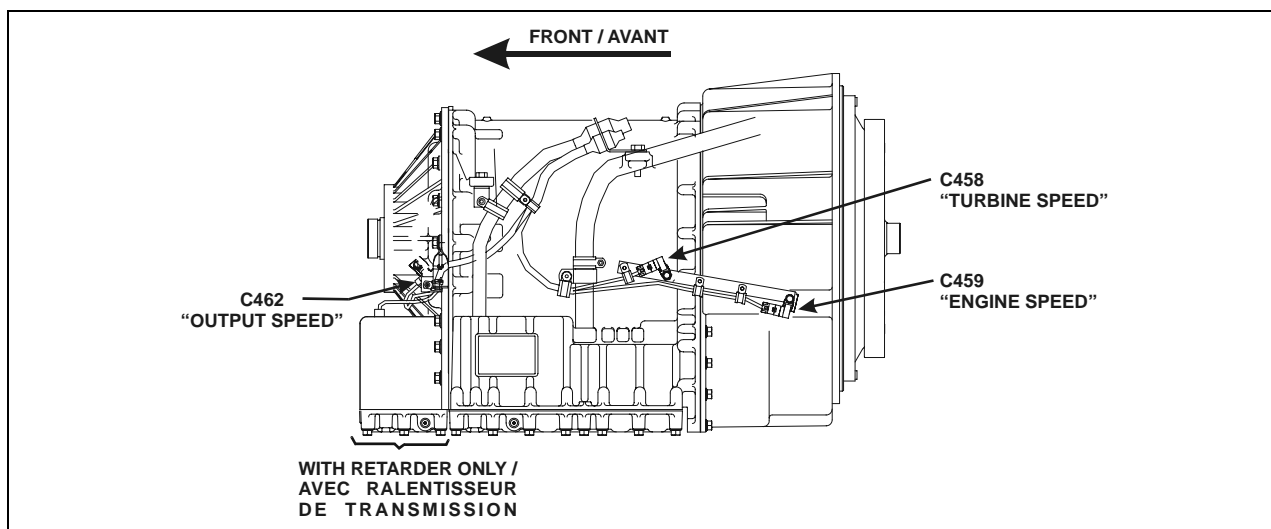


Figure 1: LOCALISATION DES CONNECTEURS À MODIFIER

2. Modifier les connecteurs tel que montré à la figure 2.
3. Rebrancher les connecteurs. S'assurer que le dispositif de verrouillage est bien engagé.

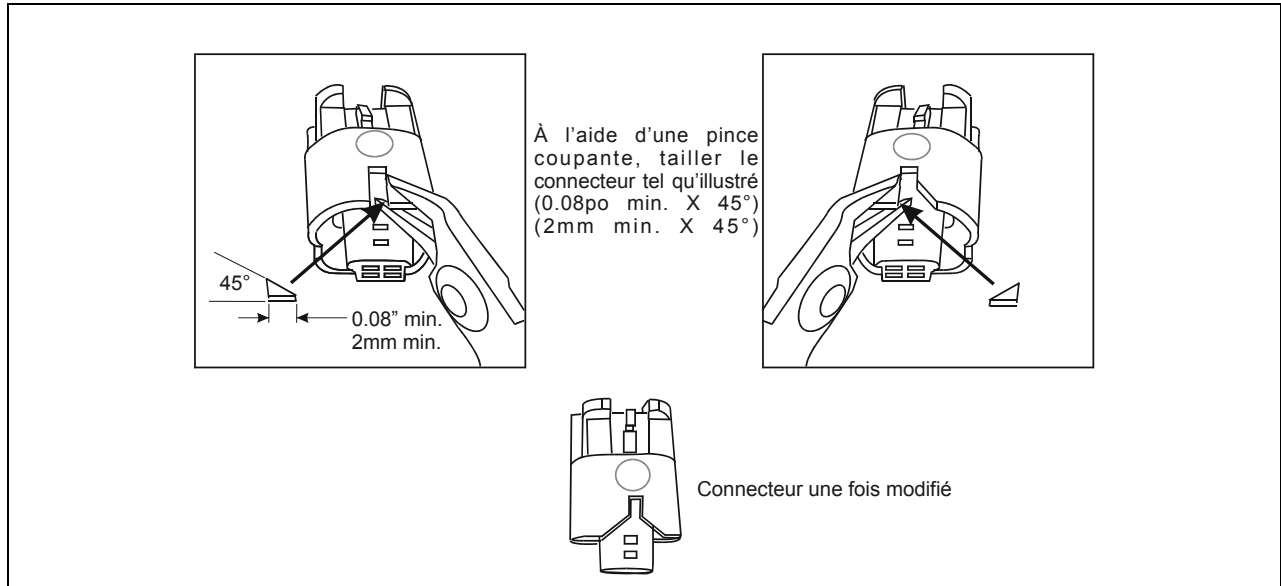


Figure 2: MODIFICATIONS DES CONNECTEURS

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost Car. Nous vous rembourserons une heure (1,0) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de Garantie 04-16».