

PREVOST

**BULLETIN
DE
GARANTIE**

BG12-08

ENREGISTRÉ - REGISTERED
ISO 9001 & ISO 14001



DATE: AVRIL 2012	SECTION: 01 - Moteur
EXPIRATION: AVRIL 2014	
SUJET: AJOUT D'UNE POULIE FOLLE SUR LA COURROIE DU COMPRESSEUR D'AIR CLIMATISÉ	

APPLICATION



AVIS AUX CENTRES DE SERVICE	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de l'outil Vehicle Warranty Information de l'onglet PrevoSt-Systems du Volvo Trucks Dealer Portal</i>	
Modèle	VIN 
Autocar X3-45 Année-modèle: 2010 à 2012	<i>véhicules EPA 2010 (US10).</i> 2PCG33498 <u>AC729907</u> , 2PCG33491 <u>AC729926</u> , 2PCG33499 <u>BC729965</u> , 2PCG33491 <u>BC729992</u> , De 2PCG33491BC73 <u>5002</u> à 2PCG33491CC73 <u>5289</u> incl.
Autocar H3-45 Année-modèle: 2010 à 2012	<i>Véhicules EPA 2010 (US10)</i> 2PCH33498 <u>AC711573</u> , 2PCH33496 <u>AC711605</u> , 2PCH33495 <u>AC711627</u> , 2PCH33496 <u>AC711636</u> , 2PCH33499 <u>BC711695</u> , De 2PCH33496BC71 <u>1721</u> à 2PCH33496DC71 <u>2130</u> incl.
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, nous recommandons l'ajout d'une poulie folle pour empêcher l'oscillation de la courroie du compresseur d'air climatisé. Cet ajout permet également d'éviter un glissement de la courroie hors des gorges des poulies.

Sélectionnez l'ensemble de poulie folle en fonction de votre véhicule, H3 ou X3.

MATERIEL

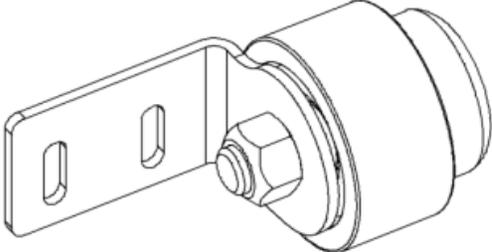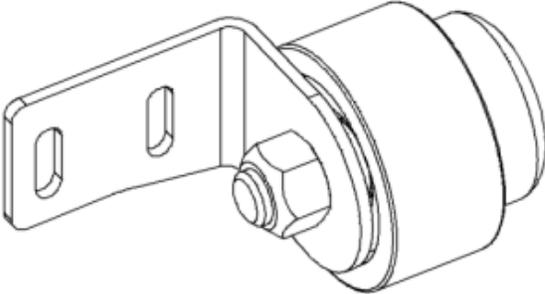No. Piece	Description	Qty
<p>457506</p> 	<p>Poulie folle asm. (X3)</p>	<p>1</p>
<p>457509</p> 	<p>Poulie folle asm. (H3)</p>	<p>1</p>
<p>5001741</p>	<p>Vis hexagonale M10</p>	<p>2</p>
<p>5001727</p>	<p>Écrou M10</p>	<p>2</p>

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.

MARCHE À SUIVRE



DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'(es) interrupteur(s) principal(aux) à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

Sélectionnez l'ensemble de poulie folle en fonction de votre véhicule.



- #457506 pour X3-45 et X3 VIP
- #457509 pour H3-45 et H3 VIP

L'assemblage de poulie folle est le même pour les petits et gros compresseurs.

1. Installer l'assemblage de poulie folle avec la quincaillerie M10 spécifiée. Serrer à la main.
2. Ajuster le jeu entre la poulie et la courroie de 0 à 1/16 po.

Le jeu est mesuré la courroie tendue.

3. Serrer la quincaillerie M10 à 32lb.-pi.

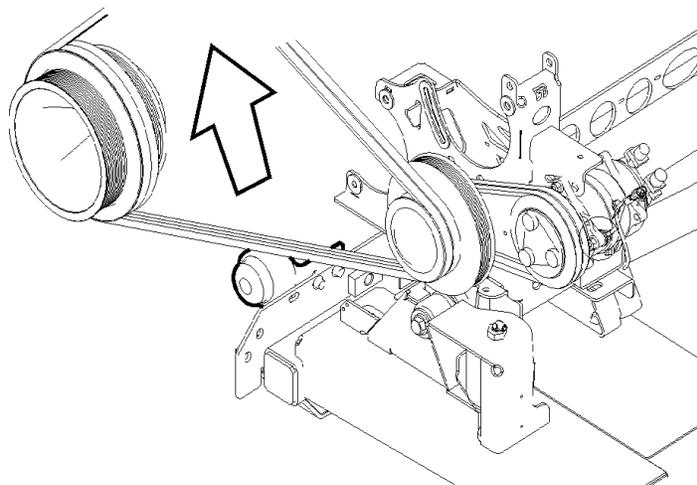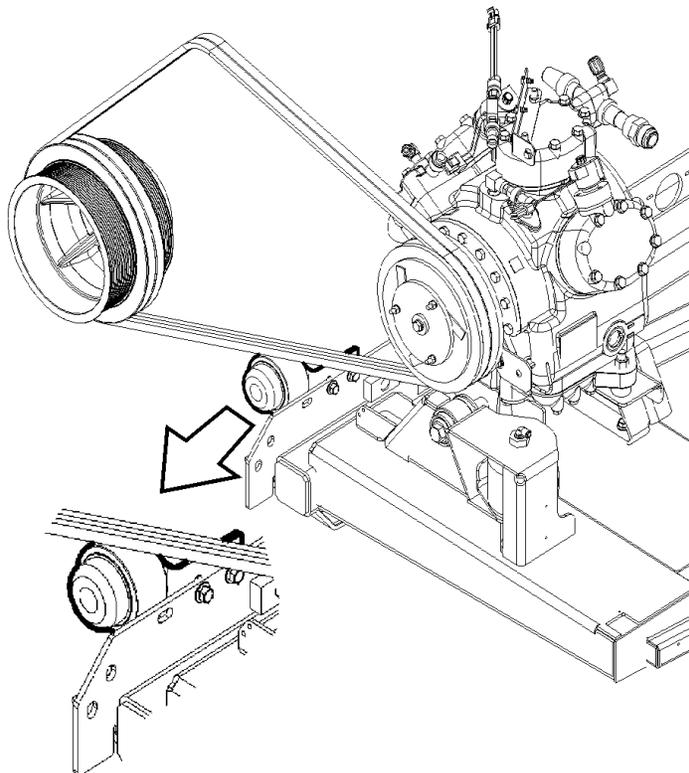

DISPOSITION DES PIÈCES

- Retourner à Prévost avec le formulaire A.F.A. pour un remboursement complet.
- Rebuter les déchets selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost.

Nous vous rembourserons les pièces et une heure (1.0h) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de garantie 12-08».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris (Fail Code)	01.04
Code de défaillance (Defect Code)	09
Condition système (System Condition)	B
Pièce responsable (Causal Part)	5060086