

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG13-58

DATE :	OCTOBRE 2013	SECTION : 01 - Moteur
EXPIRATION:	OCTOBRE 2015	
SUJET :	Remplacement d'un boyau flexible à l'admission	

APPLICATION

<i>AVIS AUX CENTRES DE SERVICE</i>	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de PrevoSt, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN 
<i>Tous les véhicules de la série X avec moteur Volvo D13 US10</i>	
X3-45 Autocars et Autocars interurbains Année-modèle : 2011 - 2014	Véhicules uniques: 2PCG33498 AC729907 ; 2PCG33491 AC729926 2PCG33499 BC729965 ; 2PCG33491 BC729992 . Et du 2PCG33491 BC735002 jusqu'au 2PCG33491 DC735438 incl.
XLII-45 Autocars de tournée Année-modèle : 2011 - 2013	Véhicule unique: 2PCYS3495 BC729971 Et du 2PCY33498 BC735003 jusqu'au 2PCYS3494 DC735439 incl.
X3-45 VIP Maison motorisées Année-modèle : 2011 - 2014	Du 2PCBS3499 CC735070 jusqu'au 2PCBS3498 DC735417 incl.
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, changer le boyau flexible à l'admission d'air du moteur.

MATÉRIEL

Commandez les pièces suivantes :

Pièce No	Description	Qté
033195	Boyau flexible	1
504786	Collet	2

REMARQUE

Le matériel peut être commandé selon la pratique habituelle.



MARCHE À SUIVRE



DANGER


Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Sur le moteur, côté gauche, localisez ce boyau flexible.

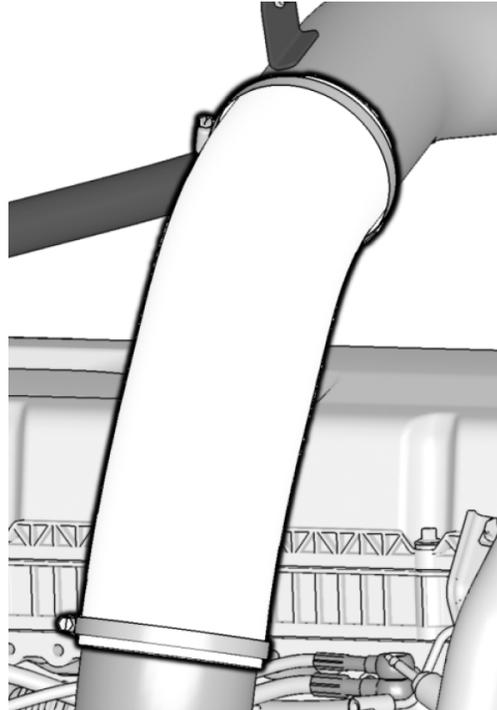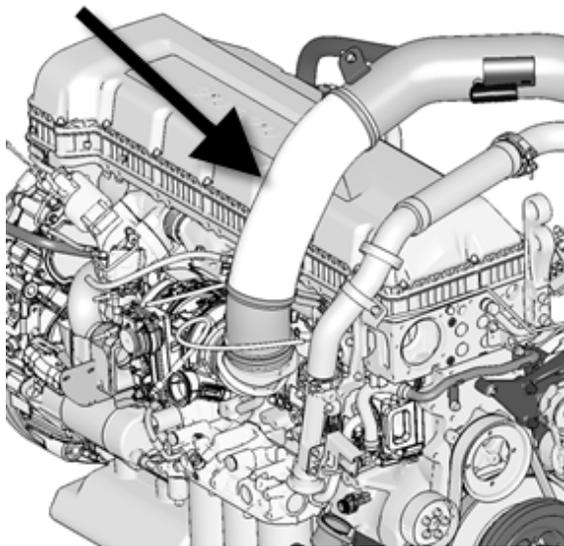

2. Retirez le boyau et les collets.
3. Pendant les travaux, protégez l'entrée d'air du moteur des débris et de la poussière avec un capuchon propre.
4. Remplacer par le nouveau boyau #033195 et les collets #504786.

Fixer la portion inférieure du boyau à l'attache située dans cette zone.

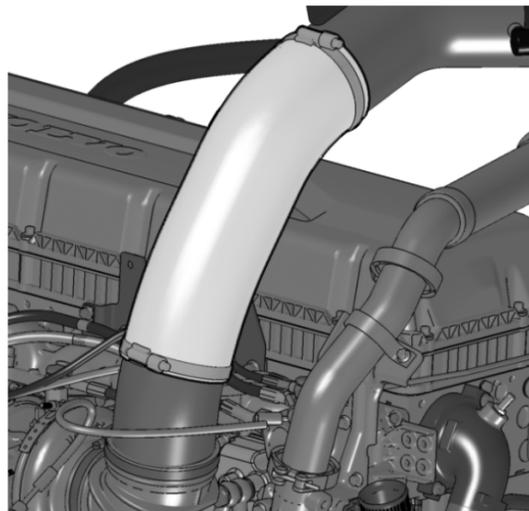

5. Portez une attention particulière au bout de la sangle du collet pour éviter tout frottement sur des boyaux environnants.
Au besoin, la tourner ou en couper l'extrémité
6. S'assurer du bon fonctionnement général du système et qu'il n'y a aucune fuite.



DISPOSITION DES PIÈCES

Pour obtenir un remboursement complet, les pièces remplacées doivent être retournées à Prevost conformément aux 'Instructions d'expédition de retour de pièces de garantie' disponibles sur <https://www.prevostcar.com/fr/content/les-documents-de-garantie>. Svp joindre dans l'envoi une copie de la réclamation de garantie.

Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons les pièces et une heure (1.0 h) de main-d'œuvre sur réception des pièces et d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, disponible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG13-58».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	05.05
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	032881

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://prevostparts.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant "AJOUT" comme sujet pour recevoir nos bulletins de garantie par courriel.

