

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG23-04A


DATE :	Mars 2023	SECTION : 07 TRANSMISSION
EXPIRATION:	Mars 2025	
SUJET :	REPROGRAMMATION DU MODULE TCM DES TRANSMISSIONS ALLISON GEN 6	

Révision: A

Ajustement de la plage de véhicules

03-03-2023

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE	
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.</i>	
Modèle	VIN 
Autocars H3-45 Année modèle: 2022 -2023	Du 2PCH33498PC72 1271 jusqu'au 2PCH33495PC72 1437 incl. et véhicule 2PCH33493NC72 1255
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle: 2022 -2023	Du 2PCVS3492NC72 1270 jusqu'au 2PCH33492PC72 1427 incl.
Autocars X3-45 Année modèle: 2023	Du 2PCG33496PC73 6749 jusqu'au 2PCCS3496PC73 6834 incl.
X3-45 VIP à usage commercial Année modèle: 2022 -2023	Du 2PCCS3495NC73 6739 jusqu'au 2PCCS3498PC73 6835 incl.
Maisons motorisées X3-45 VIP Année modèle: 2022 -2023	Du 2PCBS3498NC73 6746 jusqu'au 2PCBS3491PC73 6784 incl.
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.	

 

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, une mise à jour du TCM (module de commande de transmission) est requise.

Les travaux seront effectués par les distributeurs et concessionnaires de transmission Allison autorisés à partir du début mars 2023.

Procédure de mise à jour de transmission Allison # **TT9076EN**

Entre temps, voici ce que vous devez faire si un véhicules affiche un code U0103 avant d'être reprogrammé. En suivant ces étapes, le véhicule pourra être remis en service le plus rapidement possible :

- NE PAS couper le moteur lorsque le code est actif (le voyant CHECK est allumé et l'écran du sélecteur de vitesses affiche ).
- Déplacer le véhicule vers un endroit sûr, et couper le moteur.
- Remettre le contact (clé OFF et clé ON).
- Utilisez le sélecteur de vitesse pour effacer le code U0103 actif.
 - Appuyer simultanément sur les flèches vers le haut et vers le bas jusqu'à ce que l'écran de code actif apparaisse - appuyer plusieurs fois sur les flèches pour faire défiler les informations sur le niveau d'huile et le pronostic.
 - Lorsque le code "U0103" apparaît, appuyer sur le bouton MODE et maintenir enfoncé pendant environ 10 secondes ou jusqu'à ce que le code ne soit plus visible.
- Lorsque le code U0103 s'efface, le voyant CHECK s'éteint et le sélecteur de vitesse affiche les doubles N .
- Le moteur peut alors être redémarré et le véhicule mené à destination.

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	07.00-1
Code de défaillance	49
Condition système	B
Pièce responsable	570114

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://techpub.prevostcar.com/fr/>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Propriétaire de véhicules? Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com en spécifiant comme sujet "AJOUT" pour recevoir les avis de bulletins de garantie s'appliquant à vos véhicules par courriel.

