

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG13-62B

| | | |
|-------------|---|-----------------------------|
| DATE : | SEPTEMBRE 2013 | SECTION : 10 - Essieu Avant |
| EXPIRATION: | SEPTEMBRE 2015 | |
| SUJET : | Vérification du serrage d'un boulon sur le support d'essieu avant | |

Revision B CE BULLETIN DE GARANTIE ANNULE LA VERSION PRÉCÉDENTE
April 17, 2014 : Ajout : Marquer d'un sceau d'inspection

APPLICATION

AVIS AUX CENTRES DE SERVICE

*Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de **SAP** ou de **Garantie en ligne** disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.*

| Modèle | VIN |
|---|---|
| Autocars X3-45 Année modèle: 2011 - 2014 | Du 2PCG33499 <u>B</u> C72 <u>9965</u> jusqu'au 2PCG33494 <u>E</u> C73 <u>5502</u> incl. |

Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, Une vérification de serrage doit être effectuée sur un boulon du support de l'essieu avant. Un serrage de valeur moindre pourrait avoir été effectué dû à une interférence entre l'outil de production et la pièce de suspension du côté de l'écrou.

MATÉRIEL

Aucun matériel n'est requis pour ce bulletin de garantie.

MARCHE À SUIVRE

 **DANGER**


Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Sur l'essieu avant, du côté gauche, (côté chauffeur), repérez le boulon identifié par la flèche ci-contre.

2. Vérifiez le couple de serrage. La valeur devrait être de l'ordre de :


255 +/- 25 lbf-pi. (230-280 lbf-pi).

Si la valeur est bonne, nettoyer et marquer d'un sceau d'inspection « Torque Seal ».

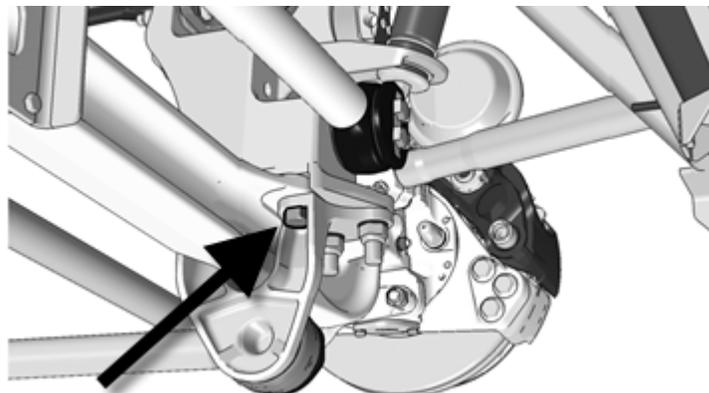

3. Si le couple de serrage n'est pas dans la plage mentionnée, dévisser le boulon d'un demi-tour et serrer à 255 lbf-pi.

Nettoyer et marquer d'un sceau d'inspection « Torque Seal ».

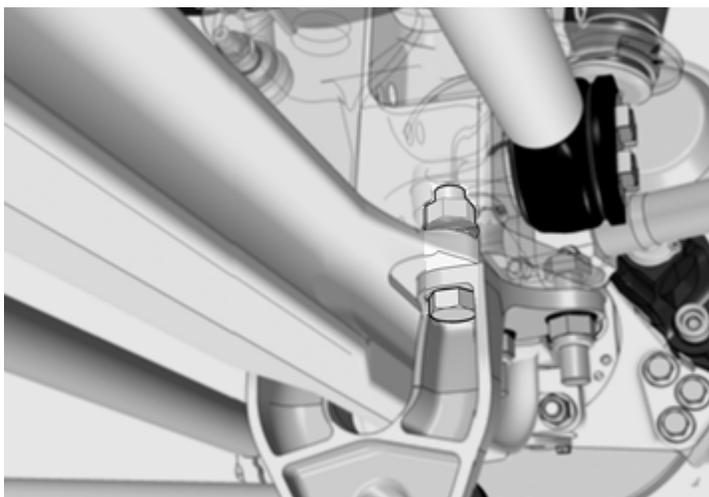

DISPOSITION DES PIÈCES

SVP DE PAS RETOURNER LES PIÈCES. Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de PrevoSt. Nous vous rembourserons trois quart d'heure (3/4h) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via l'outil « Garantie en ligne », disponible sur www.prevoStcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type « Bulletin/Rappel » et sélectionner le « Bulletin de garantie BG13-62 ».

AUTRE

| | |
|---------------------|---------|
| Bulletin VBC | N/A |
| Code de bris | 10.00 |
| Code de défaillance | 09 |
| Condition système | B |
| Pièce responsable | 5001510 |

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<http://prevoStparts.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com
en spécifiant "AJOUT" comme sujet pour recevoir
nos bulletins de garantie par courriel.

