

PREVOST

BULLETIN DE GARANTIE

BG15-53A

DATE :	NOVEMBRE 2015	SECTION :
		04 - Échappement
EXPIRATION:	NOVEMBRE 2017	
SUJET :	FILTRE À PARTICULES (DPF) - VÉRIFICATION DU SERRAGE DE DEUX BOUCHONS	

APPLICATION

<i>AVIS AUX CENTRES DE SERVICE</i>		
<i>Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de SAP ou de Garantie en ligne disponible sur le site web de Prevost, sous la rubrique Service / Garantie.</i>		
Modèle	VIN	
Autocars H3-41, H3-45 Année modèle: 2015 - 2016	Du 2PCH33497FC71 <u>2818</u> jusqu'au 2PCH33497GC71 <u>3095</u> incl.	
Maisons motorisées H3-45 VIP Année modèle: 2015 - 2016	Du 2PCVS3498FC71 <u>2820</u> jusqu'au 2PCV33490GC71 <u>3071</u> incl.	
Autocars X3-45 Année modèle: 2015 - 2016	Du 2PCG33497FC73 <u>5799</u> jusqu'au 2PCG33499GC73 <u>5949</u> incl.	
Maisons motorisées X3-45 VIP Année modèle: 2015 - 2016	2PCBS3498FC73 <u>5808</u> 2PCBS3497FC73 <u>5816</u> 2PCBS3490FC73 <u>5818</u> 2PCBS3496FC73 <u>5838</u> 2PCBS3493FC73 <u>5859</u> 2PCBS3499FC73 <u>5865</u>	2PCBS3491FC73 <u>5892</u> 2PCBS3493FC73 <u>5909</u> 2PCBS3499FC73 <u>5915</u> 2PCBS3496FC73 <u>5922</u> 2PCBS3493GC73 <u>5927</u> 2PCBS3492GC73 <u>5935</u>
X3-45 VIP à usage commercial Année modèle: 2015 - 2016	Du 2PCCS3498FC73 <u>5800</u> jusqu'au 2PCC33499GC73 <u>5951</u> incl.	
Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.		

DESCRIPTION

Sur les véhicules visés par ce bulletin, il est possible que deux bouchons du filtre à particules soient insuffisamment serrés. Si un bouchon est mal serré, il peut tomber sous l'effet de la vibration. Ceci peut entraîner une fuite de gaz d'échappement très chauds.

Il est donc nécessaire de vérifier si les bouchons sont bien serrés et de les serrer suffisamment si applicable.

MARCHE À SUIVRE




DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur. Avant de travailler sur le véhicule, placer le commutateur d'allumage à la position OFF et déclencher les disjoncteurs principaux équipés d'un dispositif de déclenchement manuel.

Sur les véhicules de type Commuter, placer le commutateur principal d'alimentation à la position OFF.


PREMIER BOUCHON

1. Vérifier si le bouchon hexagonal M20 situé à la droite du filtre à particules (voir images à droite) est desserré.

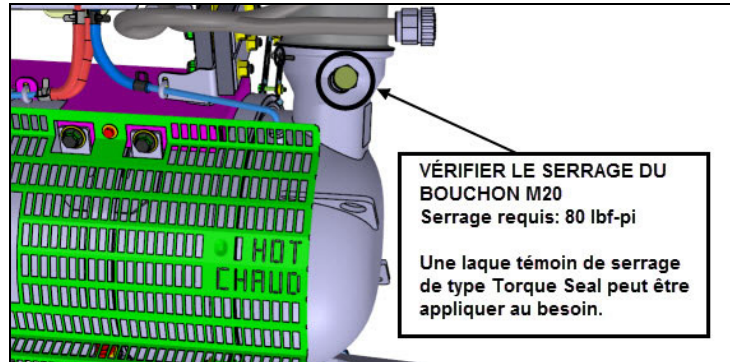

Remarque : Accéder au bouchon en détachant le velcro du manchon isolant.

2. Appliquer un serrage de **80 lbf-pi**.

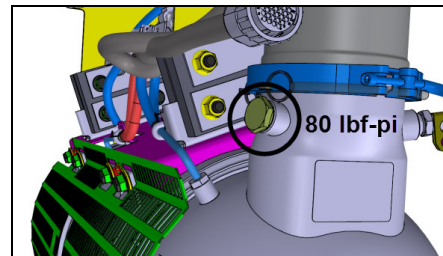


DANGER

Si le bouchon est manquant, commander le bouchon #20565546 ainsi que le joint de cuivre #947625.

LE VÉHICULE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SI LE BOUCHON EST MANQUANT.

Vous pouvez appliquer une laque témoin de serrage (Torque Seal ou produit similaire) pour certifier que la vérification du serrage a été effectuée.

3. Rattacher le velcro du manchon isolant.


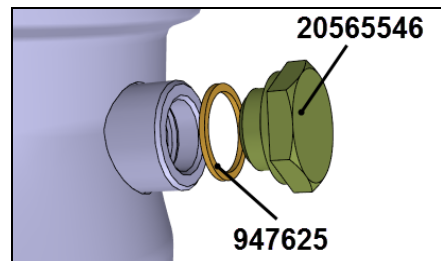


DEUXIÈME BOUCHON

1. Vérifier si le bouchon 1/8-27 NPT situé à l'arrière gauche du filtre à particules (voir images à droite) est desserré.

Remarque : Accéder au bouchon en détachant le velcro du manchon isolant.

2. Serrer à la main puis faire **2 tours supplémentaires**.

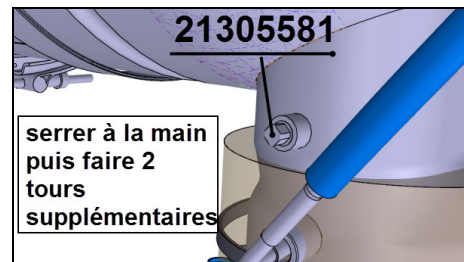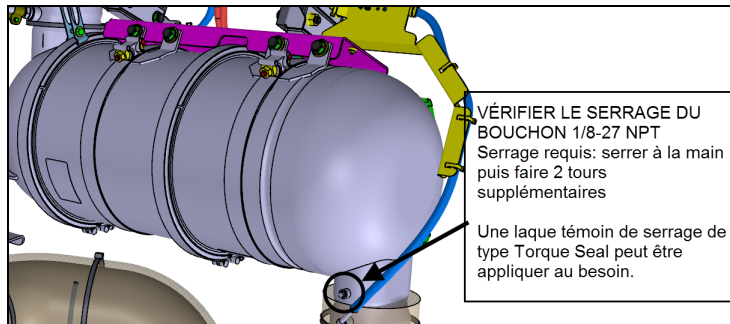

DANGER

Si le bouchon est manquant, commander le bouchon #21305581.

LE VÉHICULE NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ SI LE BOUCHON EST MANQUANT.

Vous pouvez appliquer une laque témoin de serrage (Torque Seal ou produit similaire) pour certifier que la vérification du serrage a été effectuée.

Remarque : Un composé anti-grippage au cuivre (copper anti-seize lubrifiant) peut être appliqué sur les filets de ce bouchon si nécessaire.

3. Rattacher le velcro du manchon isolant.

Si un des bouchons n'était pas adéquatement serré ou était manquant, nous aimerions le savoir. Veuillez SVP vous faire parvenir un court message mentionnant :

- Le numéro du bulletin : BG15-53
- Le numéro de série du véhicule
- Veuillez indiquer si le bouchon était partiellement vissé, insuffisamment serré seulement ou si le bouchon était manquant (SVP, veuillez préciser de quel bouchon il s'agit).

Envoyer par courriel à l'adresse suivante : technicalpublications_prev@volvo.com

GARANTIE

Cette inspection est couverte par la garantie normale de Prevost. Nous vous rembourserons 1/2 heure (0,5) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire de réclamation. Veuillez soumettre votre réclamation via Garantie en ligne, disponible sur www.prevostcar.com (rubrique Service \ Garantie). Utiliser la réclamation de type «Bulletin/Rappel» et sélectionner le «Bulletin de garantie BG15-53».

AUTRE

Bulletin VBC	N/A
Code de bris	04-04-1
Code de défaillance	09
Condition système	B
Pièce responsable	20565546

Accédez à tous nos bulletins à cette adresse :
<https://secureus5.volvo.com/technicalpublications/fr/pub.asp>

Ou scannez le code QR avec votre téléphone intelligent.

Contactez-nous à technicalpublications_prev@volvo.com
en spécifiant "AJOUT" comme sujet pour recevoir
nos bulletins de garantie par courriel.

