

**PREVOST**

**BULLETIN  
DE  
GARANTIE**

BG12-33

ENREGISTRÉ - REGISTERED  
ISO 9001 & ISO 14001



DATE : NOVEMBRE 2012	SECTION : 18 - Carrosserie
EXPIRATION: NOVEMBRE 2014	
SUJET : SERRAGE DES BOULONS DE LA PENTURE DE PORTE COULISSANTE DE L'ÉLÉVATEUR DE FAUTEUILS ROULANTS	

**APPLICATION**

**AVIS AUX CENTRES DE SERVICE**

Vérifier que le bulletin s'applique au véhicule à l'aide de **SAP** ou de l'outil **Vehicle Warranty Information** de l'onglet PrevoSt-Systems du Volvo Trucks Dealer Portal

Modèle	VIN
Autocars X3-45 Année-modèle : 2011 - 2012	Du 2PCG33494BC735043 jusqu'au 2PCG33491CC735132 incl.

Ce bulletin n'est pas nécessairement applicable à tous les véhicules ci-haut mentionnés, certains peuvent avoir été modifiés avant la livraison. Les propriétaires de véhicules visés par ce bulletin seront avisés par une lettre indiquant le numéro d'identification de chaque véhicule concerné.


**DESCRIPTION**

Sur les véhicules visés par ce bulletin, les boulons de la penture de porte coulissante de l'élévateur de fauteuils roulants doivent être serrés au couple de serrage adéquat.

Effectuer le travail un boulon à la fois pour garder l'ajustement de la porte.

**MATÉRIEL**

Aucun matériel n'est requis.

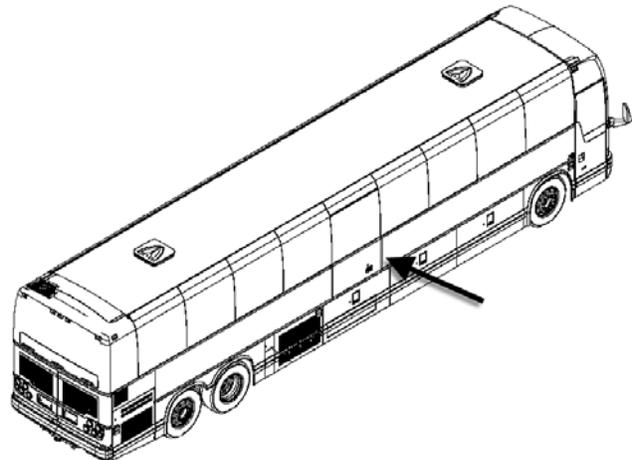


## MARCHE À SUIVRE



### DANGER

Stationner le véhicule de façon sécuritaire, appliquer le frein de stationnement, arrêter le moteur, placer l'interrupteur principal à la position ARRÊT (OFF) avant de travailler sur le véhicule.

1. Dévisser d'un tour et resserrer à 43 lb-pi chaque boulon, un à la fois.
2. Appliquer une marque de serrage.

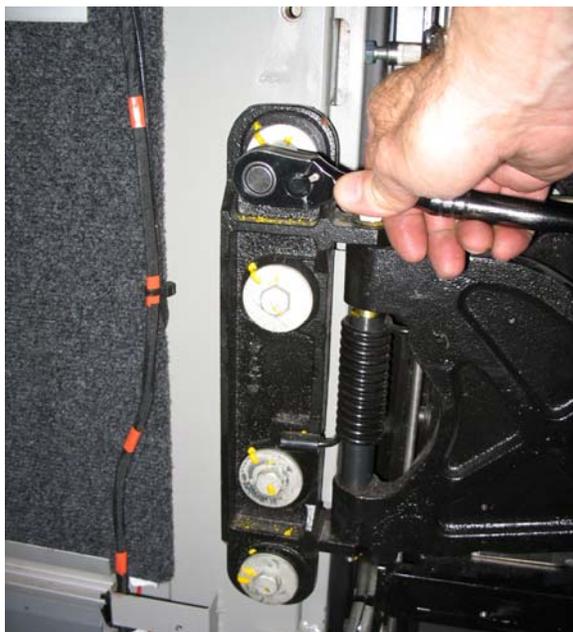

## DISPOSITION DES PIÈCES

- Rebuter selon les règlements environnementaux applicables (mun./prov./féd.).

## GARANTIE

Cette modification est couverte par la garantie normale de Prévost. Nous vous rembourserons une demi-heure (30min) de main-d'œuvre sur réception d'un formulaire A.F.A. dûment complété sur lequel vous devez mentionner «Bulletin de garantie BG12-33».

## AUTRE

Bulletin VBC	n/a
Code de bris (Fail Code)	25.00
Code de défaillance (Defect Code)	09
Condition système (System Condition)	B
Pièce responsable (Causal Part)	289179

*Vous ne désirez plus recevoir de bulletins de garantie par courrier papier et voulez être tenus informés par courriel pour un accès instantané aux bulletins des véhicules Prévost?*

Envoyez-nous un courriel à [technicalpublications@volvo.com](mailto:technicalpublications@volvo.com) avec comme objet "AJOUTER".